

## 6. აბელაშვილი

ვირტუალური მოდელირება

LabVIEW სივრცეში

შესავალი პურსი

„ტექნიკური უნივერსიტეტი”

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

6. პრესტიჟი

გირჩვალური მოდელირება

LabVIEW სივრცეში

შესავალი კურსი



რეკომენდებულია სტუდენტების  
სარედაქციო-საგამოცემლო საბჭოს  
მიერ. 03.04.2013, ოქმი №2

თბილისი  
2013

დამხმარე სახელმძღვანელოში განიხილება **National Instrument (NI)** ფირმის მიერ, 30 წლის წინათ, შექმნილი და მუდმივად განახლებადი პროდუქტს **LabVIEW**-ს სამომხმარებლო ინტერფეისი, რომელსაც იყენებენ ვირტუალური საზომი კომპლექსების, საგამოცდო სტენდების და მართვის სისტემების შექმნისათვის, რეალურ ობიექტებთან მუშაობის შესაძლებლობით.

მოცემული დამხმარე სახელმძღვანელო შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას გრაფიკული დაპროგრამების ენის **LabVIEW** სივრცის, ასევე ზოგიერთი საბაზისო ფუნქციის გასაცნობად, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელია გაზომვის შედეგების მონაცემთა ბაზების შექმნისა და მართვის პროცესების განხორციელება.

დამხმარე სახელმძღვანელო სრულად მოიცავს სასწავლო ქურსით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და გათვალისწინებულია საინფორმაციო საზომი სისტემების შემსწავლელი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული მკითხველისათვის.

**რეცენზენტები:** სრული პროფესორი პ. ჯოხაძე,  
ასოც. პროფესორი ნ. ოთხოხორია

© საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2013

ISBN 978-9941-20-387-9

<http://www.gtu.ge/publishinghouse/>

კველა უფლება დაცულია. ამ წიგნის ნებასმიერი ნაწილის (ტექსტი, ფოტო, ილუსტრაცია თუ სხვა) გამოყენება არც ერთ ფორმითა და სპუსტებით (კლეპტონული თუ მექანიკური) არ შეიძლება გამომცემლის წერილობითი ნებართვის გარეშე. საკვტორო უფლებების დარღვევა ისკუსა კანონით.



## სარჩევი

<b>შესაგალი</b>		<b>5</b>
❖	მოკლე ცნობები და შესაძლებლობები . . . . .	6
<b>თავი I</b>	<b>მუშაობის დაწყება LabVIEW-ს სიგრცეში. გირტუალური ხელსაწყოები</b>	<b>19</b>
1.1.	გირტუალური ხელსაწყოს შექმნა . . . . .	20
1.2.	LabVIEW-ს გაშვება . . . . .	20
1.3.	ახალი ვირტუალური ინსტრუმენტის შექმნა შაბლონის საშუალებით . . . . .	22
1.4.	წინა პანელზე მართვის ელემენტის დამატება . . . . .	24
1.5.	სიგნალის ტიპის შეცვლა . . . . .	26
1.6.	ობიექტების შეერთება ბლოკ-დიაგრამაზე	28
1.7.	ვირტუალური ისტრუმენტის ჩართვა	30
1.8.	სიგნალის გარდასახვა	31
1.9.	ორი სიგნალის ასახვა გრაფიკზე	36
1.10.	მართვის სახელურის გაწყობა	37
1.11.	ოსცილოგრამის გრაფიკის გაწყობა	39
I	თ ა ვ ი ს შ ე დ ე გ ე ბ ი	41
<b>თავი II</b>	<b>ახალი VI-ს შექმნა</b>	<b>45</b>
2.1.	ვირტუალური ისტრუმენტის შექმნა ცარიელი ბლაკიდან	45
2.2.	ცარიელი ვირტუალური ისტრუმენტის გახსნა	46
2.3.	სიგნალის მოდელირების ექსპრეს ვირტუალური ისტრუმენტის დამატება	46
2.4.	საცნობარო ინფორმაციის მოძიება და სიგნალის შეცვლა	48
2.5.	ბლოკ-დიაგრამაზე მომხმარებლის ინტერაქციისის გაწყობა	49
2.6.	ვირტუალური ისტრუმენტის უწყვეტი შესრულების გაწყობა მომხმარებლის მიერ მის გაჩერებამდე	52
2.7.	შეცდომების სარკმლის (Error List) გამოყენება	54
2.8.	შესრულების სისტრაფის მართვა	55
2.9.	ცხრილების გამოყენება მონაცემთა ექრანზე გამოსატანად	56
2.10.	მაგალითების მოძებნა	58
II	თ ა ვ ი ს შ ე დ ე გ ე ბ ი	59

<b>თავი III</b>	<b>მანიპულაციები VI-ს სიგნალზე</b>	<b>64</b>
3.1.	ვირტუალური ისტრუმეტის შექმნა სიგნალების ანალიზისათვის	64
3.2.	შაბლონისაგან შექმნილი ვირტუალური ისტრუმეტის ცვლილებები	65
3.3.	სიგნალების შეკრება	66
3.4.	ორი სიგნალის შეკრება	68
3.5.	სიგნალის გაფილტვრა	69
3.6.	გრაფიკების სახის შეცვლა	71
3.7.	სიგნალის ამპლიტუდის ანალიზი	72
3.8.	შესრულების სიჩქარის მართვა	73
3.9.	გამაფრთხილებელი მანათობელი სიგნალიზაციის დამატება	73
3.10.	ზღვრული მნიშვნელობის რეგულირება	75
3.11.	მომხმარებლის გაფრთხილება	76
3.12.	ვირტუალური ისტრუმეტის გამართვა ფაილში მონაცემების შესახახად	77
3.13.	მონაცემების შენახვა ფაილში	78
3.14.	დილაგის დამატება მონაცემების ფაილში შესახახად	78
3.15.	მონაცემთა შენახვა მომხმარებლის სურვილით წინა პანელის დილაგის გამოყენებით	79
3.16.	შენახული მონაცემების დათვალიერება III ო ა ვ ი ს შ ე დ ე გ ე ბ ი	80
<b>თავი IV</b>	<b>VI-ის შექმნის პრაქტიკული მაგალითები</b>	<b>83</b>
4.1.	ვირტუალური ისტრუმეტის ორი სიდიდის შეკრებისათვის	83
4.2.	უწყვეტი გამოკითხვის ციკლი <b>While Loop</b>	88
4.3.	ტრანსმიტერის დაკალიბრებისა და წევის გაზომვის ვირტუალური მოდელი მაგისტრალური მილსადგნებისათვის	99
4.3.1.	ციფრული საინდიკაციო ელემენტების შექმნა (პ.1., პ.4., პ.6., პ.9.)	105
4.3.2.	ისრიანი საინდიკაციო ელემენტების შექმნა (პ.2., პ.3., პ.7.)	106
4.3.3.	დამოუკიდებელი სამუშაო. ძაბვის დამყოფი ლიტერატურა	107
		110

## შესაგალი

### პირობითი აღნიშვნები

დამხმარე სახელმძღვანელოში გამოყენებულია შემდეგი სახის პირობითი აღნიშვნები:

>> სიმბოლო აღნიშნავს მენიუს პუნქტების გამოძახების თანმიმდევრობას რაიმე ქმედების ჩასატარებლად. მაგალითად, თანმიმდევრობა **File>>Page Setup>>Options** აღნიშნავს, რომ დასაწყისში აუცილებელია შევირჩიოთ მენიუ **File** შემდეგ პუნქტი **Page Setup** და ბოლოს დიალოგურ ფანჯარაში განყოფილება **Options**.



სიმბოლო აღნიშნავს დამატებით საცნობარო ინფორმაციას.



სიმბოლო აღნიშნავს შენიშვნას, რომელიც მნიშვნელოვანი ინფორმაციას შეიცავს.



**bold** მუქი შრიფტით გამოყოფილია მენიუს პუნქტები და დიალოგური ფაჯრის მომსახურებები, რომლთა არჩევაც აუცილებელია პროგრამულ უზრუნველყოფაზე მუშაობისას. ასეთი შრიფტით აკრეფილი ტექსტი ასევე აღნიშნავს წინა პანელზე პარამეტრების, ელემენტების და დილაკების დასახელებას, თვითონ დიალოგურ სარკმელს მის განყოფილებებს, მენიუსა და პალიტრას.



*italic* კურსივით აღნიშნულია ცვლადები, განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფრაზები, ჯგარედინი მინიშნებები და საკვანძო ტერმინები.



**monospace** მოცემული შრიფტით აღნიშნულია ტექსტი ან სიმბოლოები, რომლებიც თქმენ უნდა შეიყვანოთ კლავიატურიდან, კოდის უბნები, პროგრამის მაგალითები და ბრაქნებები. ეს შრიფტი ასევე გამოიყენება მყარი დისკების განყოფილებებისათვის, მარშრუტების, საქაღალდეების, პროგრამების, ქვეპროგრამების, მოწყობილობების, ფუნქციების,

ოპერაციების, ცვლადების, ფაილების და გაფართოებების აღნიშვნისათვის.

**monospace bold** ასეთი შრიფტით აღინიშნება კომპიუტერის მიერ ექრანზე ავტომატურად გამოტანილი შეტყობინებები. ამავე შრიფტით აღინიშნება, სხვა მაგალითებისაგან განსხვავებული, კოდის წრფეები.

**Platform** ასეთი ტექსტით და შრიფტით აღინიშნება კონკრეტული პლატფორმა და მთელი ინფორმაცია, რომელიც მას მოყვება და ეხება მხოლოდ ამ პლატფორმას.

## ❖ მოკლე ცნობები და შესაძლებლობები


**LabVIEW** გრაფიკული პროგრამირების სივრცეა, რომელსაც ტექნიკური დარგის სპეციალისტები, მკვლევარები და პრაქტიკული საქმიანობით დაკავებული პროფესიონალები იყენებენ მთელ მსოფლიოში გაზომვის, გამოცდის, სამუცნიერო და პრაქტიკული ექსპერიმენტის მართვის ამოცანების სწრაფი გადაწყვეტისათვის. ტრადიციულ ტექსტური პროგრამირების ენებთან შედარებით გრაფიკული პროგრამირების ენა და

**LabVIEW-ს** კონცეფცია გვეხმარება ამოცანების უფრო ეფექტური და მოსახერხებელი ფორმით გადაჭრაში. **LabVIEW-ს** საფუძვლად უდევს გრაფიკული პროგრამირების კონცეფცია – ბლოკ-დიაგრამაზე ფუნქციონალური ბლოკების მიმდევრობითი შეერთება, რაც გრაფიკული პროგრამირების ენის **G** საკვანძო თავისებურებებიდან გამომდინარეობს. კონკრეტულად ინტეირიურად გასაბები და თვალნათლივი გრაფიკული კოდი, ასევე პროგრამის შესრულებისას მონაცემთა ნაკადის მართვის ვიზუალური მონიტორინგის შესაძლებლობები ადამიანის აზროვნებისთვის უფრო ადვილად აღსაქმნელს ხდის პროცესს

ვიდრე პროგრამირების სხვა ენები. მიუხედავად კოდის აბსტრაქციის მაღალი დონისა **LabVIEW**-ში დაწერილი პროგრამები შედარებადია **C** ტიპის ენებთან მასში ჩაშენებული კოდის კომპილატორის არსებობის გამო.

თოთქმის 30 წელია ინჟინრები და მკვლევარები National Instrument (NI) ფირმის მიერ შექმნილ და მუდმივად განახლებად პროდუქტს **LabVIEW**-ს იყენებენ საზომიკომპლექსების, საგამოცდო სტენდების და მართვის სისტემების შექმნისათვის. პროგრამირების შესაძლებლობის გარდა **LabVIEW** მომხმარებელს სთავაზობს ინსტრუმენტებისა და ბიბლიოთეკების ფართო სპექტრს, გაწყობის ინტერაქტიური ოსტატებიდან და სამომხმარებლო ინტერფეისებიდან ჩაშენებულ კომპილიატორებამდე.

გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან, IBM პატარა ქვეგანყოფილებამ იმდროინდელი სუპერკომპიუტერისათვის IBM 704 შეძლო შეექმნა პროგრამირების ალტერნატური მეთოდი – პროგრამირების ენა FORTRAN. განსხვავებით იმ დროს არსებული პროგრამირების ენებისაგან იგი უფრო მეტად იყო გამოყენებადი პრაქტიკული მიზნებისათვის, ადამიანის მიერ აღვილად აღიქმებოდა და საშუალებას იძლეოდა პროგრამის დამუშავების პროცესი დაჩქარებულიყო, ამიტომაც მან სწავად მოიპოვა პოპულარობა.

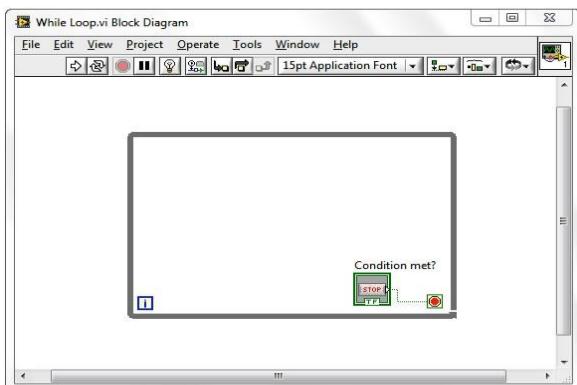


## ნახ.1. პირობითი ციკლი While

წარმოდგენილი პროგრამირების ენაში G, რომელიც ციკლურად მეორდება მანამ, სანამ არ იქნება მიღწეული ციკლიდან გამოსვლის პირობა

1986 წელს პროგრამული უზრუნველყოფის ენის **G** გამოჩენა, რომელიც აბსტრაქციის მაქსიმალურ დონეს შეესაბამება მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მაქსიმალური უფასოანობით იმუშაოს ისეთი ენების რიგში როგორიცაა FORTRAN, C, C++.


ამოსაგალი კოდი **LabVIEW**-სთვის წარმოადგენს ბლოკ-დიაგრამას (გარკვეული წესით ერთმანეთოან შეერთებული ენის ელემენტები – პიქტოგრამები), რომლებიც შემდგომ კომპილირდება, როგორც კოდი. მიუხედავად ასეთი მიდგომისა ამ ენაში გამოიყენება პროგრამირების ისეთივე მეთოდები და კონსტრუქციები როგორც პროგრამირების სხვა ენებში: მონაცემთა ტიპები, ციკლები, მოვლენათა დამუშავება და ობიექტების მოცემული პროგრამირება. ნახ.1.

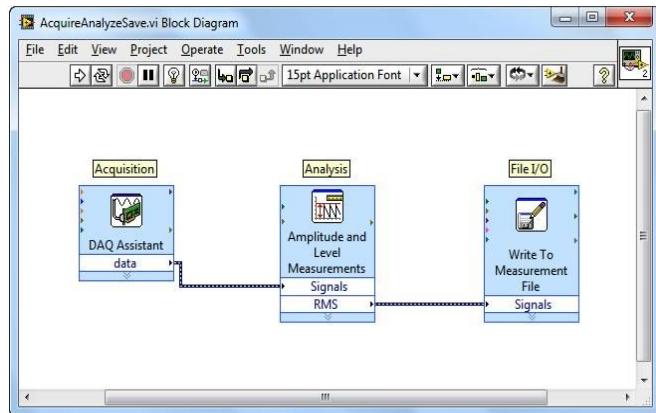

ნახ.2. მონაცემთა შეგროვების, ანალიზისა და შენახვის ოპერაციების თანმიმდევრობა.

მეცნიერებისა და ინჟინრებისათვის ჩვეულებრივ უფრო მოსახერხებელია G ენის კოდით მუშაობა, რადგან ამ დროს მონაცემებთან მუშაობა ხორციელდება ვიზუალურად, ამასთან პროცესების მოდელირება ხდება ბლოკ-დიაგრამის საშუალებით, რომელიც ამოცანის გამოყენებით ტერმინოლოგურ ველში მიმდინარეობს. მაგალითად რამდენიმე არხიანი ტემპერატურული გარდამსახებიდან მონაცემთა შეგროვების ანალიზისა და შედეგების შენახვის ტიპიური პროგრამული რეალიზაცია, რომელიც მოცემულია ნახ.2. ოვალნათლივ აჩვენებს ოპერაციების შესრულების თანმიმდევრობას.

რამდენადაც მარტივი გასაგებია პროგრამირების ენის G კონცეფცია, LabVIEW მომხმარებელს სთავაზობს ასევე გასაგებ პროგრამირების ინსტრუმენტებს. მაგალითად, გამართვის უნიკალური ინსტრუმენტები საშუალებას იძლევა თვალსაჩინოდ აისახოს გამტარებში მონაცემთა გავრცელების პროცესი, ასევე აისახოს ეს მონაცემები კოდის კვანძების შესასვლელებსა და გამოსასვლელებზე, ზოგადად საქმე ეხება კოდის შესრულების ანიმაციას, რომელიც ნახ.3.-ზე შემავრთებელი გამტარების მანათობელი წერტილების სახითაა წარმოდგენილი.

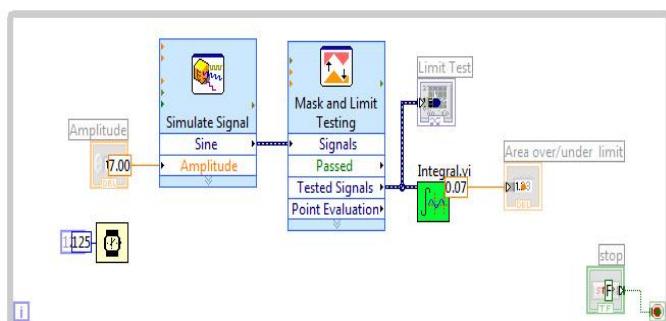

ნახ.3. კოდის შესრულების თანმიმდევრობის შესრულების ანიმაცია

ამასთან ერთად, **LabVIEW** სხვა კნების მსგავსად, მომხმარებელს სთავაზობს პროგრამირების გამართვის ინსტრუმენტების ნაკრებს. ბლოკ-დიაგრამის ინსტრუმენტების პანელის პიქტოგრამების საშუალებით შესაძლებელი ხდება კოდის ბიჯურად შესრულება, გაჩერების წერტილების შერჩევა და შესრულების ანიმაციის ჩართვა. ნახ.4.




ნახ.4. ბლოკ-დიაგრამის ინსტრუმენტების ნაკრები

გამართვის საშუალებების დახმარებით შესაძლებელია ერთდროულად პროგრამის მრავალ მონაკვეთზე განვათავსოთ საკონტროლო ნიშნულები შევწყვიტოთ პროგრამის მუშაობა და შევიდგოთ ქვეპროგრამაში. ასეთი ფუნქცია პროგრამირების სხვა ენებსაც გააჩნიათ, მაგრამ **LabVIEW** უფრო მოსახერხებელი ფორმით ასახავს პროგრამის მიმდინარე მდგომარეობას და კოდის პარარელურ უბნებს შორის ურთიერთკავშირს.

პროგრამის ნებისმიერი მონაკვეთის შესრულებისას ყოველთვის არსებობს სურვილი თვალნათლივი და გასაგები იყოს მომდინარე პროცესი იქნება ეს მონაცემთა შეგროვება, გენერაცია თუ ანალიზი **LabVIEW-ს** შეუძლია ასახოს ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც ბლოკ-დიაგრამაზე დგვა.

**NI LabVIEW-ს** სივრცე გვთავაზობს “გადათრევის” ფუნქციით აღჭურვილი მართვისა და ინდიკაციის ელემენტების ფართე კოლექციას. ჩვეულებრივ სელსაწყობებსა და პროგრამული უზრუნველყოფის უმეტესობას გააჩნიათ სამომხმარებლო ინტერფეისის ფიქსირებული ფუნქციონალური ნაკრები, რომელიც უზრუნველყოფს მოწყობილობის ან პროგრამული უზრუნველყოფის ყველა ფუნქციის შესრულებას. **LabVIEW-ში** ნებისმიერ შექმნილ ვირტუალურ ინსტრუმენტს გააჩნია წინა პანელი, რომელზედაც პროგრამის შექმნის დროს უნდა განთავსდეს ყველა აუცილებელი მართვის ელემენტები და ინდიკატორები მონაცემთა ასახვისათვის.

**მონაცემთა სწრაფი ასახვა LabVIEW-სივრცეში**  
 შესაძლებელია ბლოკ-დიაგრამაზე განლაგებული ნებისმიერი ობიექტისათვის, რისთვისაც საკმარისია დაბრუპუნოთ “თავვის” მარჯვენა ღილაკი გამტარზე დაშეირჩიოთ კონტექსტურ მენიუში **Create>Indicator.** ინდიკატორის შექმნის შემდეგ შესაძლებელია ადგილად შეიცვალოს მისი გარეანული სახე, გაზომვის ერთეული, დიაპაზონი და სხვა. ნახ.5.

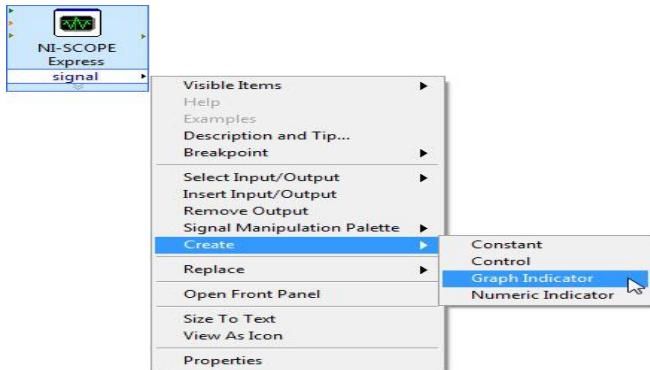

### ნახ.5. ინდიკატორის შექმნა მონაცემთა საფუძველზე

წინა პანელის გამართვა არ შემოიფარგლება ინტერფეისის ამა თუ ელემენტების შერჩევით. **LabVIEW** საშუალებას გვაძლევს შევირჩიოთ ინტერფეისის გაფორმების სამი შესაძლებელი ვარიანტიდან ერთ-ერთი:

- ვარიანტი თანხმობის გარეშე, მაქსიმალურად სწრაფი დამუშავებისათვის;
- მაქსიმალურად მიახლოებული ჩვეულებრივ Windows – დამატებასთან;
- მაქსიმალურად სპეციფიკური, საფირმო სტილთან მორგებული.


დამოუკიდებლად იმისაგან VI-ს ქმნით ლაბორატორიული სამუშაოებისთვის თუ ის წარმოადგენს როგორი სისტემის შემაღებელ ერთეულს, ამ VI

შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს სხვა მომხმარებლებთან. LabVIEW საშუალებას გვაძლევს მთლიანად ვაკონტროლოთ ის რაც აისახება წინა პანელზე, მართვის ელემენტების თვისებების გამართვა საშუალებას გვაძლევს შევცვალოთ გაზომვის დიაპაზონი, დავამრგვალოთ მონაცემები (შევზღუდოთ თანრიგების რაოდენობა), მივმართოთ საცნობარო განყოფილებას პროგრამაზე მუშაობის გაიოდებისათვის. ნახ.6 წარმოდგენილია LabVIEW –ში შექმნილი სამომხმარებლო ინტერფეისის გაწყობის ერთ–ერთი მაგალითი.




ნახ.6 ვირტუალური ისტრუმეტის ელემენტების გაწყობის წინა პანელის მაგალითი

LabVIEW –ს გააჩნია ინტერფეისის ყველა სტანდარტული ელემენტი, რომელიც დამახასიათებელია ოპერაციული სისტემებისათვის ისეთები როგორიცაა ციფრული და სტრიქონული ინდიკატორები, ღილაკები, გადამრთველები, შესრულების ინდიკატორები და ჩანართები. შედეგად შესაძლებელია გამოიყენოთ როგორც LabVIEW –ს ოპერაციული სისტემის ინტერფეისის ელემენტები, ასევე საკუთარი.

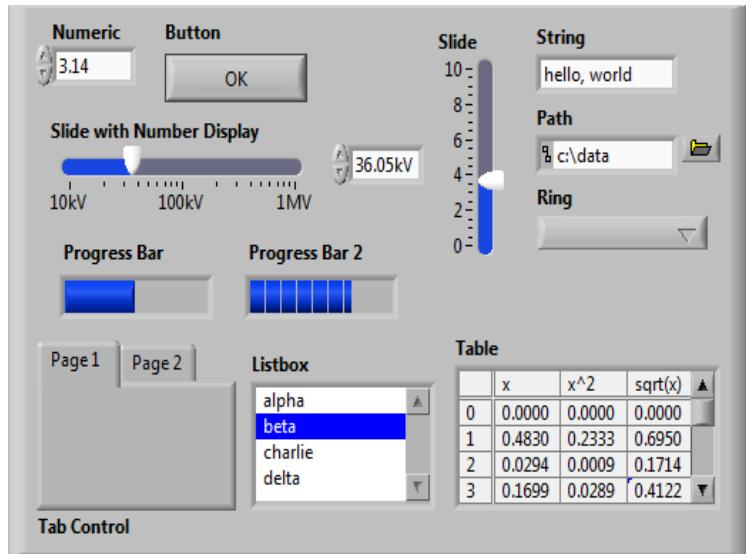

ნახ.7. LabVIEW –ს მართვის სტანდარტული ელემენტები  
და ინდიკატორები


ინტერფეისის სტანდარტული ელემენტების გარდა დამატებითი LabVIEW გვთავაზობს საინჟინერო და სამეცნიერო მიზნებისათვის აუცილებელ ინდიკატორებისა და მართვის ელემენტების მდიდარ არჩევანს, მათი გამოყენება საშუალებას იძლევა პროგრამის ინტერფეისი მაქსიმალურად დაემსგავსოს ადჭურვილობის მართვის პანელს, რითაც პროგრამა ხდება უფრო გასაგები და მოხერხებული.

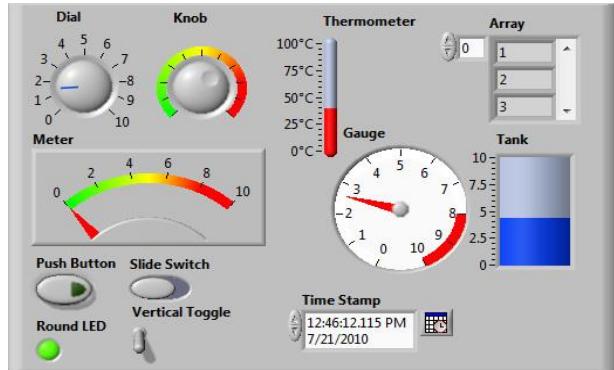

ნახ.8. მართვის სპეციალური ელემენტები და  
ინდიკატორები საინიცირო ამოცანებისათვის

მონაცემების გენერირების, მიღების ან  
დამაგროვებლიდან წაკითხვის შემდეგ შესაძლებელია მათი  
ასახვისათვის გრაფიკების ან განშლის გამოყენება. გრაფიკები  
და განშლა განსხვავდებიან მონაცემების ასახვის ხერხით.

გრაფიკებზე აისახება მონაცემთა ინფორმაციის ყოველი  
ასალი პორცია, რომელშიც შესაძლებელია ინტერაქტიურად ან  
პროგრამულად დამატოთ კურსორი, მონიშნოთ მნიშვნელოვანი  
უბნები, გააკეთოთ წარწერები და სხვა.

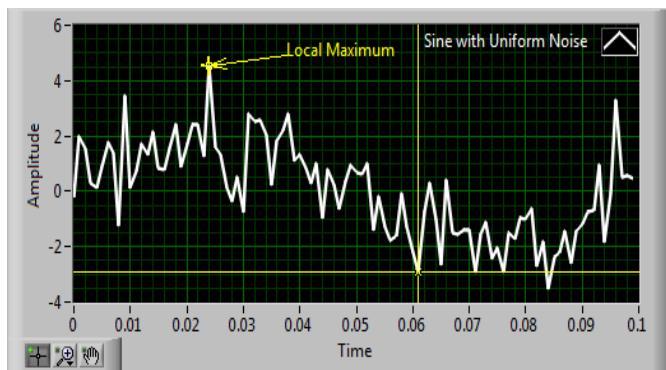


### ნახ.9. ოსცილოგრამის გრაფიკი შენიშვნებითა და მაჩვენებლებით (კურსორი)

განშლაზე ახალი მონაცემები ავსებენ ძველ მონაცემებს, რითაც იქმნება თავისებური არქივი, სადაც ახალი მონაცემები ისე აისახება, რომ იგი შედარებადია ძველებთან. ამასთან ძველი შედეგების მოცულობის გადაჭარბებასთან ერთად ყველაზე ძველი შედეგები გაქრება, ხოლო გრაფიკი დაიძვრება მარცხნივ, რითაც გაუნთავისუფლებს ადგილს ახალ მონაცემებს. განშლები გამოიყენება მდორედ მიმდინარე პროცესების აღწერისათვის, როდესაც წამში ერთი ან რამოდენიმე მონაცემი იცვლება.




### ნახ.10. განშლა უწყვეტი შესრულების რეჟიმში

**XY** გრაფიკი ასახვის უნიკალური ელემენტია არაცხადი ფორმით მოცემული ფუნქციების ნებისმიერი მრუდის, ან დეკარტეს კოორდინატთა სისტემაში ამონარჩევების ცვლადი პერიოდით მოცემული მონაცემების ოსცილოგრამის ასაგებად.

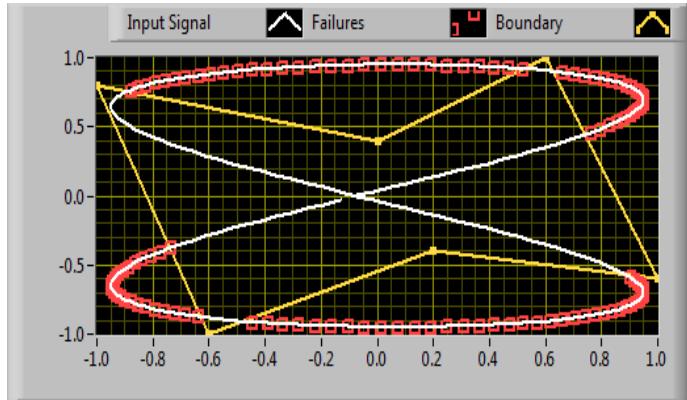


ნახ.11. ოსცილოგრამა რამოდენიმე გრაფიკით

**LabVIEW** –ში ასევე შესაძლებელია ინტენსიურობის განშლის ან გრაფიკების აგება, რომელიც საშუალებას მოგცემთ სამგანზომილებიანი სივრცე ასახოთ სიბრტყეზე. მაგალითად შესაძლებელია ზედაპირის ტემპერატურის რუქის გამოსახვა ინტენსიურობის გრაფიკის საშუალებით ან შესაძლებელია ასახოს ტალღების ინტერფერციული სურათი. ნახ.12.

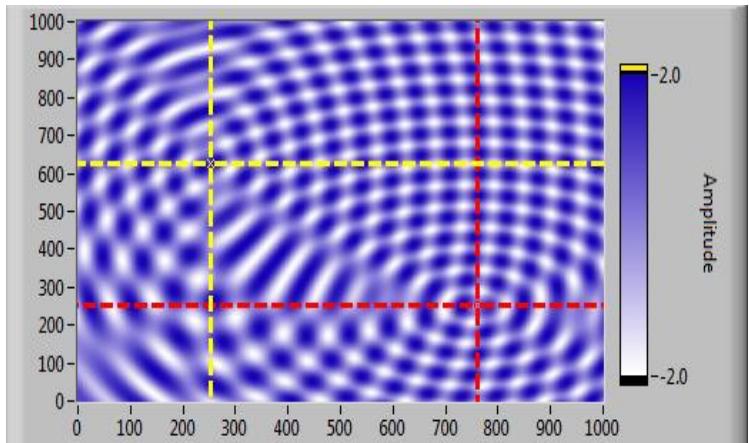


## ნახ.12. ტალღების ინტერფერენციული სურათი

LabVIEW –ში 3D გრაფიკების აგება შესაძლებელია ვერსიებში **LabVIEW Full Development Systems** და **Professional Development System** რომელიც გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც გაზომვის შედეგების ასახვა აუცილებელია 3D ფორმატში (3 განზომილებიან სივრცეში) მაგალითად დედამიწის ტემპერატურის განაწილება ვერტიკალურ სივრცეში ან დროით–სისტემულ ანალიზის შედეგების ასახვა.

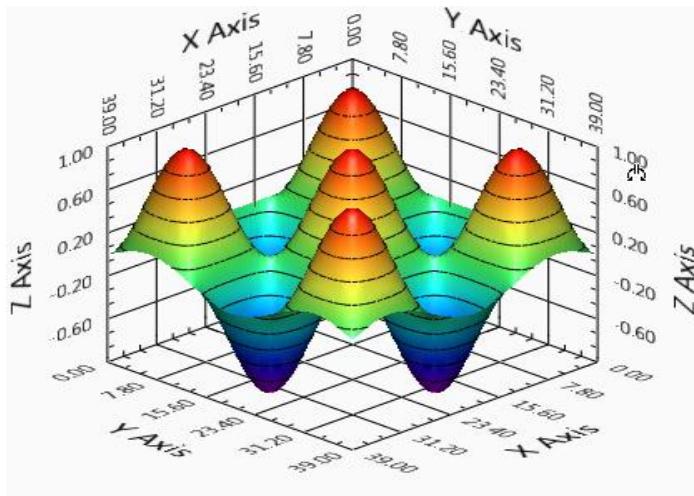

## ნახ.13. ზედაპირის 3D გრაფიკი


იმ შემთხვევაში თუ მონაცემთა ასახვისა და შეტანისათვის ინტერფეისი არ შეიცავს შესაბამის ელემენტებს შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საკუთარი ნახატი ელემენტები 2D და 3D სარემელების საფუძველზე. მართვის ეს ელემენტები საშუალებას გაძლიერებს გამოვიყენოთ ხატვის პროგრამული ფუნქციები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა მათი გამოყენება მოწყობილობების მართვისა და გამოცდის პროგრამებში პროცესის ვიზუალიზაციის მიზნით.

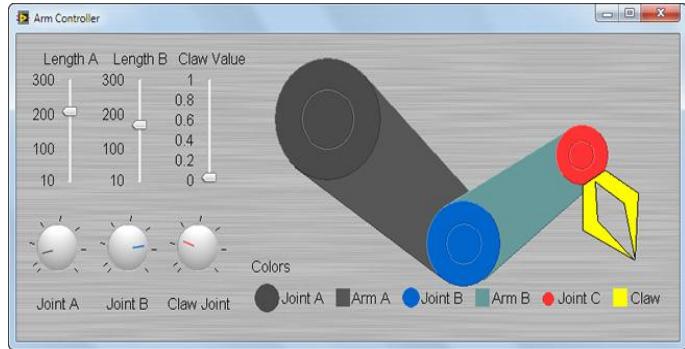

ნახ.14. ინტერფეისის ნახატი ელემენტები რობოტის  
მდგომარეობის ვიზუალიზაციისათვის

### LabVIEW –ს მოდული Datalogging and Supervisory

**Control** მონიტორინგისა და პროცესების მართვისათვის პროგრამების შექმნისათვის გვთავაზობს ობიექტებისა და ელემენტების მდიდარ კოლექციას ისეთი როგორიცაა ოპერატორული ინტერფეისები და SCADA სისტემები.

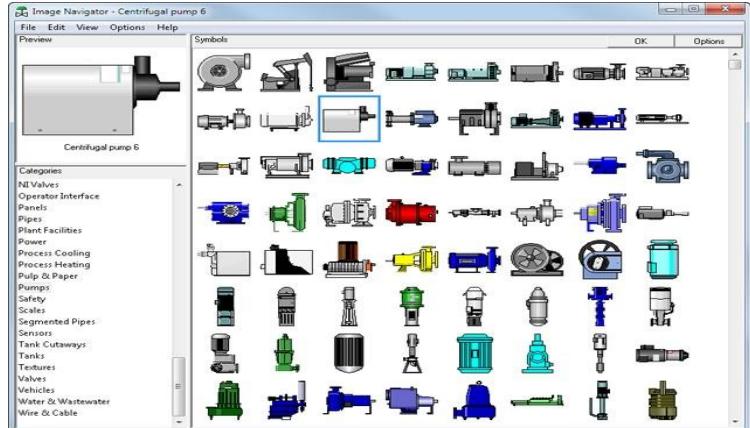

ნახ.15. LabVIEW –ს მოდული Datalogging and  
Supervisory Control გამოსახულებების ბიბლიოთეკის  
ნაფიგატორი

## 0120 I

### მუშაობის დაწყება LabVIEW-ს სივრცეში. 30თვეში ხდება მუშაობა

პროგრამები, რომლებიც შექმნილია LabVIEW-ს სივრცეში იწოდებიან ვირტუალურ ხელსაწყოებად (ავტორს შესაძლებლად მიაჩნია ქათული აბრევიატურის ნაცვლად საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებული ინგლისურენოვანი აბრევიატურის გამოყენება **Vi** (Virtual instruments) გამოყენება). ასეთი პროგრამების გარეგნული სახე და შესრულებული ოპერაციები შეგვავსია რეალური ფიზიკური ხელსაწყოებისა, ისეთებისა როგორიცაა ოსცილოგრაფი, მულტიმეტრი და სვა. LabVIEW-ს სივრცე შეიცავს მონაცემთა შეგროვების, ანალიზის, წარმოდგენისა და შენახვის მრავალ ინსტრუმენტს, ასევე ინსტრუმენტებს, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია შექმნილი კოდის გამართვა.


პროგრამის შექმნა LabVIEW-ს სივრცეში იწყება მომხმარებლის ინტერფეისის შექმნით (ან სხვანაირად “წინა პანელის” შექმნით), რომელიც შეიცავს მართვის ელემენტებს და ინდიკატორებს. მართვის ელემენტების მაგალითებია მართვის სახელურები, ღილაკები, წრიული ან ხაზოვანი სკალები და სხვა შესახელები ელემენტები. ინდიკატორი შეიძლება იყოს გრაფიკი, შუქდიოდიანი ინდიკატორი, ოსცილოგრაფის ეკრანი ან სხვა გამოსასვლელი ელემენტები. მომხმარებლის ინტერფეისის შექმნის შემდეგ, შესაძლებელია ბლოკ-დიაგრამაზე კოდის შექმნა, სადაც შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა ვირტუალური ხელსაწყოები და სტრუქტურები წინა პანელის ობიექტების მართვისათვის.

LabVIEW-ს პროგრამული სივრცე შეიძლება გამოვიყენოთ აპარატურულ საშუალებებთან ურთიერთობისათვის, ისეთებისთვის როგორიცაა მონაცემთა შეგროვების, ტექნიკურ საკონტროლო-სათვალთვალო და მოძრაობის საკონტროლო სისტემები.

## 1.1. გირტუალური ხელსაწყოს შექმნა

ამ პარაგრაფში ჩვენ შევეცდებით შექმნათ **VI**, რომელსაც შეუძლია სიგნალის გენერირება, რომელსაც გამოვიტანოთ გრაფიკულ ინდიკატორზე.

სამუშაოს დამთავრების შემდეგ **VI**-ის წინა პანელს ნახ.1.1. ნაჩვენები სახე უნდა ჰქონდეს.

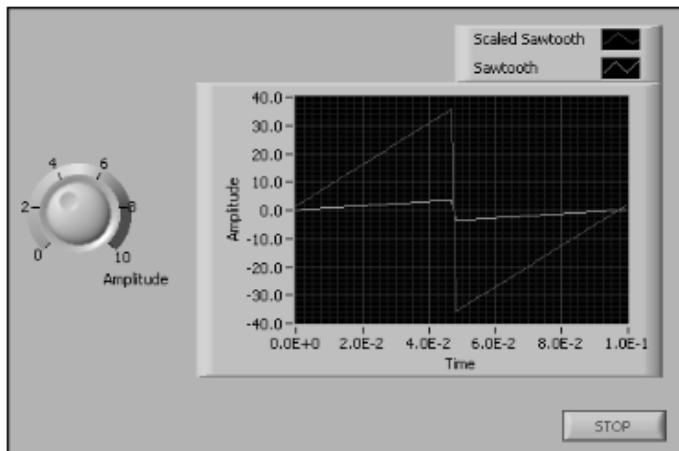


ნახ.1.1. სიგნალის მისაღები **VI**-ის წინა პანელი

## 1.2. LabVIEW-ს გაშვება

LabVIEW-ს გაშვებისას კომპიუტერის ეკრანზე გამოჩნდება პირველადი გაშვების სარკმელი **Getting Started**, როგორც ნაჩვენებია ნახ.1-2. ეს სარკმელი გამოიყენება, ახალი **VI**-ის შესაქმნელად, LabVIEW-დორე შექმნილი ფაილის გახსნისათვის, მაგალითების მოსაძებნად ან საჭირო დახმარების მიმართვისათვის. აქვე შესაძლებელია სპეციალურ აღწერილობებსა და საცნობარო განცოდილობებში დამატებითი ინფორმაციისა და რესურსების მოძიება, რომელიც LabVIEW-ს სივრცეში მუშაობის ათვისებაში დაგვეხმარება, ასევე

შესაძლებელია ინტერნეტ რესურსების გამოყენება საიტზე ni.com.

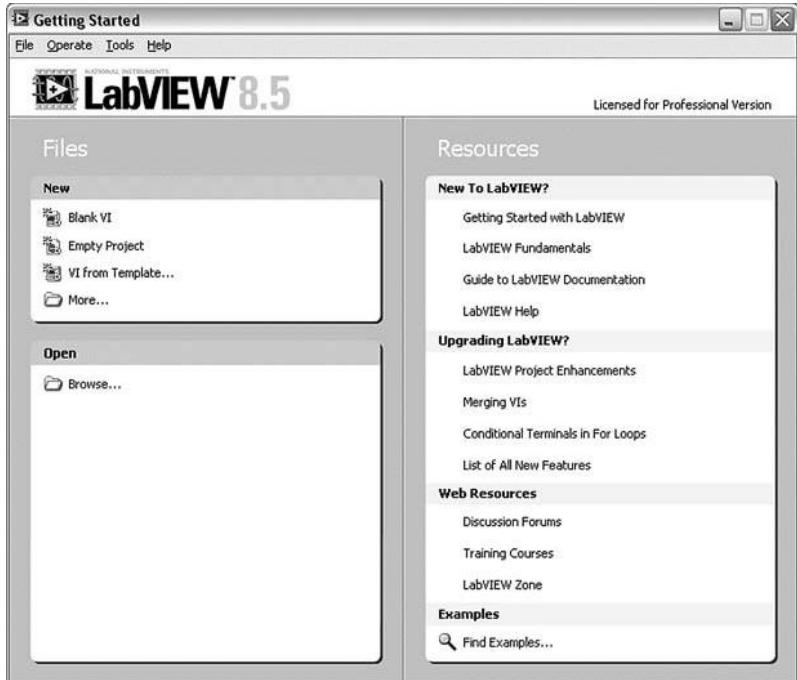

### ნახ.1.2 სარკმელი Getting Started LabVIEW 8.5

ეს სარკმელი გაქრება ოუ გავხსნით უკვე არსებულ ფაილს ან ოუ შევქმნით ახალს. სარკმელი გამოჩნდება, ოუ დაიხურება ყველა ადრე გახსნილი წინა პანელები და ბლოქ-დიაგრამები. ასევე ამ სარკმელის გამოძახება შესაძლებელია მუშაობის პროცესში წინა პანელიდან ან ბლოქ-დიაგრამიდან ოუ შევირჩევთ მენიუს **View>>Getting started Window.**


### 13. ახალი Vi შექმნა შაბლონის საშუალებით

LabVIEW შეიცავს Vi-ის მზა შაბლონებს, რომელიც შეიცავს ვირტუალურ ქვეხელსაწყოებს (ქვე Vi-ს), ფუნქციებს, სტრუქტურებს და წინა პანელის ობიექტებს, რომლებიც შესაძლებელია საჭირო გახდეს საბაზო დამატებების შექმნისას სხვადასხვა გაზომვების ჩასატარებლად.

VI-ის შესაქმნელად, რომელიც ახდენს სიგნალის გენერაციას და მის ასახვას წინა პანელზე შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:

1. გაუშვით კომპიუტერზე LabVIEW-ს პროგრამა;
2. სარკმელში **Getting started**დააწყაპუნეთ **New** VI **from Template(VI შაბლონიდან)**, რომ გამოჩნდეს დიალოგური სარგელი **New**.
3. ჩამონათვალიდან **Create New**აირჩიეთ **VI>>From Template>>Tutorial(Getting Started)>>Generate and Display(VI>>შაბლონიდან>>სწავლება(შესავალი)>> გენერაცია და ასახვა).**

ამ შაბლონის დანიშნულებაა VI შექმნა, რომელსაც შეეძლება სიგნალის გენერირება და ასახვა. შაბლონის წინასწარი დათვალიერება და მოკლე აღწერა შესაძლებელია ინახოს განყოფილებაში **Description**(აღწერა). ნაბ. 1.3 ნაჩვენებია დიალოგური სსარკმელი **New**და **Generate and Display VI** (გენერაცია და ასახვა VI )-ის შაბლონის ესკიზი.

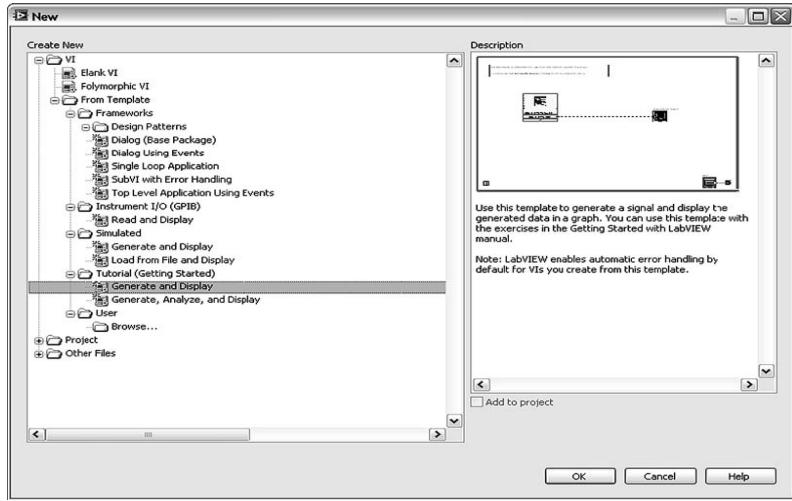

### ნახ.1.3. დიალოგური სარკმელი New

4. დაჭრავაშენეთ OK შაბლონის VI-ის შესაქმნელად. ამისათვის შესაძლებელია **Create New** ჩამონათვალში ორჯერ დაგაწერაშენოთ VI-ის შაბლონის დასახელებაზე.
5. შეისწავლეთ VI-ის წინა პანელი.

მომხმარებლის ინტერფეისს, ანუ წინა პანელს, გააჩნია სამუშაო სივრცის რეჟიმი ფონი და შეიცავს მართვის ელემენტებს და ინდიკატორებს. წინა პანელის სათაურის სტრიქონი მიუთითებს, რომ ეს სარკმელი – **Generate and Display VI** წინა პანელია.



**შენიშვნა:** თუ წინა პანელი არ ჩანს, მისი გააქტიურება შესაძლებელია თუ შევირჩევთ მენიუს **Window>>Show Front Panel**(სარკმელი>>წინა პანელის ჩვენება), ასევე ყოველთვის შევძლებთ გადავიტოოთ წინა პანელის სარკმელსა და ბლოკ-დიაგრამის სარკმელს შორის თუ დავაჭროთ კლავიშების შეთანხმებას <Ctrl-E>.

6. შევირჩიოთ მენიუს **Window>>Show Block Diagram** (სარკმელი>>ბლოკ დიაგრამის ჩვენება) შეისწავლეთ VI-ის ბლოკ-დიაგრამა.

ბლოკ-დიაგრამას გააჩნია სამუშაო სივრცის თეთრი ფონი და შეიცავს VI და სტრუქტურებს, რომლებიც წინა

პანელის ობიექტებს მართავენ. ბლოკ-დიაგრამის სათაურის სტრიქონი გვიჩვენებს, რომ ეს სარკმელი – **Generate and Display VI** ბლოკ-დიაგრამის სარკმელია.



7. მომხმარებლის ინტერფეისის ინსტრუმენტების პანელზე დააწერეთ მარცხენა მხარეს ნაჩვენები დილაპი **Run** (გაშვება). VI-ის გაშვებისათვის ასევე შესაძლებელია **<Ctrl-R>**კლავიშების კომბინაციის დაჭერა. ამის შემდეგ წინა პანელის გრაფიკულ ინდიკატორზე აისახება სინუსოიდა.



8. VI-ის გასაჩერებლად დააწერეთ წინა პანელზე ნაჩვენებ დილაპზე “STOP”.

#### 1.4. წინა პანელზე მართვის ელემენტის დამატება


წინა პანელის მართვის ელემენტები ახდენენ ფიზიკური ხელსაწყოს შესასვლელი მოწყობილობების მოდელირებას და მონაცემებით უზრუნველყოფენ VI-ის ბლოკ-დიაგრამას. ფიზიკური ხელსაწყოების უმეტესობას გააჩნიათ მართვის სახელურები, რომელთა შემობრუნებით შესაძლებელია შესასვლელი სიდიდეების ცვლილება.

მართვის სახელურების დასამატებლად უნდა შესრულდეს შემდეგი ნაბიჯები:



**მითითება:** სავარჯიშო მაგალითების შესრულებისას შესაძლებელია უკანასკნელი ცვლილების გაუქმება, თუ აირჩევთ მომსახურებას (ოპციას) **Undo** მენიუში **Editან** თუ დაკაჭერთ კლავიშების შეთანხმებას **<Ctrl-Z>**.

1. თუ ნახ.1.4 ნაჩვენები ელემენტების პალიტრა არ ჩანს წინა პანელზე, მის გასააქტიურებლად შეირჩიეთ მენიუ **Vieww>>Controls palette.**

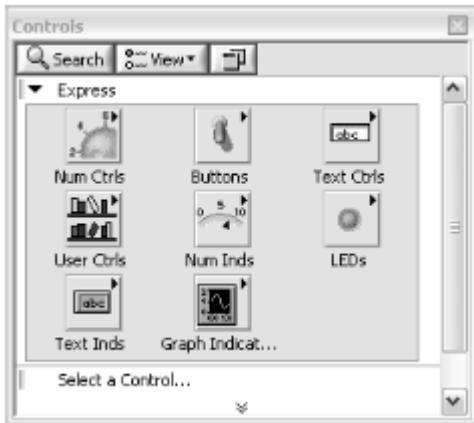

ნახ. 14. მართვის ელემენტების პალიტრა

**მითითება:** “თაგვის” მარჯვენა დილაპის წინა პანელის ამ ბლოკ-დიაგრამის ნებისმიერ ცარიელ ადგილას დაწყაპუნებით შესაძლებელია მართვის ელემენტების პალიტრის ან ფუნქციების პალიტრის გააქტიურება (კრანზე გამოჩენა). ამასთან ელემენტების ან ფუნქციების პალიტრა გამოჩნდებაზედა მარცხენა კუთხეში “ქინძისთავოან” ერთად, პანელზე პალიტრის დასამაგრებლად დააწყაპუნეთ “ქინძისთავზე”.

2. თუ პირველად ხდება LabVIEW გაშვება, მართვის პალიტრა თანხმობის გარეშე გამოჩნდება Express ქვეალიტრასთან ერთად. თუ ეს ქვეალიტრა არ ჩანს დააწყაპუნეთ Express მართვის ელემენტების პალიტრაში.

3. კურსორის გადაადგილებით Express ქვეალიტრის ნიშნაკებზე მოძებნეთ რიცხვითი ელემენტების/ინდიკატორების მართვის ქვეალიტრა Numeric. კურსორის გადაადგილებისას მართვის ელემენტების ქვეალიტრის დასახლება გამოჩნდება კარნახის ველში ნიშნაკის ქვემოთ.

4. დააწყაპუნეთ ნიშნაკზე **Numeric Controls**, რიცხვითი მართვის ელემენტების/ინდიკატორების ქვეალიტრის ასახვისათვის.

5. დააწყაპუნეთ მბრუნავ სახელურზე (Knob) პალიტრაში Numeric, რითაც მართვის ელემენტი კურსორზე მიმაგრდება. შემდეგ მოათავსეთ სახელური წინა პანელზე, გრაფიკისაგან მარცხნივ. ამ სახელურს გამოვიყენეთ შემდგომ სავარჯიშოში სიგნალის ამპლიტუდის მართვისათვის.

6. ამოირჩიეთ მენიუ **File>>Save As**  
(ფაილი>>შეკინახოთ როგორც) და შეინახეთ VI როგორც  
სიგნალის მიღვბა. VI) წინასწარ მომზადებულ დოკუმენტში.

## 1.5. სიგნალის ტიპის შეცვლა

ბლოკ-დიაგრამაზე განთავსებულია ნიშნავი  
დასახელებით **Simulate Signal** (ნახ.1.5)ის წარმოადგენს ექსპრეს-  
ვირტუალურ ინსტრუმენტს VI **Simulate Signal**. თანხმობის გარეშე  
იგი სინუსოидალური ფორმის სიგნალის მოდელირების  
საშუალებას იძლევა.



ნახ.1.5. ნიშნავი **Simulate Signal**


მოდელირებული სიგნალის ფორმის შესაცვლელად უნდა  
განხორციელდეს შემდეგი მოქმედებები:

1. გადაღით ბლოკ-დიაგრამაზე <Ctrl-E>კლავიშების  
კომბინაციით ან დააწაპუნეთ ბლოკ-დიაგრამის რომელიმე  
თვალსაჩინო ადგილას. იპოვეთ მარცხენა მხარეს ექსპრეს-VI  
**Simulate Signal**. ექსპრეს VI ბლოკ-დიაგრამის ისეთი ელემენტია,  
რომლის კონფიგურაციის შერჩევა ჩვენ შეგვიძლია,  
სტანდარტული გამზომი ამოცანების შესასრულებლად.  
კონკრეტულად ექსპრეს-VI **Simulate Signal**-შეუძლია ისეთი  
სიგნალის მოდელირება, რომლის პარამეტრებსაც ჩვენ  
მივაწვდით.

2. დააწაპუნეთ “თაგვის” მარჯვენა ღილაკი  
ექსპრეს-VI **Simulate Signal**და შეირჩიეთ კონტექსტური მენიუდან  
**Properties**(თვისებები) დიალოგური სარკმელის **Configure Simulate  
Signal**(მოდელირებული სიგნალის შერჩევა). ამ სარკმელის  
ასახვისათვის ასევე შესაძლებელია ორჯერ დავაწაპუნოთ  
“თაგვის” მარჯვენა ღილაკით ექსპრეს VI **Simulate Signal**-ზე.

თუ შევაერთებთ გამტარებით შესასვლელი სიდიდეების  
მნიშვნელობებით ექსპრეს VI **Simulate Signal** -თან და ჩაერთავთ

ექსპრეს-VI გვიჩვენებს შერჩევის მენიუს დიალოგური სარკმლის რეალურ მონაცემებს. თუ დაეხურავთ და ისევ გაეხსნით ექსპრეს VI, ის გვიჩვენებს შერჩევის დიალოგური სარკმელის მონაცემთა მაგალითებს, არა შესასვლელი მნიშვნელობების მიმართ, მანამდე სანამ VI თავიდან არ იქნება გაშვებული.

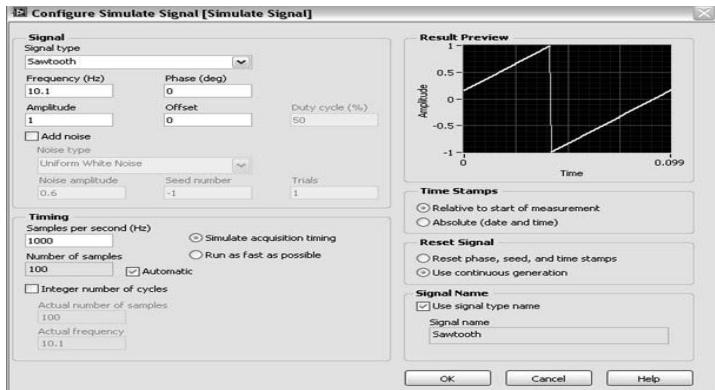

ნახ. 1.6. დიალოგური სარკმელი **Configure Simulate Signal**

3. შეირჩიეთ **Sawtooth** (ხერხისებური სიგნალი) გამომავალი მენიუდან **Signal type**(სიგნალის ტიპი). განყოფილებაში, შეღეგის წინასწარი დათვალიერება, გრაფიკზე სიგნალის ფორმა შეიცვლება ხერხისებური ფორმით. დიალოგური სარკმელი **Configure Simulate Signal**-ზე დამოიყერებოდეს ისე, როგორც ნაჩვენებია ნახ.1.6

4. მიმდინარე ცვლილებების შესანახად დააწერით ლილაკს **OK**, რის შემდეგაც დაიხურება დიალოგური სარკმელი **Configure Simulate Signal**.

5. მიიყვანეთ პურსორი ექსპრეს VI **Simulate Signal** ქვემოთ განლაგებულ ორმაგ ისრებთან. ისრები გვიჩვენებენ, რომ VI გააჩნია დამალული შესასვლელი და გამოსასვლელი ტერმინალები, რომელთა გამოჩენა შესაძლებელია თუ VI საზღვარს გაფჭიმავთ.



**6.** როდესაც გამოჩნდება ორმიმართულებიანი ისარი, გადაადგილეთ ექსპრეს VI საზღვრები ისე, რომ დაემატოს ორი სტრიქონი. ამ ოპერაციის შესრულების შემდეგ გამოჩნდება შესასვლელი **Amplitude**(ამპლიტუდა).

ახლა ჩვენ გაგვიჩნდა შესაძლებლობა ვარგვულიროთ სიგნალის ამპლიტუდა.

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამპლიტუდა – არის დიალოგური სარტყმლის **Configure Simulate Signal** ოპციაა ნახ.1.6. მიაქციეთ ყურადღება, რომ შესასვლელები, მაგალითად ამპლიტუდა, ასახულია როგორც ბლოკ-დიაგრამაზე ასევე შერჩევის დიალოგურ სარკმელში, მათი მნიშვნელობა შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ ადგილას.


**1.6. ობიექტების შეერთება ბლოკ-დიაგრამაზე**  
 მბრუნავ სახელურიანი რეგულატორის  
 გამოყენებისათვის სიგნალის ამპლიტუდის შესაცვლელად,  
 აუცილებელია მისი შეერთება ექსპრეს VI **Simulate Signal**  
 შესასვლელთან **Amplitude**, რისთვისაც აუცილებელია შემდეგი  
 ოპერაციების შესრულება:

1. ბლოკ-დიაგრამაზე კურსორი დააკენეთ მართვის ელემენტის **Knob** (მბრუნავი სახელური) ტერმინალზე, რომელიც ნაჩვენებია მარცხნივ და აღნიშნავს ციკლს.



კურსორი გახდება ისარი – პოზიციონირების ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ამორჩევის, განლაგების, ან როგორც ობიექტის ზომების გამზომი საშუალება.


2. გამოყავით ტერმინალი **Knob** პოზიციონირების ინსტრუმენტის საშუალებით და დარწმუნდით, რომ ის მდგრადობს ექსპრეს VI **Simulate Signal** მარცხნივ რუხი კონტრის შიგნით, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ.

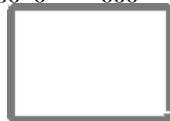

ტერმინალები ციკლის შიგნით წარმოადგენენ მართვის ელემენტებს რომლებიც განლაგებულია წინა პანელზე. ტერმინალები, შესასვლელი/გამოსასვლელი წერტილებია, რომელთა საშუალებითაც ხდება ინფორმაციის გაცვლა წინა პანელსა და ბლოკ-დიაგრამას შორის.

3. მოხსენით გამოყოფის კონტრი ტერმინალიდან **Knob** რისთვისაც დააწერეთ ბლოკ-დიაგრამის ცარიელ ადგილას. შემდგომში ობიექტთან მუშაობისას საშუალება, რომ გქონდეთ გამოიყენოთ სხვა ინსტრუმენტები, აუცილებელია წინასწარ მოხსნათ გამოყოფა ობიექტიდან და შემდეგ გადაერთოთ საჭირო ინსტრუმენტზე.

4. მოათავსეთ კურსორი **Knob**-ის ტერმინალზე ისრის თავზე როგორც სურათზე ნაჩვენები, ან გამოიყენეთ პოზიცია **Wiring tool**(შეერთების ინსტრუმენტი), რის შემდეგაც კურსორი მიიღებს კოჭას სახეს. გამოიყენეთ ეს ინსტრუმენტი ბლოკ-დიაგრამაზე ობიექტების შესაერთებლად.

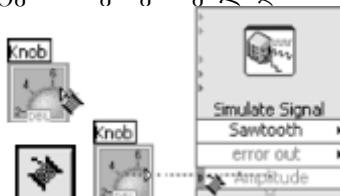

5. შეერთების ინსტრუმენტის გამოჩენის შემდეგ, დააწერეთ “თაგვის” მარცხენა დიდაკით **Knob** ტერმინალის ისარზე, ხოლო შემდეგ ექსპრეს VI **Simulate Signal** ტერმინალის **Amplitude** ისარზე ამ ობიექტების შესაერთებლად, როგორც

ნაჩვენებია ზედა სურათზე. გამოჩნდება გამტარი, ოომელიც შეაერთებს ამ ობიექტებს მონაცემები ამ გამტარის საშუალებით გადაეცემა **Knob** ტერმინალიდან ექსპრეს VI **Simulate Signal**-ის ტერმინალზე.

6. აირჩიეთ მენიუ **Fille>>Save(ფაილი>>შენახვა)** შექმნილი VI-ის შესანახად.

## 17. VI ჩართვა

კოდის შესრულება იწყება VI-ის ჩართვით. VI-ის “სიგნალის მიღება” ჩასართავად აუცილებელია შესრულდესშემდეგი ოპერაციები:

1. გადაერთეთ წინა პანელზე <Ctrl -E> კლავიშების კომბინაციის გამოყენებით ან დააჭკაპუნეთ წინა პანელზე.
2. დააჭირეთ ლილაკს **Run** (გაშვება) ან აიდეთ კლავიშების კომბინაცია <Ctrl-R>VI-ის ჩასართავად.
3. მოათავსეთ კურსორი მართვის სახელურზე.

კურსორი მიიღებს ხელის ფორმას ე.ო. გადავა **Operating tool** (მართვის ინსტრუმენტი) რეჟიმში როგორც ნაჩვენებია სურათზე. გამოიყენეთ ის მართვის ელემენტის მნიშვნელობის შეცვლისათვის.



4. მართვის ინსტრუმენტის გამოყენებით, შემოაბრუნეთ სახელური, ხერხისებური სიგნალის ამპლიტუდის კორექტირებისათვის.

ხერხისებური სიგნალის ამპლიტუდა შეიცვლება იმდენად, რამდენადაც შემოაბრუნებთ სახელურს, ამასთან მართვის ინსტრუმენტი გვიჩვენებს კარნახის ველს, სადაც აისახება მიმდინარე რიცხვითი მნიშვნელობა. გრაფიკზე Y ღერძი ავტომატურად იცვლის მასშტაბს ამპლიტუდის მნიშვნელობის ცვლილებასთან ერთად.

**Run** ლილაკის დაწოლისას, მუქდება სურათზე ნაჩვენები ისარი, რაც მიუთითებს VI-ის ჩართვაზე VI-ის მუშაობისას შესაძლებელია მართვის ელემენტების მნიშვნელობათა



5. VI-ის გასაჩერებლად დააწეაბუნეთ სურათზე ნაჩვენებ ღილაკზე **STOP** (სდექ), მას შემდეგ რაც ის დამთავრებს თავის მიმდინარე იტერაციას. ღილაკი **Abort Execution** (შეწყვიტე შესრულება), რომელიც ნაჩვენებია წინა სურათის გვრდით აჩერებს VI-ის მუშაობას დაუყოვნებლივ, მიმდინარე იტერაციის დამთავრებამდე.




VI-ის შეჩერება, რომელიც გარეგან რესურსებს იყენებს, მაგალითად გარე პპარატურულ საშუალებებს, შეუძლია გააჩეროს რესურსები გაურკვეველ მდგომარეობაში, რითაც შეიძლება დაირღვეს მათი კორექტული გაჩერების რეჟიმი, ამიტომ მიზანშეწონილია VI ალიქურვოს გაჩერების ღილაკით, რაც საშუალებას მოგვცემს თავი დაგადწიოთ ამ პრობლემას.

## 1.8. სიგნალის გარდასახვა


შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები, სიგნალის ამპლიტუდის 10-ჯერ გასაზრდელად და შედეგების გამოსაყვანად წინა პანელის გრაფიკზე.

1. ბლოკ-დიაგრამაზე გადაადგილების ინსტრუმენტის ორჯერ დაწეაბუნებით ექსპრეს VI **Simulate Signal** და ოსცილოგრამის გრაფიკის შემაერთებელი ტერმინალის გამტარზე ისე როგორც ნაჩვენებია სურათზე.

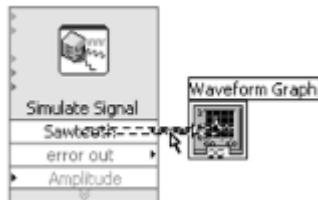

2. დააჭირეთ კლავიშს <Delete>გამტარის მოსაცილებლად.


3. თუ ნახ.1.7 ნაჩვენები ფუნქციათა პალიტრა არ არის ასახული აირჩიეთ მენიუ **View>>Functions Palette**(ხედი>>ფუნქციათა პალიტრა), რათა წარმოაჩინოთ ის ეკრანზე. ფუნქციათა პალიტრა თანხმობის

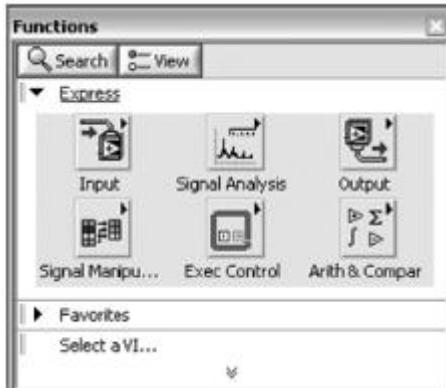

ნახ.1.7. ფუნქციათა პალიტრა

გარეშე იხსნება ქვეპალიტრა **Express**-თან ერთად. თუ არჩეულია სხვა ქვეპალიტრა, შესაძლებელია დავუბრუნდეთ ქვეპალიტრა **Express** თუ დავაჭიროთ ფუნქციათა პალიტრაში **Express**.

4. პალიტრაში **Aritmetic&Comparsion palette** (არითმეტიკა და შედარება), შეირჩიეთ ნახაზზე ნაჩვენები ექსპრეს **VI Formula**, და მოათვავეთ ის ბლოკ-დიაგრამაზე **Express VI** და ოსცილოგრაფის გრაფიკის ტერმინალს შორის, მცირე ადგილის არსებობისას შესაძლებელია ტერმინალი გადავაადგილოთ მარჯვნივ **Express VI** ბლოკ დიაგრამაზე მოთავსების შემდეგ გამოჩნდება

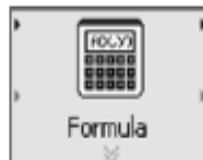

დიალოგური სარკმელი **Configure Formula** (ფორმულის გაწყობა). **ExpressVI** ბლოკ-დიაგრამაზე მოთავსების შემდეგ, ამ

VI-ის გაწყობის დიალოგური სარკმელი გამოჩნდება ავტომატიურად.

5. დააწერეთ **Configure Formula** დიალოგური სარკმლის მარცხენა ქვედა კუთხეში ნაჩვენებ ღილაკზე **Help** (დახმარება, ცნობა), რომ აისახოს LabVIEW-ს ცნობის განყოფილებები მოცემული VI-სათვის. მოცემული დოკუმენტი აღწერს **Exspress VI**, მოცემული სარკმლის ოპციებს (მომსახურობებს), ასევე **Exspress VI**-ს შესასვლელებსა და გამოსასვლელებს.

Help

უოგელი **Exspress VI** აღჭურვილია შესაბამისი საცნობარო ინფორმაციით, რომელსაც შეიძლება მიღმართოთ ღილაკზე **Help** დაჭერით ან კონტექსტური მენიუს საშუალებით.

6. საცნობარო განყოფილებაში **Formula** დიალოგურ სარკმელში იპოვეთ ოპცია (მომსახურება), რომელიც პასუხისმგებელია ფორმულაში ცვლადების შეტანაზე.


7. დახურეთ საცნობარო სარკმელი *LabVIEW/Help*, რათა დავუბრუნდეთ დიალოგურ სარკმელს **Configure Formula**.

8. ტექსტურ ველში შეცვალეთ ტექსტი *Label c XI* შემდეგით **Sawtooth**, რათა შეუცვალოთ შესასვლელიმნიშვნელობა ექსპრეს **VI Formula**. “თაგვის” ღილაკის დაწერებით ტექსტურ ველში **String** დიალოგური სარკმლის **Configure Formula** ზემოთ, ტექსტი შეიცვლება შეცვანილი დასახელების შესაბამისად.

9. აირჩიეთ მასშტაბური მამრავლი,  $\times 10$  სიმბოლოების შემოყვანით **Sawtooth** სიტყვის შემდეგ ტექსტურ ველში **String**.

ამისათვის შეიძლება გამოვიყენოთ ღილაკები **Input** (შეცვანა) კონფიგურაციის დიალოგურ სარკმელში ან კლავიშები<sup>x</sup>, 1 და 0 კლავიატურიდან. თუ ვიყენებთ ღილაკებს **Input** კონფიგურაციის დიალოგური სარკმლიდან, LabVIEW ათავსებს ფორმულის სიმბოლოებს **Sawtooth** ცვლადის შემდეგ ტექსტურ ველში **String**. კლავიატურის გამოყენების შემთხვევაში დააწერეთ “თაგვის” მარჯვენა ღილაკით ტექსტურ ველში **String** ცვლადის შემდეგ **Sawtooth** და შეიცვანეთ სასურველი ფორმულა.

დიალოგური სარკმელი **Configure Formula** უნდა გამოიყერებოდეს ისე, როგორც ნაჩვენებია ნახ. 1.8.

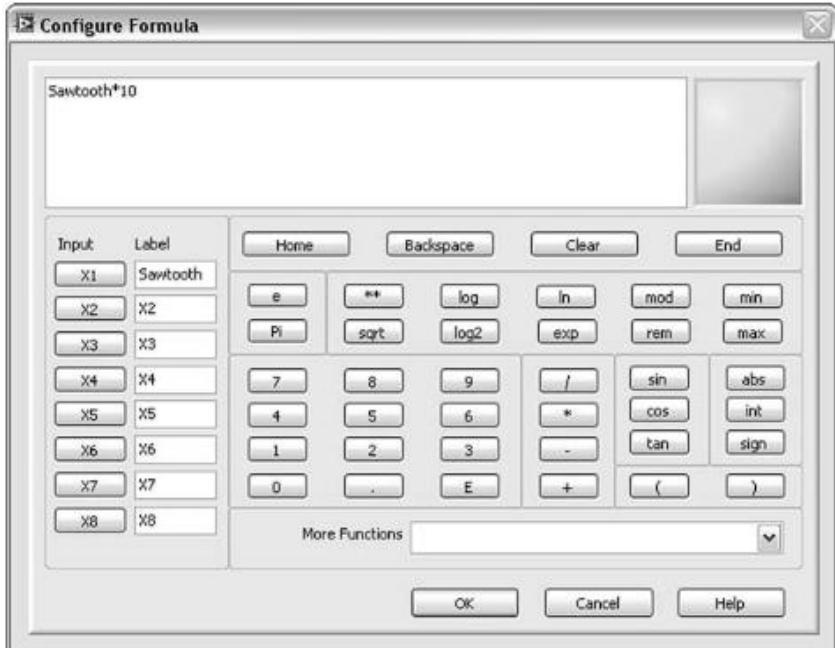

ნახ.1.8. დიალოგური სარკმელი **Configure Formula**




**შენიშვნა:** ტექსტურ ველში **String** არასწორი ფორმულის შევანის შემთხვევაში შექმნილიანი ინდიკატორი **Errors** (შეცდომა) მარჯვენა ზედა კუთხეში გახდება რუხი და ასახავს ტექსტს “**In valid Formula**” (არასწორი ფორმულა).


10. დააწაპუნეთ დილაკზე **OK**, რომ შევინახოთ მიმღინარე არჩეული გაწყობები და დავხუროთ დიალოგური სარკმელი **Configure Formula**.

11. მოათავსეთ კურსორი **Express VI Simulate signal**-ის გამოსასვლელი **Sawtooth** ისარის თაგზე.

12. როდესაც გამოხნდება ინსტრუმენტი შეერთება, დააწაპუნეთ “თაგვის” მარცხენა დილაკით **Sawtooth** გამოსასვლელის ისრის თაგზე, ხოლო შემდეგ **Express VI Simulate signal**-ის **Sawtooth** შესასვლელზე ამ ობიექტების შესაერთებლად ისე როგორც ნაჩვენებია სურათზე.

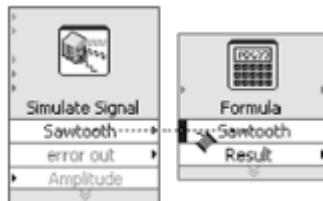

13. გამოიყენეთ ინსტრუმენტიშეერთება Express VI Formula ტერმინალის **Result** (შედეგი) გამოსასვლელის შესაერთებლად ოსცილოგრაფის გრაფიკის ტერმინალთან.

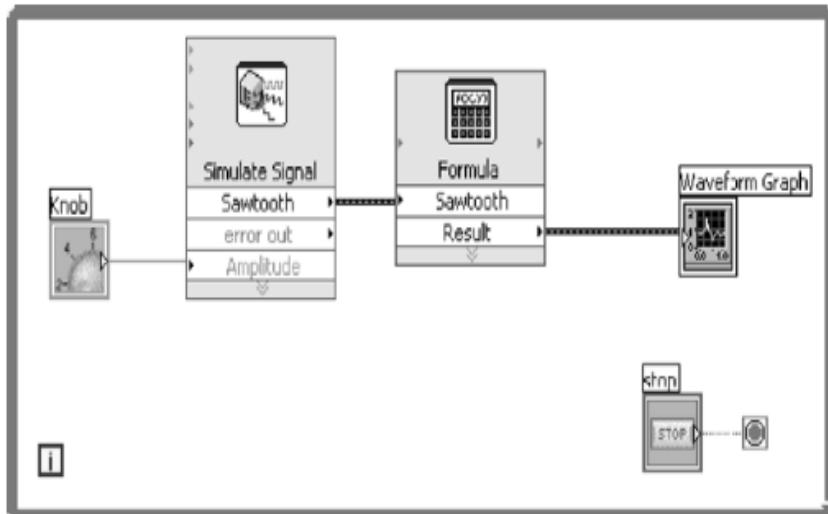

ნახ.1.9. VI სიგნალის მიღების ბლოკ დიაგრამა

შეისწავლეთ ექსპრეს VI და ტერმინალის შემაერთებელი გამტარები. ისრები ექსპრეს VI და ტერმინალებში გვიჩვენებენ ინფორმაციის ნაკადების მიმართულებას. ბლოკ-დიაგრამას უნდა ჰქონდეს ნახ.1.9. ნაჩვენები სახე.

 **მითითება:** შესაძლებელია “თაგვის” მარჯვენა ღილაკით დააწეროთ ნებისმიერ გამტარზე და შეირჩიოთ კონტექსტური მენიუდან მენიუ **CLean Up Wire** (გამტარის ოპტიმიზირება), რათა მისცეთ საშუალება LabVIEW-ს ავტომატურად შეირჩიოს მარშრუტი გამტარის გადაღუნვის ნაკლები რაოდენობით.

14. დააწერეთ <Ctrl-S>ან **File>>Save** შეინახეთ VI.

### 1.9. ორი სიგნალის ასახვა გრაფიკზე

ექსპრეს VI **Simulate signal**-ს მიერ გენერირებული და ექსპრეს VI **Formula**-ით შეცვლილი ორი სიგნალის ერთ გრაფიკზე შედარებისათვის, გამოიყენეთ ფუნქცია **Msrg Signal**(სიგნალების გაერთიანება).


ორი სიგნალის ერთ გრაფიკზე ასახვისათვის საჭიროა შესრულდეს შემდეგი ეტაპები:

1. მოათავსეთ კურსორი ბლოკ-დიაგრამაზე ექსპრეს VI **Simulate signal**-ს **Sawtooth** გამოსასვლელის ისრის თავზე.
2. შეაერთეთ **Sawtooth** გამოსასვლელი ოსცილოგრამის გრაფიკის ტერმინალთან, შეერთების ინსტრუმენტის გამოყენებით.

ორი გამტარის შეერთების ადგილას გამოჩნდება ფუნქცია **Msrg Signal** სურათზე ნაჩვენები ფორმით. ფუნქცია ეს არის, ტექსტური პროგრამირების ენის ოპერაციის ან პროცესის მსგავსი, ჩაშენებული შემსრულებელი ელემენტი.



ფუნქცია **Msrg Signal** ახდენს ორი სიგნალის ისეთი სახით კომბინირებას, რომ შესაძლებელი იყოს მათი ერთ ეკრანზე ასახვა. ბლოკ-დიაგრამა უნდა გამოიყერებოდეს ნახ.1.10 ნაჩვენები სახით.

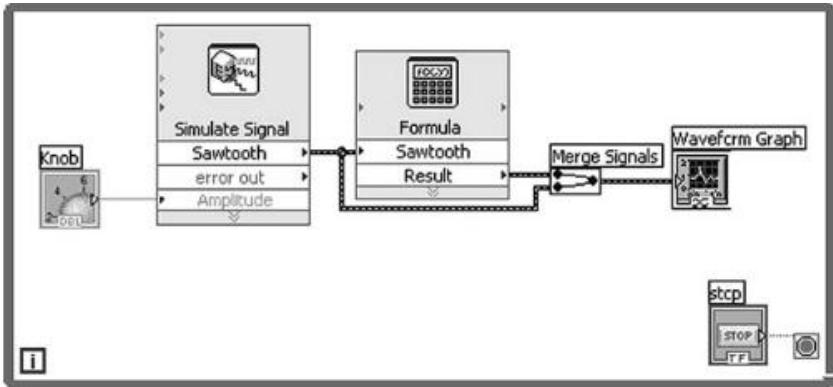

ნახ.1.10. ბლოკ-დიაგრამა **Merge Signal** ფუნქციის გამოყენების  
დემონსტრაციისათვის

3. დაჭირეთ კლავიშების კომბინაციას <Ctrl-S>ან შეირჩიეთ მენიუ **File>>SaveVI**-ის შენახვისათვის.

4. გადადით წინა პანელზე, გაუშვით (ჩართეთ) VI და შემოატრიალეთ მართვის სახელური.

ოსცილოგრამის გრაფიკზე აისახება ხერხისებური და გაძლიერებული სიგნალები. ყ ღერძის მიმართულებით მისი მაქსიმალური მნიშვნელობა ავტომატურად შეიცვლება და 10-ჯერ გადააჭარბებს მართვის სახელურით მიცემული სიგნალის დონეს. სიგნალის მასშტაბირება ხორციელდება ექსპრეს VI **Formula** -ს საშუალებით.

5. **STOP** ღილაკზე დაჭირეთ გააჩერეთVI.

## 1.10. მართვის სახელურის გაწყობა


მართვის სახელურის საშუალებით შეიძლება შევცვალოთ სიგნალის ამპლიტუდა. ამიტომ აღნიშვნა **“Amplituda”** ზუსტად აღწერს მის დანიშნულებას.

მართვის სახელურის გარეგნული სახის გაწყობისათვის შეასრულეთ შემდეგი ეტაპები:

1. წინა პანელის მართვის სახელურზე დააჭაპუნეთ “თაგვის” მარცხენა ღილაკით და კონტექსტური მენიუდან ამოირჩიეთ ოპცია **Properties** (თვისებები). გამოჩნდება დიალოგური სარკმელი **KnobProperties** (მართვის სახელურის თვისებები).

2. განვითარეთ **Label** (აღნიშვნა)ჩანართში **Appearance**(გარეგნული სახე) წაშალეთ ტექსტური ველიდან სიტყვა **Knob**და ჩასვით “ამჰლიტუდა”

მართვის სახელურის დიალოგური სარკმელი ნახ.1.11. ნაჩვენები სახით გამოიყენება.

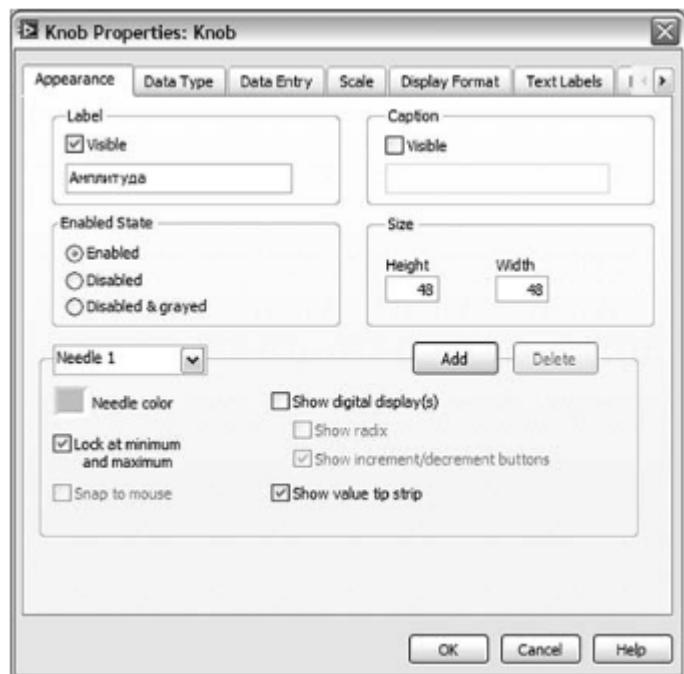

ნახ.1.11. **Knob Properties** დიალოგური სარკმელი

3. დააჭაპუნეთ ჩანართზე **Scale**(შკალა) განვითარეთ **Scale Style** (შკალის ტიპი), გამოყავით პუნქტი **Show color ramp**(გვიჩვენეთ გრადიენტული შკალა).

სახელური წინა პანელზე შეიცვლება მითითებული ცვლილებების მიხედვით.

4. დააწაპუნეთ დილაკზე **OK**, მიმდინარე ინფორმაციის შესანახად და **KnobProperties** დიალოგური სარკმელის დასახურად.

5. შეინახეთ VI.

6. ხელმეორედ გახსენით დიალოგური სარკმელი **KnobProperties** და ჩატარეთ რამოდენიმე ქსპერიმენტი სხვა თვისებების გამოყენებით. მაგალითად, ჩანართზე **Scale** სცადეთ შეცვალოთ ფერი და ველი **Marker text color** პუნქტით ფერთა პალიტრაზე სხვადასხვა ფერების არჩევით.

7. დააწაპუნეთ დილაკზე **Cancel**, შეტანილი ცვლილებების გასაუქმებლად. ოუ გსურთ ცვლილებების შენახვა, დააჭირეთ დილაკზე **OK**.


## 1.11. ოსცილოგრამის გრაფიკის გაწყობა

გრაფიკების ოსცილოგრამაზე ასახულია ორი სიგნალი, გრაფიკების სიგნალებთან შესაბამისობის დასადგენად შესაძლებელია გრაფიკული ინდიკატორის შესაბამისი გაწყობა.

გრაფიკების ოსცილოგრამების გაწყობისათვის შესასრულებელია შემდეგი ეტაპები:

1. მოათავსეთ კურსორი გრაფიკის რედაქტირების პანელზე. მიუხედავად იმისა, რომ გრაფიკზე გამოსახულია ორი მრული, რედაქტირების პანელზე აისახება მხოლოდ ერთი.

2. ორმხრივმიმართული ისარის გამოჩენისას, როგორც ნაჩვენებია ნახ.1.12, რედაქტირების პანელის საზღვრები გააფართოვეთ ისე, რომ მასზე დაემატოს კიდევ ერთი სტრიქონი. დილაკის განთავისუფლების შემდეგ, გამოჩნდება მეორე გრაფიკის დასახელება.

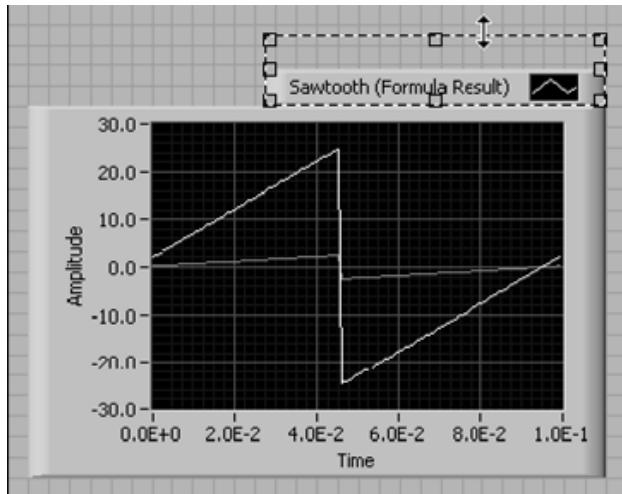

ნახ.1.12. რედაქტორების პანელის გადიდება

3. დააწაკუნეთ გრაფიკზე “თაგვის” მარჯვენა ღილაკით კონტექსტური მენიუდან შეირჩიეთ **Properties** (თვისებები). გამოჩნდება დიალოგური სარგელი **Waveform Graph Properties** (ოსცილოგრამების გრაფიკების თვისებები).

4. ჩანართში **Plots** (გრაფიკები) ამოშლილი მენიუდან ამოირჩიეთ **Sawooth**. განყოფილებაში **colors** (ფერები) დააწაკუნეთ ფერების პალიტრის ზოლზე. ამოირჩიეთ ზოლის ახალი ფერი.

5. ამოირჩიეთ ამოსაშლელი მენიუდან **Sawooth(Formula Result)**.

6. გამოყავით V ნიშნით პუნქტი **Do not waveform names for plot names** (არ გამოიყენოთ ოსცილოგრამების დასახელება მრუდების დასახელებისათვის).

7. ტექსტურ ველში **name** გააუქმეთ მიმდინარე იარღია და შეცვალეთ გარაფიკის დასახელება “მასშტაბირებული ხერხისებური სიბაძიო”.

8. დააწაკუნეთ ღილაკზე **OK**, მიმდინარე გაწყობების შესანახად და დიალოგური სარგელის **Waveform Graph Properties** დახურვისათვის. გრაფიკების ფერი და მათი დასახელება წინა პანელზე შეიცვლება.

9. განმეორებით გახსენით დიალოგური სარგელი **Waveform Graph Properties** და ჩაატარეთ სხვადასხვა ქესპერიმენტები გრაფიკების სხვა თვისებების გამოყენებაზე.

მაგალითად ჩანართში **Scales** შეეცადეთ გამორთოთ **Y** ღერძის ავტომატური მასშტაბირების რეჟიმი და ხელით შეცვალოთ **Y** ღერძის მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობები.

10. დააჭირეთ ღილაკს **Cancel**, შეტანილი ცვლილებების გასაუქმებლად.

11. შეინახეთ და დახურეთ VI.

## I თ ა ვ ი ს შ ე დ ე გ ე ბ ი

### ❖ დიალოგური სარკმელი New და VI შაბლონები

დიალოგური სარკმელი **New** შეიცავს VI-ის მრავალ შაბლონს, მათ შორის ისეთებსაც, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოში გამოიყნება. შაბლონი გვეხმარება ყველაზე ხშირად გამოყენებული და გავრცელებული საზომი თუ სხვა სახის მოწყობილობებისა და პროცესებისათვის შესაბამისი VI შექმნაში. ისინი შეიცავენ ექსპრეს VI-ს, ფუნქციებს და წინა პანელის ობიექტებს, რომლებიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას დასმული ამოცანების გადასაჭრელად.

დიალოგური სარკმლის **New** გახსნისათვის გამოიყენება ნაჩვენები მეთოდებიდან ერთ-ერთი:

- LabVIEW-ს გაშვების შემდეგ დააწაპუნეთ **New, VI from Template** ან **More** სარკმელში **Getting Started**.
- შეირჩიეთ მენიუ **File>>New** სარკმელში **Getting Started** წინა პანელზე ან ბლოკ-დიაგრამაზე.

### ❖ წინა პანელი

წინა პანელი წარმოადგენს VI მომხმარებლის ინტერფეისს. წინა პანელის შექმნისას გამოიყენეთ მართვის ელემენტები და ინდიკატორები, რომლებიც ამავე დროს VI-ის შესავლელის/გამოსასვლელის ინტერაქტიური ტერმინალებია.

მართვის ელემენტები და ინდიკატორები განლაგებულია ელემენტების მართვის პალიტრაში. მართვის ელემენტების მაგალითი მართვის სახელურები, ღილაკი, წრიული შეალები

და შესასვლელის სხვა ელემენტებია. მათი საშუალებით ხორციელდება რეალური მოწყობილობების შესასვლელი მნიშვნელობების მოღელირება და მონაცემების მიწოდება VI-ის ბლოკ-დიაგრამაზე.

ინდიკატორი                  შეიძლება                  იყოს                  გრაფიკი,  
შექმნილური, რიცხვითი ინდიკატორი და სხვა. ინდიკატორების საშუალებით ხდება გამოსასვლელი მოწყობილობების მოღელირება და ასახავენ ბლოკ-დიაგრამაზე მიღებულ ან გენერირებულ მონაცემებს.

### ❖ ბლოკ-დიაგრამა

ბლოკ-დიაგრამა შეიცავს საწყის გრაფიკულ კოდს, რომელიც ცნობილია ასევე G ენტსკოდის სახელწოდებით. ეს კოდი განაპირობებს VI-ის მუშაობას. წინა პანელის ობიექტების მართვისათვის ბლოკ-დიაგრამაზე იყენებენ ფუნქციის გრაფიკული წარმოდგენის ხერხს. წინა პანელის ობიექტებს ბლოკ-დიაგრამაზე ტერმინალ ნიშანაჲების სახე აქვთ.

**გამტარები(Wire)** მართვის ელემენტების და ინდიკატორების ტერმინალებს აერთებენ ექსპრეს VI, VI და ფუნქციებთან. მონაცემები გადაეცემა გამტარების საშუალებით მართვის ელემენტებიდან VI-ზე და ფუნქციებზე, VI-დან და ფუნქციებიდან სხვა VI და ფუნქციებს, და VI-დან და ფუნქციებიდან ინდიკატორებზე. ბლოკ-დიაგრამაზე მონაცემთა გადაცემა კვანძების გავლით განსაზღვრავს VI-სა და ფუნქციის შესრულების წესს. მონაცემთა ასეთი მოძრაობა ცნობილია, მონაცემთა ნაკადის პროგრამირების სახელით.

### ❖ წინა პანელთან და ბლოკ-დიაგრამასთან სამუშაო ინსტრუმენტების პანელი

წინა პანელის ან ბლოკ-დიაგრამის ობიექტზე აურსორის მიყვანისას გამოჩნდება პოზიციონირების ინსტრუმენტი. პურსორი გარდაიქმნება ისრად, რომელიც შესაძლებელია გამოვიყენოთ ობიექტის გამოყოფის, განთავსების ან ზომების შეცვლისათვის. თუ კურსორს განვათავსებთ ბლოკ-დიაგრამის ობიექტის ტერმინალზე, გამოჩნდება ინსტრუმენტი შეერთება, პურსორი მიიღებს ხელის ფორმას, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ბლოკ-დიაგრამაზე იმ ობიექტების შესაერთებლად, რომელთა გავლითაც მიემართება მონაცემები.

## ❖ VI-ის გაშვება და გაჩერება

VI-ის გაშვებისას ხორციელდება კოდის შესრულება. VI-ის გასაშვებად დააჭირეთ დილაპზე **Run** ან აიდეტ კლავიშების კომბინაციის <ctrl-R>. დილაპს **Run** მუქი ფერის ისრის ფორმა აქვს, რომელიც ფერს იცვლის VI-ის შესრულებისას. შესაძლებელია VI-ის მყისიერი გაჩერება **Abort Execution** დილაპზე დაჭრით. მაგრამ VI-ის ასეთი გაჩერებას, განსაკუთრებით თუ ის იყენებს გარე რესურსებს, შეუძლია გააჩეროს აპარატურული საშუალებები გაურკვეველ მდგომარეობაში.

## ❖ ექსპრეს VI

პალიტრა ფუნქციაში განთავსებული ექსპრეს VI, გამოიყენება ყველაზე უფრო გავრცელებული საზომი ამოცანებისათვის. ექსპრეს VI თანხმობის გარეშე ბლოკ-დიაგრამაზე განთავსებისას გამოჩნდება დიალოგური სარკმელი მოცემილი ექსპრეს VI-ს გაწყობისათვის. ამ დიალოგურ სარკმელში შესაძლებელია ოპციების გაწყობა, რითაც განისაზღვრება VI-ის ქცევა. გაწყობის დიალოგური სარკმლის გამოძახებისათვის, საჭიროა ორჯერ დავაწყაპუნოთ ექსპრეს VI-ზე და კონტრილი მენიუდან შევირჩიოთ ოპცია **Properties**. თუ ჩართავთ მონაცემებს ექსპრეს VI-ზე და გაუშვებთ მას, ექსპრეს VI გიჩვენებთ კონფიგურაციის დიალოგურ ფანჯარაში რეალურ მონაცემებს. თუ დახურავთ და ხელახლა გახსნით ექსპრეს VI-ს, გრაფიკის გაწყობის დიალოგური სარკმლში ნაჩვენები იქნება ნიმუშის მონაცემები მიცემული მნიშვნელობების გარეშე, სანამ მას თავიდან არ გაუშვებთ. ექსპრეს VI-ს, ბლოკ-დიაგრამაზე, გაფართოებად საზღვრებიანი ცისფერი ნიშნავების სახეები აქვთ. ექსპრეს VI-ს საზღვრების ზომის შეცვლით, შესაძლებელია მისი ყველა შესასვლელისა და გამოსასვლელის ასახვა, რომელთა რაოდენობა დამზიდებულია VI-ს გაწყობაზე.

## ❖ LabVIEW დოკუმენტაცია

ცნობარი *LabVIEW /Help*შეიცავს ინფორმაციას *LabVIEW* სივრცეში პროგრამირების შესახებ, ეტაპობრივ ინსტრუქციებს *LabVIEW* –ს გამოყენების შესახებ და ბმულებს დამატებითი ინფორმაციის შესახებ VI-ზე, ფუნქციებზე, პალიტრაზე, მენიუზე, ინსტრუმენტულ საშუალებებზე, თვისებებზე, მეთოდებზე, მოვლენებზე, დიალოგურ სარკმლებზე და ა.შ. *LabVIEW* ცნობარში ასევე ჩამოთვლილია კომპანია National Instruments–ის მიერ შემოთავაზებული რესურსები. იმისათვის, რომ მიიღოთ საცნობარო მასალა კონკრეტული ექსპრეს VI–ის შესახებ, ამ VI–ის გაწყობის დიალოგურ ფანჯარაში ობიექტის კონტექსტური მენიუდან, დაპირეთ დილაპს *LabVIEW /Help* ან ბლოკ-დიაგრამაზე მიმაგრებული პალიტრიდან ასევე შესაძლებელია საცნობარო ინფორმაციის მოძიება **Help>>Search the LabVIEW Help.** მას შემდეგ რაც რაიმე დამატებას დავაყენებოთ *LabVIEW*–ზე, მაგალითად ბიბლიოთეკას, მოდულს ან დრაივერს მასზე დოკუმენტაცია აისახება ცნობარში *LabVIEW /Help* ან დამოუკიდებლად საცნობარო მასალაში, რომელსაც შეიძლება მივმართოთ თუ შევირჩევთ მენიუს **Help>>Add on Help**, სადაც **Add on Help**– დამატების საცნობარო მასალის დასახელებაა.

#### ❖ თვისებების დიალოგური სარკმლი

თვისებების დიალოგური სარკმლი და კონტექსტური მენიუ გამოიყენება მართვის ელემენტებისა და ინდიკატორების გარეგნული სახის ან ქცევების გაწყობისათვის. წინა პანელის კონკრეტული ობიექტის თვისებების დიალოგური სარკმლის გასახსნელად დააწაპუნეთ მასზე “თაგვის” მაღჯვენა დილაპით და გამოჩენილ კონტექსტურ მენიუში შეირჩით ოპცია (მომსახურება) **Properties**. მიაქციეთ ყურადღება, რომ თვისების დიალოგური სარკმლის გახსნა VI–ის მუშაობისას შეუძლებელია.

#### ❖ “ცხელი” კლავიშები

❖ ამ თავში გამოყენებულია “ცხელი” კლავიშები:

კლავიშები	ფუნქციები
<Ctrl-R>	VI-ს გაშვება (შესრულების დაწყება)
<Ctrl-Z>	გააუქმე უკანასკნელი ცვლილება
<Ctrl-E>	გადაერთე ბლოკ-დიგრამასა და წინა პანელს შორის
<Ctrl-S>	VI-ს შენახვა



**შენიშვნა:** კლავიში **Ctrl**- აქ შეესაბამება კლავიშს <Options>.


## თავი II

### ახალი VI-ს შექმნა

ახალი VI-ის შექმნისას ამოსავალ წერტილად შეიძლება იქცეს LabVIEW -ს მრავალრიცხოვანი შაბლონებიდან ერთ-ერთი, მაგრამ როდესაც საჭიროა ისეთი VI-ის შექმნა, რომლის შაბლონი შეიძლება უბრალოდ არ არსებობდეს, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი ხდება ახალი VI-ის შექმნა.

#### 2.1. VI-ის შექმნა ცარიელი ბლანკიდან

ცარიელი VI-ის ბლოკ-დიაგრამაზე სტრუქტურებისა და ექსპრეს VI-ის დამატებით შესაძლებელია შეიქმნას ახალიVI. ჩვენ შევისწავლით ახალი VI-ის შექმნას, რომელიც შეძლებს სიგნალების გენერირებას, რაოდენობრივად შეამცირებს მათში ამონარჩევების რაოდენობას, ხოლო შედეგებს წინა პანელზე ასახავს გრაფიკულად და ცხრილის სახით. სავარჯიშოს დამთავრების შემდეგ, VI-ის წინა პანელს უქნება ნახ.2.1. ნაჩვენები სახე.

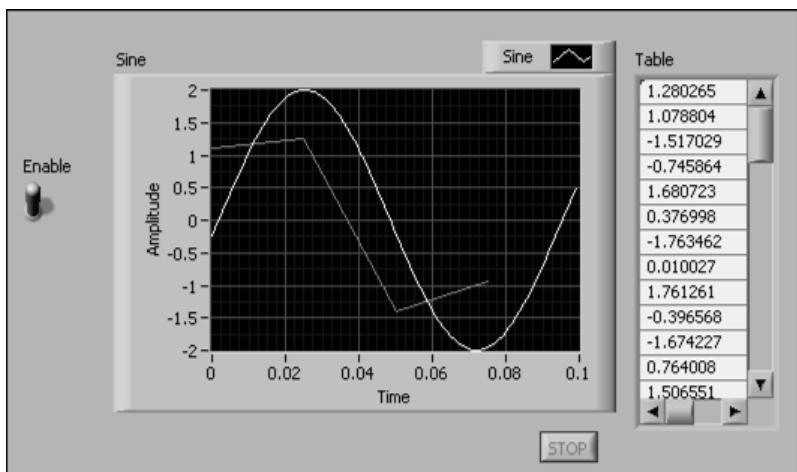

## ნახ.2.1. Reduce Samples VI-ის წინა პანელი

### 2.2. ცარიელი VI-ის გახსნა

თუ VI-ის შაბლონი, რომლის გახსნაც გესაჭიროებათ, კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად, არ არსებობს შესაძლებელია მისი შექმნა დაიწყოთ VI-ის ცარიელი ბლანკიდან ექსპრეს VI-ს დამატებით.

ცარიელი VI-ის (BlankVI) გასახსნელად შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:

1. პირველადი გაშეების სარკმელში **Getting Started**, განყოფილებაში **New** დააწერეთ ბმულზე **BlankVI**, ან დააჭირეთ კლავიშების კომბინაციას <Ctrl-N>.

გამოჩნდება წინა პანელისა და ბლოკ-დიაგრამის ცარიელი სარკმელი.



**შენიშვნა:** ცარიელი VI შეიძლება გაიღოს აგრეთვე, თუ შევირჩევთ მენიუს **File>>New VI** ან **File>>New** და შევირჩევთ **BlankVI**.

2. თუ ფუნქციების პალიტრა არ ჩანს, დააწერეთ “თაგვის” მარჯვენა ღილაკით ბლოკ-დიაგრამის ნებისმიერ ტაფისაუფალ ადგილას. დააწერეთპალიტრის ზედა მარცხენა კუთხეში, სურათზე ნაჩვენები, “ქინძისთავის” ნიშნავს პალიტრის მისამაგრებლად.



### 2.3. სიგნალის მოდელირების ექსპრეს VI-ის დამატება

აუცილებელი ექსპრეს VI-ის მოსაძებნად და მის დასამატებლად ბლოკ-დიაგრამაზე შეასრულეთ შემდეგი ქმედებები:


### 1. ამოირჩიეთ მენიუ **Help>>Show Context**

**Help**(დახმარება>>გვაჩვენე კონტექსტური ცნობის სარკმელი) წინა სარკმელზე ან ბლოკ-დიაგრამაზე კონტექსტური ცნობის სარკმელის ასახვისათვის, რომელიც ნაჩვენებია სურათზე 2.2. ამისათვის ასევე შეიძლება დავაწყაპუნოთ ბლოკ-დიაგრამის

ინსტრუმენტების პანელზე ნაჩვენებ პიქტოგრამის დილაბზე (გვ **Help>>Show Context Help**(გვაჩვენე კონტექსტური ცნობის სარკმელი).



**მითითება:**კონტექსტური ცნობის ასახვისათვის შესაძლებელია აკრიფოთ კლავიშების კომბინაცია **<Ctrl-H>**.

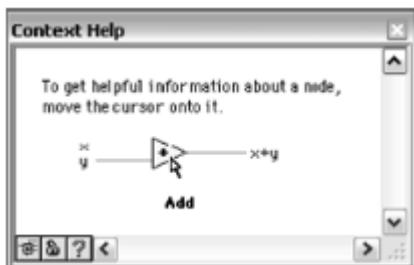

### 2.2. კონტექსტური ცნობის სარკმელი

2 .ფუნქციების პალიტრაში შეირჩიეთ **Express>>Input Palette** (ექსპრესი>>შესასვლელის პალიტრა) და მიმართოთ კურსორი პალიტრაში **Input**რომელიმე ექსპრეს VI-ზე. კურსორის VI-ზე მიმართვისას კონტექსტური ცნობის სარკმელი გვიჩვენებს ინფორმაციას ამ VI-ის შესახებ.

3. კონტექსტური ცნობის სარკმელში მოცემული ინფორმაცია გამოიყენეთ იმ ექსპრეს VI-ის მოსაძებნად, რომელიც უზრუნველყოფს სინუსოდალური სიგნალის მოდელირებას. კონტექსტური ცნობის სარკმელი დატვირთვისას, ის უზრუნველყოფს წვეროების სასარგებლო

ინფორმაციის მოწოდებას საგარჯიშოს დარჩენილი ნაწილის შესრულებამდე.

4. შეირჩიეთ ექსპრეს VI და მონიშნეთ ის ბლოკ-დიაგრამაზე. ეკრანზე გამოჩნდება სარკმელი **Configure Simulate Signal** (მოდელირებული სიგნალის გაწყობა).

5. **Configure Simulate Signal** დიალოგურ სარკმელში კურსორის გადაადგილებით, ისეთი როგორიცაა **Frequency** (სიხშირე) და **Amplitude** (ამპლიტუდა). დააკვირდით ინფორმაციას, რომელიც კონტრალტური ცნობის სარკმელში გამოჩნდება.

6. ექსპრეს VI-ის **Simulate Signal** (სიგნალის მოდელირება) გააწყვეთ ისე რომ მან უზრუნველყოს სინუსოდალური სიგნალის მოდელირება სიხშირით 10,7 და ამპლიტუდით 2. სარკმელში **“Result Preview”** (შედეგის წინასწარი დათვალიერება) სიგნალის ფორმა შეიცვლება და აისახება მოდელირებული სინუსოდა.

7. დააწყვეტილო დილაკზე **OK** მიმდინარე ცვლილებების შესანახად და დიალოგური სარკმლის **Configure Simulate Signal** დასახურად.

8. მოათვეშო კურსორი ექსპრეს VI-ის **“Simulate Signal”**-ზე და დააკვირდით ინფორმაციას, რომელშიც ასახულია ჩვენს მიერ შესრულებული გაწყობის შედეგები.

9. შეინახეთ VI დასახელებით **Reduce Samples**, მისთვის წინასწარ განსაზღვრულ აღგილას.

## 2.4. საცნობარო ინფორმაციის მოძიება და სიგნალის შეცვლა

შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები, რომ *LabVIEW/Help* დახმარებით მოგებნოთ ექსპრეს VI, რომელიც შეამცირებს ამონარჩევების რაოდენობას სიგნალში.

1. მიმართეთ კურსორი ექსპრეს VI **Simulate Signal** და დააწყვეტილო კონტრალტური ცნობის სარკმელში ბმულზე **Detailed help** (დეტალური დახმარება), რითაც აისახება *LabVIEW/Help* -ის განყოფილება **Simulate Signal**. შესაძლებელია დაგჭირდეთ სარკმელის ზომის გადიდება ან ქვევით ბოლომდე მოგიწიოთ კომტექსტური მენიუს გაშლა, რომ შეძლოთ **Detailed help** ბმულის დანახვა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ *LabVIEW/Help* ცნობარს, “თაგვის” მარჯვენა დილაკის VI-ის ან

ბლოკ-დიაგრამაზე ფუნქციის ან მიმაგრებულ პალიტრაში პუნქტი **Help** დაწერებით ან შეირჩიოთ მენიუ **Help>>Search the LabVIEW Help** (დახმარება>>ვიპოვო **LabVIEW Help**-ში.)

2. დააწერეთ ბმულზე **Search** შეიყვანეთ ფრაზა **sample compression**სტრიქონში **Type in the word(s) to search for** (შეიყვანეთ საძიებელი სიტყვა) და დააწერ კლავიშს <Enter>. მთლიანი ფრაზის საპოვნელად საჭიროა ამ ფრაზის ბრჭყალებში ჩასმა. მაგალითად ძიების შედეგების შესამცირებლად, შეიყვანეთ “sample compression”. ეს ფრაზა გვიჩვენებს, რომ ჩვენთვის აუცილებელია ექსპრეს VI – შეაუმშული (compression)ან სიგნალში ამონარჩევების გაიშვიათებული რაოდენობით.

3. ძებნის შედეგების **Sample compression**განყოფილებაში ორჯერ დააწერეთ შესაბამისი განყოფილების ასახვისათვის.

4. მას შემდეგ რაც გაეცნობით ექსპრეს VI-ის აღწერილობას, დააწერეთ დილაკზე **“Place on the block diagram”** (განათავსე ბლოკ-დიაგრამაზე) ექსპრეს VI-ის პურსორზე მისამაგრებლად.

5. გადაიტანეთ კურსორი ბლოკ-დიაგრამაზე.

6. განათავსეთ ექსპრეს VI sample compression ბლოკ-დიაგრამაზე ექსპრეს VI **Simulate Signal**-ის მარჯვენა მხარეს.

7. გააწერეთ ექსპრეს VI-ს Sample compressionისე, რომ სიგნალების გაიშვიათების კოეფიციენტი მისი საშუალო მნიშვნელობიდან შეადგენდეს 25.

8. დააწერეთ დილაკზე **OK**, მიმდინარე გაწყობების შესანახად და დიალოგური სარკმლის **Configure Sample compression**დახურვისათვის.

9. გამოიყენეთ შეერთების ინსტრუმენტი, ექსპრეს VI-ის **Simulate Signal** გამოსახვლელის **Sine** (სინუსი) შესაერთებლად ექსპრეს VI-ის compressionშესახვლელის **Signals** (სიგნალები) პოზიციასთან.


## 2.5. ბლოკ-დიაგრამაზე მომხმარებლის ინტერაქციის გაწყობა

წინა სავარჯიშოებში თქვენ დაამატეთ მართვის ელემენტები (Controls)და ინდიკატორები (Indicators) წინა პანელზე, მართვის ელემენტების პალიტრის (Controls palette) გამოყენებით.

მააგრამ შესაძლებელია მართვის ელემენტებისა და ინდიკატორების დამატება ბლოკ-დიაგრამის საშუალებითაც.

ამისათვის შეასრულეთ შემდგენი ეტაპები:

1. ბლოკ-დიაგრამაზე “თაგვის” მარჯვენა დილაკი დააწერეთ ექსპრეს VI-ის **Sample compression** გამოსასვლელის **Mean** (საშუალო) პოზიციაზე და შეირჩიეთ ოპცია (მომსახურება) კონტრელსტური მენიუდან **Crates>Numeric Indicator**(შექმნა>>რიცხვითი 9ინდიკატორი) რიცხვითი ინდიკატორის შესაქმნელად.

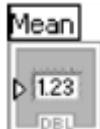

ბლოკ დიაგრამაზე გამოჩნდება სურათზე ნაჩვენები რიცხვითი ინდიკატორი **Mean**.

2. “თაგვის” მარჯვენა დილაკი დააწერეთ ექსპრეს VI-ის Sample compression-გამოსასვლელზე **Mean** და შეირჩიეთ კონტრელსტური მენიუდან ოპცია **Insert Input/Output** (დამატება შესასვლელი/გამოსასვლელი), შესასვლელი ტერმინალის **Enable** (ჩართვა) დასამატებლად.

წინა საგარჯიშოში თქვენ შეისწავლეთ შესასვლელებისა და გამოსასვლელების დამატება, ისრების დახმარებით ექსპრეს VI-ის საზღვრების გაფართოებით. კონტრელსტური მენიუს გამოყენება მეორე ხერხია, რომლითაც შესაძლებელია შესასვლელები და გამოსასვლელები ხელმისაწვდომი გავხადოთ დათვალიერებისა და ამორჩევისათვის.

3. “თაგვის” მარჯვენა დილაკი დააწერეთ შესასვლელზე **Enable** (ჩართვა)და ამოირჩიეთ კონტრელსტური მენიუდან პოზიცია **Crates>Control**(შექმნა>>მართვის ელემენტი) ამომრველის შესაქმნელად. ბლოკ-დიაგრამაზე გამოჩნდება სურათზე ნაჩვენები მართვის ლოგიკური ელემენტის ტერმინალი.




მართვის ტერმინალის ელემენტებს გააჩნიათ უფრო განიერი კონტური, ვიდრე ასახვის ელემენტების ტერმინალებს. ამას გარდა მართვის ელემენტის ტერმინალზე ისარი გამოჩნდება მარჯვნივ, ხოლო ინდიკატორის ტერმინალზე – მარცხნივ.

4. “თაგვის” მარჯვენა ღილაკი დააწაპუნეთ ექსპრეს VI-ის **Simulate Signal** გამოსასვლელის **Sine** პოზიციისა და ექსპრეს VI **Sample compression** შესასვლელის **Signals** პოზიციების შემაერთებელ გამტარზე, შეირჩიეთ კონტაქტური მენუში მარცხნივი რაცია **Create>>Graph Indicator**(შექმნა>>გრაფიკული ინდიკატორი).

5. გამოიყენეთ ინსტრუმენტი შეერთება, ექსპრეს VI-ის **Sample compression** გამოსასვლელის **Mean** შესაერთებლად გრაფიკული ინდიკატორის **Sine** პოზიციასთან. გამოჩნდება ფუნქცია **Merge Signals** (სიგნალების გაერთიანება).

6. განალაგეთ ობიექტები ბლოკ-დიაგრამაზე როგორც ნაჩვენებია ნახ.2.3.

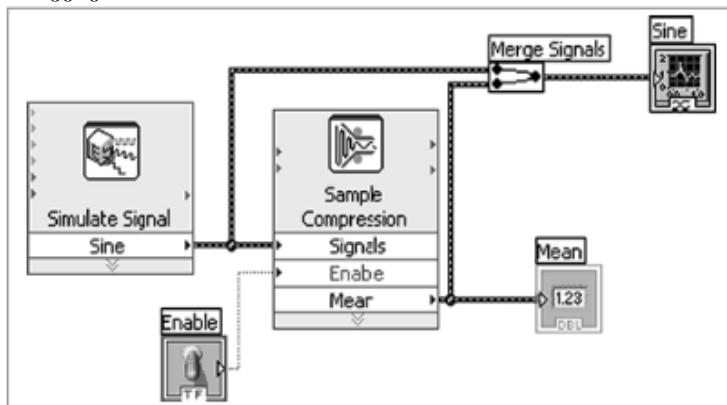

ნახ.2.3. ბლოკ-დიაგრამა VIReduce Samples  
7. გადაერთეთ წინა პანელზე.

დამატებული ელემენტებს **Controls** (მართვა) და **Indicators** (ინდიკატორი), რომლებიც გამოჩნდნენ წინა პანელზეაქვთ ისეთი იარღიაები, რომლებიც შეესაბამება იმ შესასვლელებსა და გამოსასვლელებს, რომლისთვისაც შექმნით.



**შენიშვნა:** შესაძლოა თქვენ დაგჭირდეთ წინა პანელის ზომების შეცვლა, მართვისა და ინდიკაციის გველა ელემენტის დასანახად.

## 8. შეინახეთ VI.

### 2.6. VI-ის უწყვეტი შესრულების გაწყობა მომხმარებლის მიერ მის გაჩერებამდე

აქამდე განხილულ ვერსიაში VI-ის გაშვება ხდებოდა ერთჯერადად. VI მოახდენდა სიგნალის ერთჯერად გენერირებას და დასრულებდა შესრულებას. იმისათვის, რომ VI ასრულებდეს დავალებას განსაზღვრულ დროის მომენტამდე, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ფუნქცია **While Loop**(While ციკლი).

აღნიშნული ფუნქციის დასამატებლად შესასრულებელია შემდეგი ეტაპები:

1. გააქტიურეთ წინა პანელი და და გაუშვით VI.

VI შესრულდება ერთხელ და შემდეგ გაჩერდება. წინა პანელზე არ გვაქვს გაჩერების ლილაკი.

2. გადაერთეთ ბლოკ-დიაგრამაზე.


3. დააწერეთ დილაკზე **Serch**, რომელიც ნაჩვენებია ფუნქციების პალიტრაზე მარცხნივ, და შეიყვანეთ ტექსტურ ველში სიტყვა While. LabVIEW იწყებს სიტყვის ძიებას და შედეგების ველში ქვეაღიატრის დასახელების მარცხნივ აისახება საქაღალდის სიმბოლო, ხოლო ექსპრეს VI-ის შემთხვევაში ეს იქნება VI-ის ნიშნაკი ცისვერ ფონზე.

4. დააწერეთ ორჯერ **While Loop<<Execution Control>>** (While ციკლი)<<მართვა შესრულება>>, ქვეაღიატრა **Execution Control** და **While Loop** ციკლიასახისათვის.

5. შეირჩიეთ **While Loop** პალიტრაში **Execution Control**.

6. მოათავსეთ კურსორი ბლოკ-დიაგრამის ზედა მარცხენა კუთხეში და დააწერეთ რათა “დაიხუროს” While ციკლის ზედა მარცხენა კუთხე.


7. გადაადგილეთ კურსორი დიაგრამაზე ისე, რომ მოიცვას ყველა ექსპრეს VI და გაყვანილობები, როგორც ნაჩვენებია ნახ.2.4.

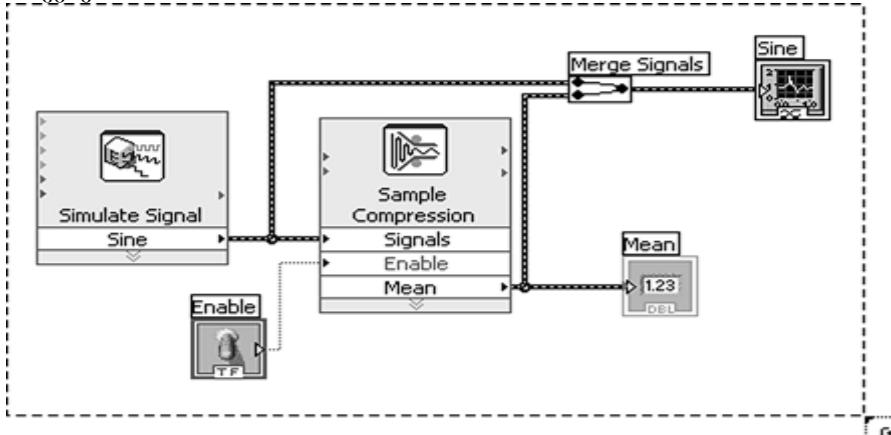

ნახ.2.4. ექსპრეს VI-ის განლაგება While ციკლის შიგნით.

8. ერთხელ კიდევ დააწერეთ “თაგვის” დილაკით While ციკლის შესაქმნელად, რომელიც მოიცავს ექსპრეს VI-ის და გამტარებს.

სურათზე ნაჩვენები While ციკლი გამოჩნდება, conditional terminal (გამოსვლის პირობის) ტერმინალთან მიერთებული STOP დილაკთან ერთად.

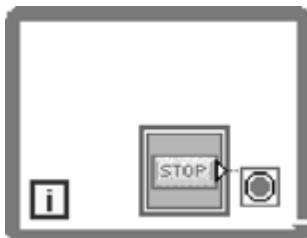

ეს ციკლი შეწყვეტს მუშაობას STOP დილაკის დაჭერისას.

9. გადაერთეთ წინა პანელზე და შეასრულეთ VI.

VI შესრულდება მანამდე, სანამ არ დააჭირო STOP ღილაკს.

10. დააწექით STOP ღილაკს და შეინახეთ VI.

## 2.7. შეცდომების სარგმლის (Error List) გამოყენება

თუ VI შეიცავს არასაჭირო ინსტრუმენტებს, შესაძლებელია მათი მოცილება.

შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები **Mean** (საშუალო) ინდიკატორის მოსაცილებლად.

1. წინა პანელზე მოათავსეთ კურსორი **Mean** ინდიკატორის თავზე და დაელოდეთ სანამ გამოჩნდება პოზიციონირების ინსტრუმენტი Positioning tool.

2. დააწერეთ მარცხნივ ნაჩვენებ ინდიკატორზე **Mean**, გამოყავით და დააწექით კლავიშს <Delete>.

3. გადაერთეთ ბლოკ-დიაგრამაზე.

გამტარი ახლა გამოიყერება როგორც წყვეტილი დაშტრიხული შავი ხაზი შეაში წითელი ჯერით (იხ. სურათი). ასეთი სახის ხაზი აღნიშნავს გაუმართავ გამტარს. დილაკი **Run** (გაშვება) მიიღებს დამტკრეული ისარის სახეს (ნაჩვენებია სურათზე), რაც იმის მანიშნებელია, რომ ამ VI-ის გაშვება არ შეიძლება.



4. დააწერეთ გაუმართავ გამტარზე ღილაკით **Run** (გაშვება), რაც საშუალებას მოგვცემს ეპრაზე გამოვიყვანოთ სარგმელი **Error List** სადაც ჩამოთვლილია ყველა დაშვებული შეცდომა და დეტალურად მოცემულია ყველა შეცდომის დეტალური აღწერა. ამას გარდა სარგმელი **Error List** შეიძლება გამოყენებულ იქნას შეცდომის აღგილმდებარეობის დასადგენად.

5. ჩამონათვალში **Errors and warning** (შეცდომები და გაფრთხილებები), შეირჩიეთ პუნქტი **Wire: has loose ends** (გამტარია აქვს თავისუფალი ბოლო) და დააწერეთ ღილაკზე

**Help**, რაც საშუალებას მოგვცემს ეკრანზე გამოვიტანოთ დაწვრილებითი ინფორმაცია შეცდომის შესახებ.



**მითითება:** ეკრანზე გაუმართაობის აღწერის მითითების გამოსაყვანად, შესაძლებელია შეერთების ინსტრუმენტის “პოჭას” მოთავსება გაუმართავ გამტარზე. ეს ინფორმაცია ასევე გამოჩნდება კონტრისტური ცნობის სარკმელში.

6. გაუმართავი გამტარის გამოსაყოფად ჩამონათვალში **Errors and warning** ორჯერ დააწყაპუნეთ **Wire: has loose ends** პუნქტზე.

7. აიღეთ კლავიშების კომბინაცია <Ctrl-B>, რომლის საშუალებითაც ბლოკ-დიაგრამაზე წაიშლება ყველა გაუმართავი შეერთება. მხოლოდ გამოყოფილი გამტარის წასაშლელად გამოიყენეთ კლავიში <Delete>.

8. შეიიჩიეთ **View>>Error List** ეკრანზე შეცდომების სის სარკმელის გამოსაძახებლად. ამჯერად სია ცარიელია.



**მითითება:** ეკრანზე შეცდომების სის გამოძახება ასევე შესაძლებელია <Ctrl-L> კლავიშების კომბინაციით.

9. შეცდომების სის სარკმელის დახურვისათვის დააწეჭით დილაკზე **Close**, დილაკი **Run** (გაშვება) ახლა უკვე მუშა მდგომარეობაშია.

## 2.8. შესრულების სისტრაფის მართვა

ოსცილოგრამის გრაფიკზე დიაგრამის წერტილების ასაგებად შესაძლებელია ბლოკ-დიაგრამაზე დროითი დაყოვნების დამატება.

VI-ის შესრულების სიჩქარის მართვისათვის შეასრულეთ შემდგენ მოქმედებები.

1. ბლოკ-დიაგრამის ფუნქციების პალიტრაზე იპოვეთ ექსპრეს VI **Time Delay** (დაყოვნების დრო) და

მოათავსეთ ის **While** ციკლში. მისი დანიშნულებაა VI-ის შესრულების სიჩქარის მართვა.

2. გამოყავით **Time Deley**-ის ტექსტურ ველში მნიშვნელობა 0,25, რომელიც განსაზღვრავს ციკლის შესრულების დროს, ჩვენი შემთხვევისათვის შევირჩიეთ 0,25 წამი.

3. დააწყაპუნეთ ღილაკზე OK, არსებული გამართვის შესანახად და დიალოგური სარქმელის **Configure Time Deley** დასახურად.

4. გადაერთეთ წინა პანელზე და გაუშვით VI.

5. გადართეთ მართვის ელემენტი **Enable** და დააგვირდით ცვლილებებს გრაფიკზე. თუ ჩამრთველი ჩართულია გრაფიკი ასახავს გაიშვიათებულ სიგნალს.

6. დააწექით ღილაკს STOP, VI-ის გასაჩერებლად.

## 2.9. ცხრილების გამოყენება მონაცემთა ექრანზე გამოსატანად


შეასრულეთ შემდეგი ეტაპები მონაცემების საშუალო მნიშვნელობების ცხრილში ასახვისათვის წინა პანელზე.

1. წინა პანელის პალიტრაში **Controls palette** იპოვეთ ინდიკატორი Express Table და განათავსეთ წინა პანელზე, ოსცილოგრამის გრაფიკების მარჯვნივ.

2. გადაერთეთ ბლოკ-დიაგრამაზე.

LabVIEW-ზ ავტომატურად შეაერთა **Table**-ის ტერმინალი ექსპრეს VI-ის **Build Table** (გრაფიკის აგება) შესასვლელთან.


3. თუ ექსპრეს VI **Build Table** და ტერმინალი Table ჯერ არ არის გამოყოფილი, დააწყაპუნეთ ბლოკ-დიაგრამის თავისუფალ ადგილას ექსპრეს VI **Build Table**-ის და ტერმინალი Table მარცხენა მხარეს. გადაადგილეთ კურსორი დიაგრამაზე მანამ სანამ მართვულხა სიგრცე არ მოიცავს ორივე მათგანს ისე, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.

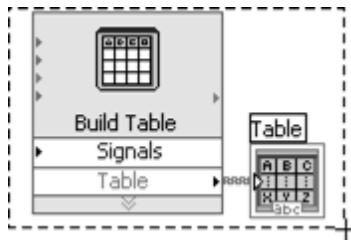

ამასთან ექსპრეს VI **Build Table**, ტერმინალი **Table**და მათი შემაერთებელი გამტარი აისახებიან მოძრავი პუნქტურული კონტურის სახით.

4. გადაადგილეთ ეს ობიექტები **While** ციკლში, ციკლი შეიცვლის ზომებს რათა მოათავსოს თავის შიგნით ექსპრეს VI **Build Table** და ტერმინალი **Table**.

5. გამოიყენეთ ინსტრუმენტი შეერთება “კოჭა”, რათა შეაერთოთ ექსპრეს VI **Simple compression**—ის გამოსასვლელი **Mean** და ექსპრეს VI **Build Table** შესასვლელთან **Signals**. ბლოკ-დიაგრამა ისე უნდა გამოიყერებოდეს, როგორც ნახვებია ნახ.2.5.

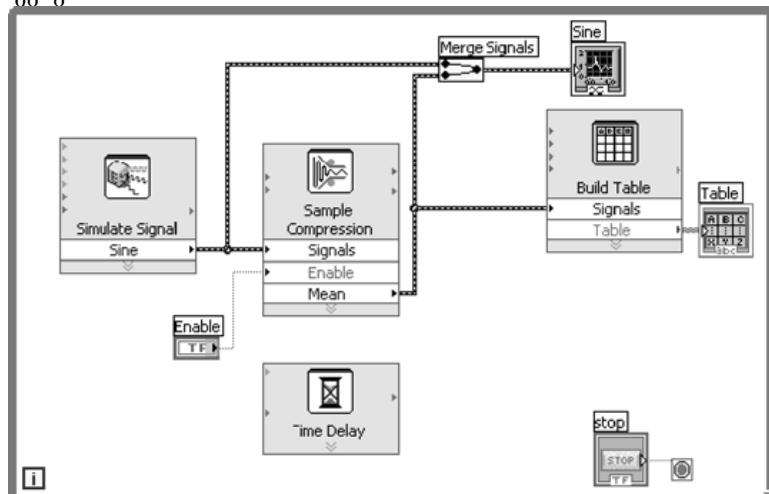

ნახ.2.5. ბლოკ-დიაგრამა Reduce Samples

6. გადაერთეთ წინა პანელზე და გაუშვით VI.
7. დააწავუნეთ გადამრთველზე **Enable**.

თუ გადამრთველი **Enable** ჩართულია, ცხრილი ასახავს სინუსოიდის ყოველი 25 ამონარჩევის საშუალო მნიშვნელობას. თუ ის გამორთულია ცხრილი არ ჩაიწერს საშუალო მნიშვნელობებს.

8. გააჩერეთ VI.
9. დიალოგური სარკმლის **Table Properties**(ცხრილის თვისებები) ჩაატარეთ ცდები ცხრილის თვისებებთან, მაგალითად შეეცადეთ სეგმენტის რაოდენობა შეამციროთ ერთამდე.
10. შეინახეთ და დახურეთ VI.

## 2.10. მაგალითების მოძებნა

განსაზღვრული VI-ის გამოყენების უკეთ გასაცნობად შესაძლებელია მოიძიოთ და განიხილოთ მაგალითი, რომელშიც მოცემული VI მონაწილეობს.

განახორციელეთ შემდეგი სახის მოქმედებები ექსპრეს VI-ის Time Delay (დროებითი დაყოვნება) გამოყენების მაგალითების მოსაძებნად და განსახილველად.

1. შეირჩიეთ მენიუ **Help>>Search the LabVIEW Help** (დახმარება>>მოძებნა ცნობარში LabVIEW) იმისათვის, რომ გამოვიყვანოთ ეკრანზე ცნობარი *LabVIEW Help*.

2. დააწაკენეთ ბმულზე **Search**, ტექსტურ ველში **Type in the word(s) to search for** (შეიყვანეთ საძიებელი სიტყვა) შეიყვანეთ time delay და დააწერით კლავიშს <Enter>.



**მითითება:** შესაძლებელია შევიწყოვდეს საძიებო სივრცე, თუ დაგსვათ აღნიშვნას **Serch titles only** (მოძებნე მხოლოდ სათაურებში) ცნობების სარგმელში. ასევე შესაძლებელია გამოვიყენოთ ოპერატორები, ისეთები როგორიცაა, AND, OR, NEAR ტექსტურ ველში **Type in the word(s) to search for**. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, მიმართეთ წიგნს **Using**

**Help** (ცნობის გამოყენება) ჩანართში **Contents** (შინაარსი)  
*LabVIEW Help*-ის დახმარების ცნობარში.

3. ძიების შედეგების შინაარსის მიხედვით  
დახარისხებისათვის დააწეაპუნეთ სვეტის სათაურზე **Location**  
(განლაგება). განყოფილება **Reference** (საცნობარო ინფორმაცია)  
შეიცავს ინფორმაციას **LabVIEW** -ს ობიექტების შესახებ,  
ისეთების როგორიცაა VI, ფუნქციები, პალიტრები, მენიუები,  
ინსტრუმენტები. **How-To** (პრაქტიკული რეკომენდაციები) შეიცავს  
ეტაპობრივ ინსტრუქციებს როგორ ვისარგებლოთ **LabVIEW** -თი.  
განყოფილება **Concept**(კონცეფცია) შეიცავს  
ინფორმაციას**LabVIEW**-ს სივრცეში პროგრამირების  
კონცეფციების შესახებ.

4. ორჯერ დააწეაპუნეთ **Time Delay** ძებნის შედეგზე,  
რაც საშუალებას მოგვცემს გამოვიყენოთ ეკრანზე ცნობების  
განყოფილება, რომელიც აღწერს ექსპრეს VI-ს **Time Delay**.

5. მას შემდეგ რაც წაიკითხავთ ექსპრეს VI **Time Delay**-ის აღწერას, მაგალითის გასახსნელად დააწექით დილაკს **Open Exsample** (გასხვენი მაგალითი) **Exsample** განყოფილების  
ბოლოში.

6. დააწეაპუნეთ დილაკზე **Browse related examples**  
(მსგავსი მაგალითების ნახვა) რითაც გაიხსნება **NI Exsample Finder**(მაგალითების მოძებნა) და ეკრანზე გამოვა მაგალითების  
სია, რომელშიც გამოიყენება ეს VI. მაბიექტები ახორციელებს  
ძებნას ასეულობით მაგალითებს შორის, მათ შორის  
კომპიუტერში შევვანილი ყველა მაგალითს შორის, ასევე  
მაგალითებს NI Developer Zone საიტიდან [ni.com/zone](http://ni.com/zone).  
შესაძლებელია მაგალითის კორექტორება თქვენთვის სასურველი  
მიმართულებით ან გადმოაკოპიროთ და და ჩასვათ ერთი ან  
რამოდენიმე მაგალითი თქვენს VI-ში.ასევე შესაძლებელია  
“თაგვის” მარჯვნა ლილაკის VI-ზე ან ბლოკ-დიაგრამის  
ფუნქციებზე ან მიმაგრებულ პალიტრაზე აირჩიოთ კონტრექსტური  
მენიუდან **Exsample**, ეკრანზე ჩანართებთან ერთად ცნობის  
განყოფილების გამოსაყვანად, მოცემული VI-ის და შესაბამისი  
ფუნქციების საჩვენებლად.

გაუშვით **NI Exsample Finder** დაათვალიერეთ და  
მოიძიეთ მაგალითები, **Help>>Find Examples**  
(დახმარება>>მოძებნეთ მაგალითები) ან დააწეაპუნეთ ბმულზე  
**Find Examples** განყოფილებაში **Examples** სარქმელში **Getting Started**.

**7. NI Exsample Finder-ის საშუალებით  
სხვადასხვაგვარი ექსპერიმენტების და მაგალითების განხილვის  
შემდეგ დახურეთ შესაბამისი სარკმელები.**

## II თ ა გ ი ს შ ე დ ე ბ ე ბ ი

### ❖ LabVIEW ჩაშენებული ცნობარის გამოყენება

ამ თავში ჩვენ შევისწავლეთ LabVIEW-ს საცნობარო  
სისტემის სხვადასხვა საშუალებით სარგებლობის წესი.

- სარკმელი Context Help (კონტექსტური დახმარება) გვიჩვენებს LabVIEW-ს ობიექტის შესახებ ძირითად ინფორმაციას, მას შემდეგ რაც კურსორს გავაჩერებთ ობიექტზე. ობიექტები კონტექსტური საცნობარო ინფორმაციით მოიცავს VI, ფუნქციებს, სტრუქტურებს, პალიტრებს, დიალოგური სარკმლის კომპონენტები და ა.შ. კონტექსტური ცნობის დიალოგური სარკმლის გამოძახებისათვის, აირჩიეთ მენიუ **Help>>Show Context Help** (დახმარება>>კონტექსტური დახმარების ჩვენება) ან დააწერთ კლავიშების კომბინაციას <Ctrl-H>.

• კურსორის ბლოკ-დიაგრამის ექსპრეს VI-ზე განთავსებისას, კონტექსტური ცნობის სარკმელი ასახავს ინფორმაციას ექსპრეს VI-ის გაწყობის შესახებ.

- ცნობარი *LabVIEW Help* შეიცავს **LabVIEW-ს** ობიექტების შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას. *LabVIEW Help* განყოფილების შესახებ. კონკრეტული ობიექტისათვის მისთვის მიმართვა შესაძლებელია კურსორის მასზე დაყენებით და დააწერეთ ბმულზე Detailed help (დეტალიზირებული დახმარება). ასევე შესაძლებელია ბლოკ-დიაგრამაზე “თაგვის” მარჯვენა ღილაკის დაწკაპუნებით ობიექტზე ან მიმაგრებულ პალიტრაზე კონტექსტური მენიუდან შეირჩიოთ მენიუ Help.

- *LabVIEW Help* ცნობარში გადასადგილებლად გამოიყენეთ ჩანართი **Contents** (შინაარსი), **Index**(მაჩვენებელი) და

**Search**(ძიება). გამოიყენეთ ჩანართი **Contents** ცნობარისა და მისი განყოფილებების გაცნობისათვის. ჩანართი **Index** გამოიყენება საკვანძო სიტყვის მიხედვით შესაბამისი საცნობარო განყოფილებების მოსაძებნად. ჩანართი **Search** გამოიყენება სიტყვის ან ფრაზის მოსაძებნად.

- თუ ცნობარში *LabVIEW Help* ვერ შეძელით ობიექტის მოძიება, დააწერ დილაპს **Place on the block diagram**, ობიექტის ბლოკ-დიაგრამაზე განსათავსებლად.

• ჩანართში **Search** ცნობარში *LabVIEW Help* გამოიყენეთ ოპერატორები AND (და), OR(ან), NEAR(თოთქმის) ძიების ველის შესამცირებლად. ზუსტი ფრაზის მოსაძებნად, ჩასვით ის ბრჭყალებში. სანამ დავიწყებთ ძებნას შესაძლებელია ძიების ველის შემჭიდროვება **Search titles only** ქვევით, საცნობარო ფანჯარაში აღნიშვნის გაკეთებით.

• ჩანართში **Search** შესაძლებელია დააწერუნოთ სვეტის სათაურზე **Location** ძიების შედეგების სიის თავში, მათი ინფორმაციის სახეობის (შინაარსის) მიხედვით დახარისხების მიზნით.

საცნობარო ინფორმაციის განყოფილება **Reference** შეიცავს **LabVIEW**-ს ელემენტების შესახებ საბაზო ინფორმაციას, ისეთები როგორიცაა VI, ფუნქციები, პალიტრები, მენიუ, ინსტრუმენტები. განყოფილება **How-TOS** შეიცავს ეტაპობრივ ინსტრუქციას **LabVIEW** -ს გამოყენების შესახებ. განყოფილება **Concept** შეიცავს ინფორმაციას **LabVIEW** -ს სივრცეში პროგრამირების კონცეფციის შესახებ.

### ❖ ბლოკ-დიაგრამის კოდის რედაქტირება

VI-ის შესაქმნელად შეიძლება გამოყენებულ იქნას მართვის სხვადასხვა ელემენტები, ინდიკატორები, ექსპრეს VI და სტრუქტურები. მათი გამოყენებით შესაძლებელია ისე გავაწყოთ VI, რომ ის დილაპზე STOP დაჭრის შემდეგ ისე გაჩერდეს, რომ ეკრანზე გამოიტანოს ინფორმაცია გენერირებული მონაცემების შესახებ.

### ❖ მართვის ელემენტებისა და ინდიკატორების შექმნა

მართვის ელემენტები და ინდიკატორები შესაძლებელია შეიქმნას ბლოკ-დიაგრამაზე “თაგვის” მარჯვენა დილაპის

გამტარზე ან ექსპრეს VI შესასვლელზე/გამოსასვლელზე დაწკაპუნებით ხელმისაწვდომი ოპციების ამორჩევით **Create** განყოფილებაში კონტექსტური მენიუდან. შექმნილ მართვის ელემენტს/ინდიკატორს **LabVIEW** შეაერთებს თქვენს მიერ გამოძახებული კონტექსტური მენიუს შესასვლელთან/გამოსასვლელთან ან გამტართან. მართვის ელემენტების ტერმინალებს გააჩნიათ უფრო სქელი საზღვრები, ვიდრე ინდიკატორის ტერმინალებს. ამასთან მართვის ელემენტების ტერმინალებზე ისარი გამოჩნდება მარჯვნივ, ხოლო ინდიკატორების ტერმინალებზე –მარცხნივ.

#### ❖ VI-ის გაჩერების მართვის შესრულება

კოდის უწყვეტად შესრულებისათვის გამოიყენეთ ციკლი While (While loop). ციკლი While წყვეტს მუშაობას, როდესაც სრულდება გაჩერების პირობა. ობიექტის ციკლი While საზღვრის პირას გადაადგილების ან განლაგების შემთხვევაში ციკლი იცვლის ზომებს ამ ობიექტის ადგილის დასამატებლად.

მართვის ელემენტების პალიტრა **Execution Control** შეიცავს ელემენტებს რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს VI-ის იტერაციის რაოდენობის მართვისათვის, ასევე იტერაციის შესრულების სიჩქარის მართვისათვის.

#### ❖ გამტარების შეერთების შეცდომები

დილაკი **Run** დებულობს გატეხილი ისარის სახეს, როდესაც რედაქტირებული თუ ახლად შექმნილი VI შეიცავს შეცდომებს. თუ დილაკი **Run** არამუშამდგრამარეობაშია მას შემდეგაც, როცა დამთავრებულია ელემენტების შეერთება ბლოკ-დიაგრამაზე, მაშინ ეს VI ვერ შესრულდება. იმის დასადგენად თუ რატომ არ მუშაობს VI დააწექით დილაკზე **Run** ან შეირჩიეთ **View>>Error List** (ხედი>>შეცდომების ჩამონათვალი). შეცდომების ჩამონათვალით შესაძლებელია განისაზღვროს მათი ადგილმდებარეობა. დააწექით დილაკზე Help შეცდომის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. შეცდომის გამომწვევი ობიექტის გამოსავლენად ორჯერ დააწაპუნეთ შეცდომაზე ველში **errors and warning**(შეცდომები და გაფრთხილებები).

გამტარის გაუმართაობა გამოიყერება შავი პუნქტირის ხაზით X ფორმის წითელი ნიშანით. გაუმართაობა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მიზეზით რაც VI-ს მუშაობას შეუძლებელს ხდის. ეკრანზე გაუმართაობის შეტყობინების აღწერის გამოსატანად, მიიყვანეთ **შეერთების** ინსტრუმენტი გაუმართავ გამტართან. ეს ინფორმაცია ასევე გამოწნდება კონტექსტური სარკმლში, როდესაც შეერთების ინსტრუმენტს ამოძრავებთ გაუმართავ გამტარზე. დაწყაპუნეთ “თაგვის” მარჯვენა ღილაკით გამტარზე და კონტექსტური მენიუდან შეირჩიეთ **ListErrors** რათა საშუალება გვქონდეს ეკრანზე გამოვიყვანოთ **Error List** სარკმელი.

დააწეჭით ღილაკს Help დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გამტარის გაუმართაობის მდგომარეობის შესახებ.

#### ❖ მონაცემების წარმოდგენა ცხრილის სახით

ასახვის ელემენტს “ცხრილი” მიღებული მონაცემები გამოჰყავს ეკრანზე. გამოიყენეთ ექსპრეს VI Build Table, მონაცემთა ცხრილის შესაქმნელად.

#### ❖ NI Example Finder (მაგალითების მოძიება) გამოყენება

გამოიყენეთ მაგალითების მომძიებელი NI Example Finder, თქვენი კომპიუტერის **LabVIEW**-ს პროგრამაში ან NI Developer Zone რესურსების [ni.com/zone](http://ni.com/zone) საიტზე მოძიებაში. ეს მაგალითები ახდენენ **LabVIEW**-ს გამოყენების დემონსტრირებას სახვადასხვა სფეროში ტესტირების (გამოცდის), გაზომვის, მართვის და პროექტირების ამოცანების გადასაჭრელად. შეირჩიეთ მენიუ Help “Find Examples” (დახმარება “მაგალითების ძებნა”) ან დააწყაპუნეთ განყოფილებაში Examples ბმულზე Find Examples სარგმელში Getting Started, რათა გავუშვათ **NI Example Finder**.

მაგალითების საშუალებით ხდება ცალკეული VI-ის ან ფუნქციების დემონსტრირება. ამ მიზნით ბლოკ-დიაგრამაზე “თაგვის” მარჯვენა ღილაკის დაწყაპუნებით VI-ზე ან ფუნქციებზე, ასევე მიმაგრებულ პალიტრაზე შეირჩიეთ ოპცია

Exampes კონტექსტური მენიუდან. ამის შემდეგ გამოჩნდება განყოფილება ცნობები ბმულებითა და ჩანართებით მოცემული VI-ისათვის. ყოველთვის შესაძლებელია VI-ის მაგალითის შეცვლა, ერთი ან რამოდენიმე მაგალითის კოპირება და მათი გამოყენება ოქენთვის საინტერესო VI-ს შესაქმნელად.

### ❖ “ცხელი” პლაგიშები

ამ თავში გამოიყენებოდა შემდეგი “ცხელი” პლაგიშები

პლაგიშები	ფუნქცია
<Ctrl-N>	ახალი VI-ის გახსნა
<Ctrl-H>	გამოვაჩინოთ ან დავმაღროთ კონტექსტური ცნობის სარქმელი
<Ctrl-B>	ამოვიდოთ(წავშალოთ) VI-ში ყველა გაუმართავი გამტარი
<Ctrl-L>	გამოვიტანოთ ეკრანზე შეცდომების სიის სარქმელი

## თავი III

### განიაზლაციები VI სიმულაცია

**LabVIEW**-ს სივრცე შეიცავს ექსპრეს VI-ს ნაკრებს, რომელიც განკუთვნილია სიგნალების ანალიზისათვის. ამ თავში გავეცნობით **LabVIEW**-ს შესაძლებლობებს სიგნალების სტანდარტული ანალიზის ჩატარებისას და მათი ფაილებში შენახვის წესებს.




**მითითება:** ამ თავში გამოყენებულია ექსპრეს VI, რომლებიც ხელმისაწვდომია **LabVIEW**-ს მხოლოდ სრული და პროფესიონალური ვერსიებისათვის (Full and professional Development Systems).

### 3.1. VI-ის შექმნა სიგნალების ანალიზისათვის

ამ სავარჯიშოში შევქმნით VI-ს, რომელსაც შევძლება სიგნალების განვირობება, მისი გაფილტვრა, ჩვენება, სიგნალის გარკვეული ზღვრის გადაჭრების ჩვენება და მონაცემების შენახვა. მას შემდეგ რაც დაამთავრებთ საგარჯიშოს

ვირტუალური ხელსაწყოს წინა პანელი უნდა გამოიყერებოდეს ნახ.3.1. ნაჩვენები სახით

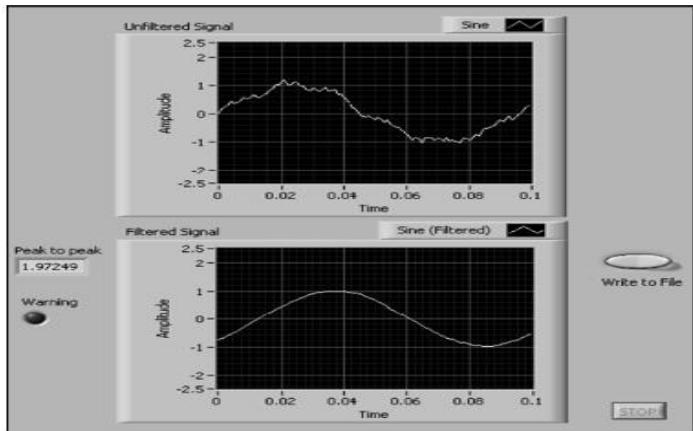


ნახ.3.1. Save Data VI-ს წინა პანელი

### 3.2.შაბლონისაგან შექმნილი VI-ს ცვლილებები

შეასრულეთ შემდეგი ეტაპები ისეთი VI-ის შესაქმნელად, რომელსაც შეუძლია სიგნალის გენერირება, მისი ანალიზი და ეკრანზე გამოტანა.

1. დიალოგური სარკმლის **New**-ს გამოსაყვანად ეკრანზე სარკმლში **Getting Started** დააწერით კლავიშს **New**.
2. ჩამონათვალიდან **Create New**შეიირჩიეთ პუნქტი **VI >>From Template>>Tutorials (Getting Started) >>Generate, Analyze and Display**. VI-ის ეს შაბლონი ახდენს სიგნალის მოდელირებას და მისი საშუალო კვადრატული გადახრის (**სკვ.RMS**) ანალიზს.
3. შაბლონისაგან VI-ის შესაქმნელად დააწერით დილაკს **OK** ან ორჯერ დააწყაპუნოთ შაბლონის დასახელებას.
4. თუ სარკმელი **Context Help** დახურულია, აიდეთ კლავიშების კომბინაცია **<Ctrl-H>**.
5. გადაერთეთ ბლოკ დიაგრამაზე კლავიშების კომბინაციით **<Ctrl-E>**.
6. მოათავსეთ კურსორი სურათზე ნაჩვენები ექსპრეს VI-ის **Amplitude and Level Measurements** თაგზე. კონტექსტური ცნობის სარკმელი შეიცავს ინფორმაციას ამ VI-ის

მასასიათებლების შესახებ. კონტრალური ცნობის სარკმელი დატოვეთ გახსნილი.

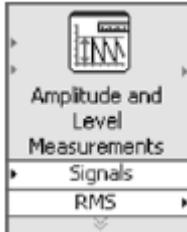

ამ სარკმელიდან მუდმივად მიიღებთ სასარგებლო ინფორმაციას სავარჯიშოს დარჩენილი ნაწილის შესრულებისას.

7. წინა პანელზე გააუქმეთ ინდიკატორი **RMS** ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements** საშუალებით და ზოგიერთი ის გაუმართავი გამტარი, რომლებიც ამ სავარჯიშოს შესრულებისას გამოჩნდნენ ბლოკ-დიაგრამაზე. ყველა გაუმართავი გამტარის გასაუქმებლად აიღეთ კლავიშების კომბინაცია <Ctrl-B>.

ამ სავარჯიშოში ჩვენ არ გამოვითვლით ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements** -ის საშუალებით **RMS** (სკ). მაგრამ შესაძლებელია VI-ის შაბლონის **Generate, Analyze and Display** გამოყენებით საშუალო კვადრატული გადახრების გამოთვლა შემდეგ პროექტში, მისი შექმნისათვის საჭირო დროის შემცირების მიზნით.

8. წინა პანელზე დააწერეთ “თაგვის” მარჯვენა დილაკით ოსცილოგრამის გრაფიკზე და ამოირჩიეთ კონტრალური მენიუდან **Properties**(თვისებები). ეკრანზე გამოჩნდება დიალოგური სარკმელი **Graph Properties**.

9. ჩანართში **Appearance** აღნიშნეთ ნიშნაკით პუნქტი **Visible** განცოდილებაში **Label** (იარლიკი) და შეიცვანეთ ტექსტურ ველში წარწერა **Unfiltered Signal** (დაუმუშავებელი სიგნალი).

10. დააწერეთ დილაკს **OK**, ცვლილებების შესანახად და დიალოგური სარკმლის **Graph Properties** დასახურად.

11. გაუშვით VI.

სიგნალი გამოჩნდება გრაფიკზე.

12. დააწერეთ დილაკს **STOP**, VI-ის გასაჩერებლად.

### 33. სიგნალების შეკრება

თანხმობის გარეშე ექსპრეს VI Simulate Signal ახდენს სინუსოидალური სიგნალის მოდელირებას. ოპციებში ცვლილებების შეტანით დიალოგურ სარკმელში Configure Simulate Signal შესაძლებელია მოდელირებული სიგნალის გაწყობა.

შეასრულეთ შემდეგი ეტაპები დამატებითი მოდელირებული სიგნალის შესაქმნელად, რომელიც დაამატებს სინუსოიდას ერთგვაროვან “თეთრ ხმაურს”.

1. ბლოკ-დიაგრამაზე, გადაადგილების ინსტრუმენტის (ისარი) საშუალებით გამოყავით ექსპრეს VI **Simulate Signal**. კიდევ ერთი ექსპრეს VI-ს შესაქმნელად **Simulate Signal**, გადაადგილეთ ის და ამავდროულად გეჭიროთ კლავიში <Ctrl>. მოათავსეთ ექსპრეს VI-ს კოპია **Simulate Signal** ორიგინალის ქვემოთ და გაუშვით “თაგვის” კლავიში. **LabVIEW** შეცვლის კოპირებული ექსპრეს VI-ის დასახელებას **Simulate Signal** –ს **Simulate Signal2**–ზე.

2. გამართვის დიალოგური სარკმლის **Configure Simulate Signal** გამოსახუნად ორჯერ დააწაპტენეთ ექსპრეს VI **Simulate Signal2**–ზე.

3. ამოირჩიეთ **Sine** (სინუსი) ჩამოსაშლელი მენიუდან **Signal Type** (სიგნალის ტიპი).

4. ტექსტურ ველში **Frwquency** (სიხშირე) შეიყვანეთ მნიშვნელობა 60.

5. ტექსტურ ველში **Amplitude** შეიყვანეთ მნიშვნელობა 0,1.

6. სინუსოიდაში ხმაურის დასამატებლად მონიშნეთ პუნქტი **Add noise**.

7. შეირჩიეთ პუნქტი **Uniform White Noise** (ერთგვაროვანი თეთრი ხმაური) ჩამოსაშლელი მენიუდან **Noise Type** (ხმაურის ტიპი).

8. ტექსტურ ველში **Noise Amplitude** (ხმაურის ამპლიტუდა) შეიყვანეთ მნიშვნელობა 0,1.

9. ტექსტურ ველში **Seed number** შეიყვანეთ მნიშვნელობა -1.


10. განყოფილებაში **Timing** (სინქრონიზაცია) შეირჩიეთ ოპცია **Run as fast as possible** (სრულდება მაქსიმალურად ჩქარა).

11. განყოფილებაში **Signal Name** (სიგნალის დასახელება) წაშალეთ აღნიშვნა პუნქტიდან **Use signal type name**.

12. ტექსტურ ველში **Signal Name** შეიყვანეთ 60 Hz and Noise.

სარგმელში **Configure Simulate Signal**, სიგნალის დასახელების შეცვლისას **LabVIEW**-სგარემო ცვლის გამოსასვლელი ტერმინალის დასახელებას, რაც აიოლებს სიგნალის ტიპის იდენტიფიკაციას ბლოკ-დიაგრამაზე ექსპრეს VI-ის დათვალიერებისას.

განყოფილება **Result Preview** (შედეგის წინასწარი დათვალიერება)ასახავს შემთხვევით სიგნალს. დიალოგური სარგმელი **Configure Simulate Signal**ზედა გამოიყერებოდეს ისე როგორც ნაჩვენებია ნახ.3.2.

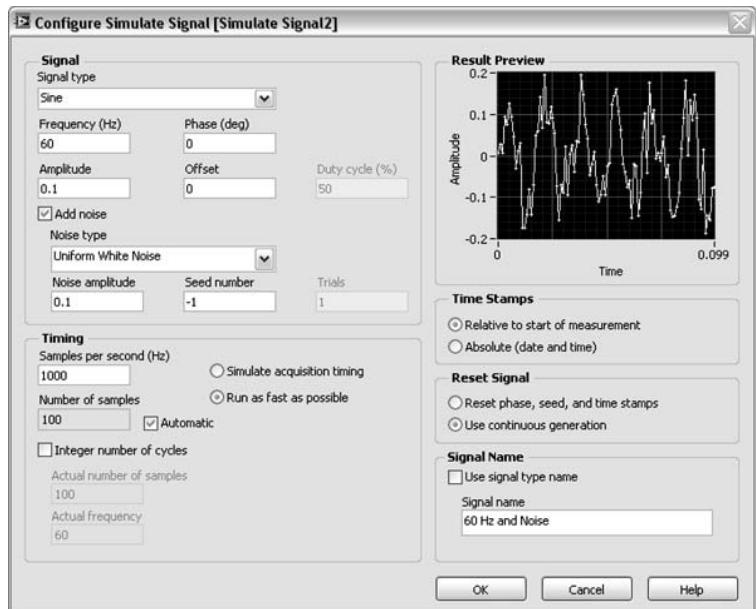

ნახ. 3.2. დიალოგური სარგმელი **Configure Simulate Signal**

13. მიმდინარე გამართვის შესანახად და დიალოგური სარკმლის **Configure Simulate Signal** დასახურად დააწერით დილაპს **OK**.

### 3.4. ორი სიგნალის შეკრება

ერთი სიგნალის შესაქმნელად, რომელიც ორი სხვა დასხვა სიგნალის ჯამი იქნება შესაძლებელია გამოვიყენოთ ექსპრეს VI **Formula** (ფორმულა). კერძოდ ჩვენ გამოვიყენებთ ექსპრეს VI **Formula**-ს ხმაურის დასამატებლად სიგნალზე.

შეასრულეთ შემდეგი ეტაპები, რომ სიგნალს **Sine** დაგამატოთ სიგნალი **60 Hz and Noise**.

1. ბლოკ-დიაგრამაზე სამჯერ დააწერეთ გამტარზე, რომელიც აერთებს ექსპრეს VI **Configure Simulate Signal** -ის, **Sine**-ის გამოსასვლელს ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements**-ს და ინდიკატორს **Unifiltered Signal**-ს და წაშალეთ ეს გამტარი.

2. ექსპრეს VI **Formula**-ს მოსაქებნად დააწერით ფუნქციების პალიტრაზე დილაპს **Search** და მოათავსეთ ის ბლოკ-დიაგრამაზე ექსპრეს VI **Simulate Signal** და ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements**-ს შორის.

3. გამოჩენილ დიალოგურ სარკმელში **Configure Formula** სვეტში **Label** შეცვალეთ შესასვლელი იარლიკი **X1**-თი **Sine**-ით, ხოლო **X2** შეცვალეთ **60 Hz and Noise**.

4. სიგნალების **Sine** და **60 Hz and Noise** შესაკრებად დააწერით დილაპებს **Input** და “+” და ჩაწერეთ ეს ოპერაცია ტექსტურ ველში **String**.

5. მიმდინარე გამართვის შესანახად და დიალოგური სარკმლის **Configure Formula** დასახურად დააწერით დილაპს **OK**.

6. ექსპრეს VI **Simulate Signal**-ის **Sine** გამოსასვლელის შესაერთებლად ექსპრეს VI **Formula**-ს შესასვლელთან გამოიყენეთ ინსტრუმენტი **Sum**.

7. ექსპრეს VI **Simulate Signal 2** გამოსასვლელის **60 Hz and Noise** შესაერთებლად ექსპრეს VI **Formula**-ს შესასვლელთან **60 Hz and Noise**.

8. ექსპრეს VI **Formula** –ს გამოსასვლელი **Result**(შედეგი) შეაერთეთ ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements**–ის შესასვლელს **Signals**.

9. გადაერთეთ წინა პანელზე.
10. გაუშვით VI.
11. VI-ის გასაჩერებლად დააწექით დილაკზე **STOP**.
12. შეირჩიეთ მენიუ **File>>Save As** (ფაილი >> შევინახოთ ისე)და შეინახეთ **VI**, როგორც **Analysis.vi** წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას.

### 3.5. სიგნალის გაფილტვრა

სიგნალების დამუშავებისათვის ფილტრებისა და სარტყელების საშუალებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას ექსპრეს VI **Filter** (ფილტრი).

ექსპრეს VI **Filter** -ის გამართვისათვის **IIR**(უსასრულო იმპულსური მახასიათებლის) რეჟიმში სიგნალის დამუშავებისათვის შესასრულებელია შემდეგი ეტაპები.

1. წაშალეთ გამტარი, რომელიც აერთებს ექსპრეს **VIFormula**–ს გამოსასვლელს **Result** ექსპრეს **VIAmplitude and Level Measurements**–ის **Signals** შესასვლელთან.

2. წაშალეთ ყველა დარჩენილი გაუმართავი გამტარები.

3. იპოვეთ ექსპრეს **VIIFilter** და მოათავსეთ ბლოკ-დიაგრამაზე ექსპრეს VI **Simulate Signal 2**და ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements** შორის. ეკრანზე გამოჩნდება დიალოგური სარტყელი **Configure Filter**.



4. განვოფილებაში **Filter Specifications** (ფილტრის მახასიათებლები), შეცვალეთ **Cutoff Frequency** (ჩამოჭრის სიხშირე **Hz**)  $25^{-\text{Hz}}$ .

5. ცვლილებების შესანახად და დიალოგური სარტყელის დახურვისათვის დააწექით დილაკს **OK**.


6. გადაერთეთ წინა პანელზე.

7. წინა პანელზე დააწყაპუნეთ ინდიკატორზე **Unfiltered Signal** და კლავიშით <Ctrl>დაჭრილ მდგომარეობაში გადაადგილეთ ის, რომ შეიქმნას ოსცილოგრამის კიდევ ერთი გრაფიკი.

8. ოსცილოგრამის ახლად შექმნილი გრაფიკი მოათავსეთ წინა გრაფიკის ქვეშ.

9. ოსცილოგრამის ახალი გრაფიკის თავზე სამჯერ დააწყაპუნეთ იარლიკზე **Unifiltred Signal** და შეიყვანეთ **Filtered Signal**. ასევე შესაძლებელია იარლიკის შეცვლა დიალოგური სარგმლის **Graph Properties** ჩანართზე **Apperance** (ხედი).

10. ბლოკ-დიაგრამაზე შეაერთეთ ექსპრეს VI **Formula**-ს გამოსასვლელი **Result** ექსპრეს VI **Filter**-ს შესასვლელთან.

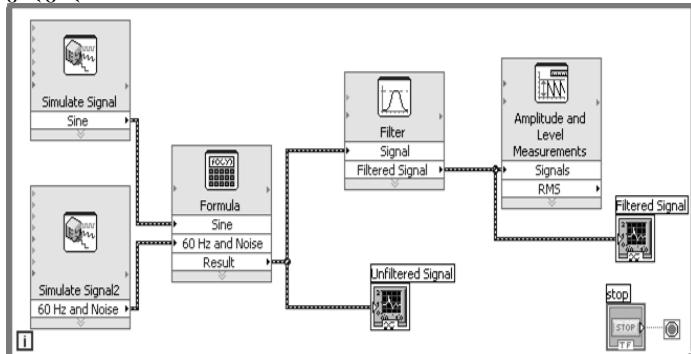

ნახ.3.3. VI Analysis ბლოკ-დიაგრამა

11. შეაერთეთ ექსპრეს VI **Filter**-ს გამოსასვლელი **Filtered Signal** ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements** შესასვლელთან **Signal** ოსცილოგრამის გრაფიკის ტერმინალთან **Filtered Signal**;

12. შეირჩიეთ მენიუ **File>>Save**; VI-ის ბლოკ-დიაგრამას საბოლოო სახე ნაწვენებია ნახ.3.3

### 3.6. გრაფიკების სახის შეცვლა

შესაძლებელია დიალოგური სარგმლის **Graph Properties** ამონარჩევებიდან **Display Format** (ასახვის ფორმატი) გვერდის შერჩევა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს შევირჩიოთ **X** და **Y**

დერძების მასშტაბი. ამისათვის საჭიროა შემდეგი ნაბიჯების გადაღება **X** და **Y** დერძების მასშტაბის ფორმატის შესაცვლელად გრაფიკებისათვის **Unifiltered Signal** და **Filtered Signal**.

1. წინა პანელზე დააწერეთ “თაგვის” მარჯვენა გრაფიკზე **Unifiltered Signal** და აონტექსტური მენიუდან შეირჩიეთ პუნქტი **Properties**. ეკრანზე გამოჩნდება დიალოგური სარკმელი **Graph Properties**;

2. ჩანართში **Format and Precision CamosaSleli meniudan** შეირჩიეთ **Time(X-Axis)** (დრო);

3. ჩამონათვალში **Type** (ტიპი) ამოირჩიეთ **Automatic formatting**(ავტოფორმატირება);

4. ამოსაშლელი მენიუდან **Precision Type** შეირჩიეთ პუნქტი **Significant digits** (მნიშვნელოვანი ციფრები) და ველში **Digits** შეიყვანეთ 6;

5. მონიშნეთ პუნქტი **Hide trailing zeros** (დამალე ზედმეტი ნულები);

6. ამოსაშლელ მენიუში შეირჩიეთ პუნქტი **Amplitude (Y-Axis)**(ამპლიტუდა) და გაიმეორეთ 3–5 ეტაპები. ახლა **Y** დერძის გაწყობები შეესაბამება **X** დერძის გაწყობებს;

7. ჩანართში **Scales** (მასშტაბი) შეირჩიეთ პუნქტი **Amplitude (Y-Axis)**;

8. გააუქმეთ ადნიშვნა **Autoscale** პუნქტიდან;

9. ტექსტურ ველში **Minimum** შეიყვანეთ მნიშვნელობა  $-2,5$ , ხოლო ტექსტურ ველში **Maxsimum** შეიყვანეთ მნიშვნელობა  $+2,5$ ;

10. გაწყობების შესანახად და დიალოგური სარკმლის **Graph properties** გასახსნელად დააწერით დილაქს **OK**;


11. გაიმეორეთ 1–10 ნაბიჯები **Filtered Signal** გრაფიკის ხედის გასაწყობად. დერძები **X** და **Y** გრაფიკზე **Unifiltered Signal** და **Filtered Signal** შეიცვლება შესრულებული გაწყობის მიხედვით.

### 3.7. სიგნალის ამპლიტუდის ანალიზი

სიგნალის ანალიზისა და ცვლილებისათვის შეიძლება გამოვიყენოთ ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements**.

სიგნალის ამპლიტუდის გაზომვისათვის VI-ის გასაწყობად უნდა შესრულდეს შემდეგი ეტაპები.

1. დიალოგური სარკმლის **Configure Amplitude and Level Measurements** გამოსაჩენად ორჯერ დააწყაპუნეთ ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements**-ის ბლოკ-დიაგრამაზე;
2. განვითარებაში **Amplitude Measurements**(ამპლიტუდის გაზომვა), წაშალეთ აღნიშვნა **RMS** პუნქტიდან;
3. აღნიშნეთ პუნქტი **Peak to peak**, რომელიც გამოჩენდება განვითარებაში **Results** (შედეგები) გაზომილი მნიშვნელობების შესაბამისად;
4. მიმდინარე გაწყობების შესანახად და დიალოგური სარკმლის **Configure Amplitude and Level Measurements** შესანახად დააწერით დილაკს **OK**. ექსპრეს VI-ის **Amplitude and Level Measurements** გამოსასვლელი **RMS** შეიცვლება გამოსასვლელით **Peak to peak** როგორც ნაჩვენებია სურათზე. ამ გამოსასვლელის გამოყენების შესახებ ვისაუბრებთ ქვემოთ.
- 5.

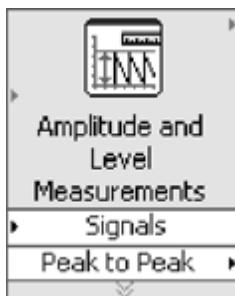

### 3.8. შესრულების სიჩქარის მართვა

გრაფიკზე წერტილების დამატების სიჩქარის შესაცვლელად (მოსამატებლად, დასაკლებად) ანუ VI-ის შესრულების სიჩქარის მართვისათვის ბლოკ-დიაგრამაზე უნდა შესრულდეს შემდეგი სახის ეტაპები.

1. მოძებნეთ ექსპრეს VI **Time Delay** (დროითი დაყოვნება);

2. მოათავსეთ იგი ციკლი **While**–ს ქვედა მარცხენა კუთხეში. ეპრაზე გამოჩნდება დიალოგური სარკმელი **Configure Time Delay** ;

3. ტექსტურ ველში **Time Delay** (seconds) შეიყვანეთ მნიშვნელობა 0,1 და დააწერით ღილაკს **OK**;

4. გაუშვით VI;

ციკლი შესრულდება სიხშირით 10 იტერაცია წამში სიჩქარით.


5. გააჩერეთ VI.

### 3.9. გამაფრთხილებელი მანათობელი სიგნალიზაციის დამატება

თუ არსებობს მომხდარის ინდიკაციის აუცილებლობა, რაც სიგნალის მიერ გარკვეული მნიშვნელობის გადაჭარბებაში გამოიხატება, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მანათობელი სიგნალიზაცია, რომლის დასამატებლადაც აუცილებელია შესრულდეს შემდგენ ეტაპები.

1. წინა პანელის ნებისმიერ ცარიელ ადგილას დააწერ კაპუჩინეთ “თაგვის” მარჯვენა ღილაკზე, რითაც გამოიძახებთ მართვის ელემენტების პალიტრას;

2. ქვეპალიტრაში Express, ამოირჩიეთ შუქდიოდიანი ინდიკატორების ქვეპალიტრა, რომელიც ნაჩვენებია ნახ. 3.4.

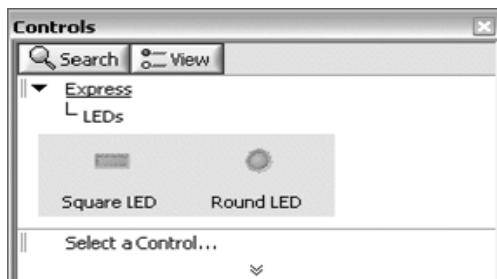

ნახ.3.4. შუქდიოდიანი ინდიკატორების პალიტრა

3. შეირჩიეთ წრიული შუქდიოდიანი ინდიკატორი და მოათავსეთ წინა პანელზე გრაფიკების მარცხნივ;

4. ორჯერ დააწერ კაპუჩინეთ იარლიკზე Boolean ინდიკატორის თავზე და შეცვალეთ იგი იარლიკით **Warning**(გაფრთხილება). ამ შუქდიოდიან ინდიკატორს გამოვიყენებთ მოგვიანებით, როდესაც აუცილებელი იქნება

სიგნალის მნიშვნელობის გარკვეულ დონესთან გადაჭარბების ჩვენება;

5. შეირჩიეთ მენიუ **File>>Save** დიალოგური სარქმლის **Save As** გამოსახენად.

6. გაეცანით ამ დიალოგური სარქმლის ოპციებს. შეირჩიეთ ოპცია **Copy** და გამოყავით პუნქტი **Substitute copy for original**, რომლის საშუალებითაც შექმნით საწყისი VI-ის კოპიას და დაიწყეთ მისი რედაქტირება.

7. დააწერ დილაპს Continue და შეინახეთ VI როგორც Warning Light.vi წინასწარ შერჩეულ ადგილას.

### 3.10. ზღვრული მნიშვნელობის რეგულირება

გამოიყენეთ ექსპრეს VI **Comprasion** (შედარება) შექდიოდიანი ინდიკატორის ჩართვის მნიშვნელობის განსაზღვრისათვის, როდესაც ამპლიტუდის სრული მნიშვნელობა შეედარება მოცემულ ზღვარს. ამისათვის აუცილებელია შემდეგი ეტაპების შესრულება.

1. მოძებნეთ ექსპრეს VI **Comprasion** და მოათავსეთ ექსპრეს VI **Amplitude and Level Masuriments**-ის მარცხნივ. ეკრაზე გამოჩნდება დიალოგური სარქმელი **Configure Comprasion**;

2. განვოფილებაში **Compare Condition**(შედარების პირობები) შეირჩიეთ მენიუ **Greater(>)** ( $\text{გ} > \text{ი}$ );

3. განვოფილებაში **Comprasion Inputs** აირჩიეთ **Value** და მუდმივი მნიშვნელობის მისაცემად შეიყვანეთ 2 ტექსტურ ველში **Value**, რომლის დროსაც დიოდი აინოვება.

4. განხორციელებული ცვლილებების შესანახად და დიალოგური სარქმლის **Configure Comprasion**-ის გასახსნელად დააწერ დილაპს **OK**;



ექსპრეს VI დასახელება **Comprasion** შეიცვლება, და გვიჩვენებს შესასრულებელი ოპერაციის დასახელებას (იხ. სურათი). დასახელება **Greater** გვიჩვენებს, რომ ექსპრეს VI ასრულებს ოპერაციას “შედარება მეტი?”;

5. შეაერთოთ ექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurements** გამოსასვლელი **Peak to peak** ექსპრეს VI **Greater**-ის შესასვლელთან **Operand 1** ;

6. დააყენეთ კურსორი გამტარზე, რომელიც აერთებს გამოსასვლელ **Peak to peak** შესასვლელთან **Operand 1**;

7. ინსტრუმენტი გადაადგილება გამოჩენის შემდეგ დააწაპტენეთ “თაგვის” მარჯვენა ღილაკზე და კონტრისტური მენიუდან შეირჩიეთ **Create>>Numeric Indicator** (შექმნა>>რიცხვითი ინდიკატორი).


ბლოკ-დიაგრამაზე გამოჩნდება სურათზე ნაჩვენები ტერმინალი **Peak to peak**.

თუ ტერმინალი **Peak to peak** გამოჩნდება ბლოკ-დიაგრამაზე გამტარზე ექსპრეს VI-ებს შორის შესაძლებელია ისინი დააშოროთ მეტი სივრცის შესაქმნელად ან ტერმინალი **Peak to peak** განათავსოთ თავისუფალ ადგილას მაგალითად ექსპრეს VI-ის თავზე.

### 3.11. მომხმარებლის გაფრთხილება

შუქლიოდის ანთების ზღვრის დონის შერჩევის შემდეგ, აუცილებელია შუქლიოდის ექსპრეს VI **Create** -სთან მიერთება. სიგნალის დონის ვიზუალური ინდიკაციის შესაქმნელად უნდა შესრულდეს შემდეგი ეტაპები.

1. ბლოკ-დიაგრამაზე გადაადგილეთ ტერმინალი **Warning** (გაფრთხილება) ექსპრეს VI **Create** -ს მარჯვნივ. დარწმუნდით, რომ ტერმინალი მოქცეულია While ციკლის შიგნით როგორც ნაჩვენებია ნახ.3.5.

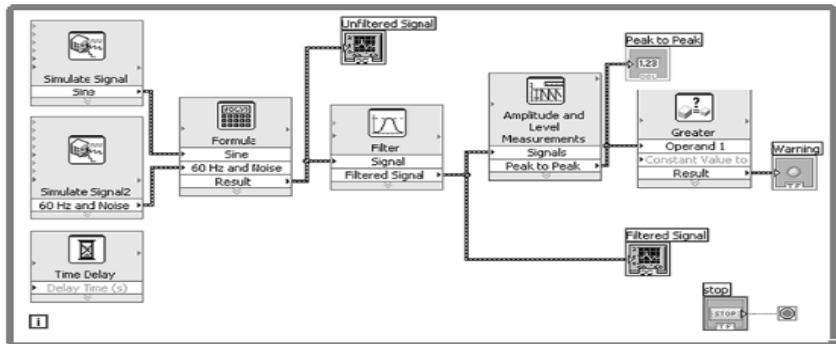

### ნახ.3.5. ბლოკ-დიაგრამა Warning Light

2. შეაერთეთ ექსპრეს VI **Create –> Result** (შედეგი) გამოსასვლელი ტერმინალთან **Warning**. ბლოკ-დიაგრამას უნდა ჰქონდეს ნახ.3.5. ნაჩვენები სახე;
3. გადაერთეთ წინა პანელზე;  
მასზე გამოჩნდება რიცხვითი ინდიკატორი იარღიკით **Peak to peak**. ეს ინდიკატორი ასახავს სიგნალის სრული ამპლიტუდის მნიშვნელობას.
4. გაუშვით VI.

როდესაც მოცემული ორმაგი ამპლიტუდის მნიშვნელობა გადააჭარბებს 2,0 ინდიკატორი **Warning** აინტება.

5. დაჭირეთ დილაკს **STOP** VI-ის გასაჩერებლად;
6. შეინახეთ VI.

### 3.12. VI-ის გამართვა ფაილში მონაცემების შესანახად

ინფორმაციის შესანახად VI-ის მიერ მოდელირებული მონაცემების შესახებ გამოიყენეთ ექსპრეს VI **Write To Measurement File**. ორმაგი ამპლიტუდის შესახებ და სხვა ინფორმაციის შესანახად **LabVIEW**-ს მონაცემთა ფაილში შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები.

1. იპოვეთ ექსპრეს VI **Write To Measurement File** და მოათავსეთ ის ბლოკ-დიაგრამაზე **Amplitude and Level Measurement** ექსპრეს VI-ის ქვემოთ და მარჯვნივ. ეპრანზე გამოჩნდება გამართვის დიალოგური სარკმელი **Configure Write To Measurement File**.

ტექსტური ველი **File Name** შეიცავს გამომავალ ფაილზე test.1vm სრულ გზას. მონაცემები ფაილში 1vm იწერება ცხრილის სახით, სვეტების სახით, რომლებიც გაყოფილია ტაბულაციის სიმბოლოებით. ამ ფაილის გასწვრივ შესაძლებელია ელექტრონული ცხრილების ან ტექსტური დოკუმენტების ფაილების რედაქტირებისა და წაკითხვის დამატებების საშუალებით. **LabVIEW**-ს სივრცე ინახავს მონაცემებს სიზუსტის ექვსი თანრიგით. თანხმობის გარეშე ფაილი შეინახება საქადალდებული **LabVIEW Data**. ეს საქადალდებული თანხმობის გარეშე განლაგებულია ოპერაციული სისტემის ფაილების კატალოგში; თუ გსურთ მონაცემების ნახვა, გამოიყენეთ გზა ფაილისაკენ, რომელიც **File Name** ტექსტურ ველშია ასახული.

2. დიალოგური სარკმლის **Configure Write To Measurement File** განყოფილებაში **If a file already exists** (თუ ფაილი უკვე არსებობს) შეირჩიეთ ოპცია **Append to file**, რათა შეივსოს მონაცემები ფაილში test.1vm ისე, რომ არ წაიშალოს წინა მონაცემები;

3. განყოფილებაში **Segment Headers** (სეგმენტის სათაურები) შეირჩიეთ ოპცია **One header only**, რათა შეიქმნას მხოლე ერთი სათაური ფაილისათვის, რომელზედაც **LabVIEW** ახდენს მონაცემების ჩაწერას;

4. ტექსტურ ველში **File Description** შეიყვანეთ შემდეგი ტექსტი: *Sample of peak to peak values* ( მაგალითები სიგნალის ორმაგი ამპლიტუდის მნიშვნელობებისათვის). **LabVIEW** მიამაგრებს ამ ტექსტს ფაილის სათაურს;

5. დააწერით დილაქს **OK**დიალოგური სარკმლის **Configure Write To Measurement File** დახურვისა და გამართვის შესახახად.

### 3.13. მონაცემების შენახვა ფაილში

VI-ის მუშაობის დამთავრების შემდეგ, **LabVIEW** სივრცე ინახავს მონაცემებს ფაილში test.1vm. შეასრულეთ შემდეგი ქმედებები ამ ფაილის შესაქმნელად.

1. ბლოკ-დიაგრამაზეექსპრეს VI **Amplitude and Level Measurement** გამოსახულები **Peak to peak** შეაერთეთ ექსპრეს VI **Write To Measurement File**-ის შესასვლელთან **Signals**;

2. შეირჩიეთ **File>Save**და შეინახეთ VI, როგორც **Save Data.vi** წინასწარ შერჩეულ ადგილას;
3. გადაერთეთ წინა პანელზე და გაუშვით VI;
4. წინა პანელზე დააწექით დილაკს **STOP**;
5. მონაცემების დათვალიერებისათვის, რომლებიც შეინახეთ საჭაღალდეში **LabVIEW Data** გახსენით ფაილი **test.lvm** ნებისმიერი ტექსტური რედაქტორით. ფაილს ექსპორტ VI-ის შენაარსის შესაბამისი დასახელება ექნება;
6. დათვალიერების შემდეგ დახურეთ ფაილი და დაუბრუნდით VI-ის **Save Data**;

### **3.14. დილაკის დამატება მონაცემების ფაილში შესანახად**

თუ გსურთ მონაცემების მხოლოდ გარკვეული ნაწილის შენახვა, შესაძლებელია ექსპორტ VI-ის **Write To Measurement File** ისე გამართვა, რომ ორმაგი ამპლიტუდის მნიშვნელობანი შეინახოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მომხმარებელი დააწევბა დილაკს, რისთვისაც აუცილებელი იქნება შემდეგი ეტაპების შესრულება.

1. მოძებნეთ ელემენტების პალიტრაში ტუმბლერი (rocker button)და მოათავსეთ ის გრაფიკების მარჯვნივ;
2. თვისებების დისლოგური სარკმლის ასახვისათვის დააწევნეთ “თაგვის” მარჯვენა დილაკით და კონტრეჭირი მენიუდან შეირჩიეთ მენიუ **Properties** (თვისება);
3. შეცვალეთ აღნიშვნა დილაკზე **write to File**;
4. დიალოგური სარკმლის **BooleanProperties** ჩანართში **Operation**(ფუნქციონირება) აირჩიეთ რეჟიმი **Latch when pressed** მენიუდან **Button Behavior** (მუშაობის რეჟიმი). ეს მენიუ გამოიყენება დილაკის ქცევის გამართვისათვის მისი დაჭერის შემდეგ. დილაკზე დაწოლის შემდეგმისი ფუნქციონირების დანახვა შეაძლებელია განყოფილებაში **Preview Selected Behavior**;
5. დიალოგური სარკმლის **BooleanProperties** დახურვისა და გამართვის შესანახად დააწექით დილაკს **OK**;
6. შეინახეთ VI;

### **3.15. მონაცემთა შენახვა მომხმარებლისსურვილითწინა პანელის დილაკის გამოყენებით**

მონაცემთა რეგისტრაციისათვის ფაილში, როდესაც მომხმარებელი დააწერა დილაპს წინა პანელზე აუცილებელია შემდეგი ნაბიჯების შესრულება.

1. ბლოკ-დიაგრამაზე ექსპრეს VI Write To Measuriment File დააწერა მენიუთ თრჯერ **Configure Write To Measurement File**-ის დიალოგური სარკმლის ასახვისათვის;

2. ტექსტურ ველში **File Name** შეცვალეთ ფაილის დასახელება test.1vm მონაცემების სხვა ფაილში შესანახად ახალი დასახელებითSamples.1vm;


3. დიალოგური სარკმლის **Configure Write To Measurement File** დახურვისა და მიმდინარე ინფორმაციის შესანახად დააწერით დილაპს **OK**;

4. დააწერა მარჯვენა დილაპზე ექსპრეს VI-ის Write To Measuriment File შესასვლელზე **Signals** და კონტრექსტური მენიუდან შეირჩიეთ პუნქტი **Insert Input/Output**რათა საშუალება გაქონდეს ჩავსვათ შესასვლელი **Comment**(კომენტარები);

5. დააწერა მარჯვენა დილაპზე ექსპრეს VI-ის Write To Measuriment File და კონტრექსტური მენიუდან შეირჩიეთ **Select Input/Output**, რათა შევცვალოთ შესასვლელი Coment კონტრექსტური მენიუდან შესასვლელით Enable. ექსპრეს VI-ის შესასვლელები და გამოსასვლელები თქვენს მიერ მათი დამატების თანმიმდევრობის მიხედვით გამოიჩინათ. გარკვეული შესასვლელის ამორჩევისათვის, “თაგვის” მარჯვენა დილაპის დაწერუნებით მენიუდან შესაძლებელია, თავიდან მოგიწიოთ შექმნათ ნებისმიერი, ხოლო შემდეგ აირჩიოთ ის, რომლის გამოყენებასაც აპირებთ.

6. მოათავსეთ ტერმინალი **Write to File** ექსპრეს VI Write To Measuriment File შესასვლელებით Enable.

ბლოკ-დიაგრამა უნდა გამოიყერებოდეს ისე როგორც ეს ნაჩვენებია ნახ.3.6.

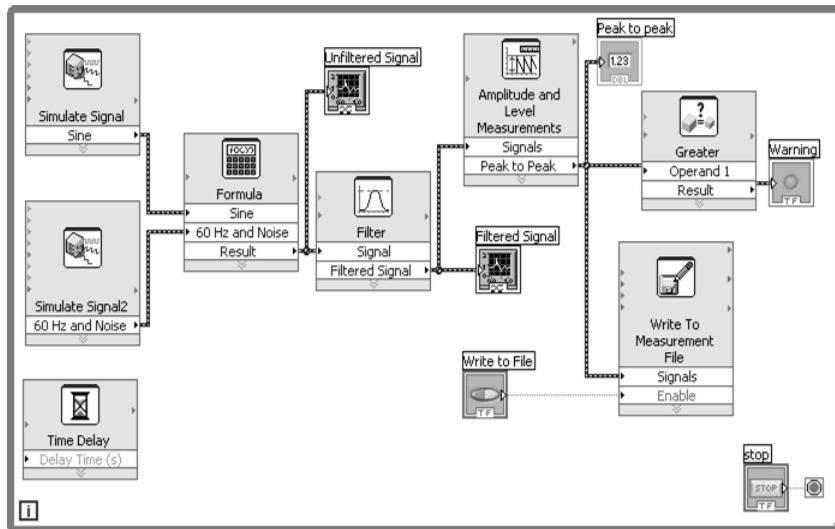

ნახ.3.6. VI-ის Save Data ბლოკ-დიაგრამა

### 3.16. შენახული მონაცემების დათვალიერება

Selected Samples.1vm ფაილში შენახული მონაცემების სანახავად უნდა შესრულდეს შემდეგი სახის ეტაპები:

1. გადაერთეთ წინა პანელზე და გაუშვით VI. დააწერ დილაკს **Write to File** რამდენიმეჯერ;
2. წინა პანელზე დააწერ დილაკს **STOP**;
3. ტექსტური რედაქტორის საშუალებით გახსენით ფაილი Selected Samples. 1vm. ფაილი Selected Samples. 1vm განსხვავდება ფაილისაგან test.1vm. ფაილში test.1vm ჩაწერილია VI **Save Data**-სმიერ გენერირებული ყველა მონაცემი, მაშინ როდესაც ფაილში Selected Samples. 1vm მონაცემები ჩაიწერა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვაწაპუნებდით დილაკზე **Write to File**;
4. დათვალიერების შემდეგ დახურეთ ფაილი;
5. შეინახეთ და დახურეთ VI.

### III თ ა ვ ი ს შედეგები

#### ❖ მართვის ელემენტები და ინდიკატორები

გარკვეული სახის ამოცანების შესასრულებლად, შესაძლებლობა გაქვთ შესაბამისად გამართოთ მართვის ელემენტები თქვენს მიერ შექმნილი VI-თვის. ამ თავში ჩვენ შეგისწავლეთ მართვის ელემენტებისა და ინდიკატორების გამოყენება შემდგგი ამოცანებისათვის:

- გარკვეული მოვლენის აღმდენის სიგნალიზაცია. მაგალითად გაფრთხილების ინდიკაცია შუქდიოდური ინდიკატორით, თუ სიგნალი გადააჭარბებს გარკვეულ ღონეს;
- ექსპრეს VI-ის მართვა მისი შესრულებისას **Enable** შესასვლელისა და შესაბამისი დილაპის საშუალებით. შესაძლებელია დილაპების ისე გამართვა, რომ ისინი მუშაობდნენ ექვსიდან ერთ-ერთ რეჟიმში, დიალოგურ სარგმელში **Boolean Properties** ჩანართის **Operation** გამოყენებით.

#### ❖ მონაცემთა ფილტრაცია

სიგნალს ატარებს ფილტრებისა და სარტმელების გავლით. თქვენ შეიძლება ექსპრეს VI Filterგამოიყენოთ სიგნალიდან ხმაურის მოსაცილებლად.

#### ❖ მონაცემთა შენახვა

ექსპრეს VI Write To Measurement Fileინახავს ფაილებს, რომელსაც გენერირებს და აანალიზებს VI .1vm, .tdm ან .tdms ფაილებში. ფაილი .1vm ტექსტური ფაილია გამყოფით – ტაბულაციის სიმბოლოთი, რომელიც შეიძლება გაიხსნას ელექტრონული ნებისმიერი ცხრილების ან ტექსტური რედაქტორით. ფაილში .1vmLabVIEW ინახავს მონაცემებს მექანიკური თანამდებობის სიზუსტით. მონაცემებთან ერთად, რომელსაც გენერირებს ექსპრეს VI .1vm, ფაილი შეიცავს სათაურებს, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას მონაცემების შესახებ, ისეთები როგორიცაა მონაცემთა გენერაციის თარიღი და დრო. გაზომვის ბინარული ფაილი (.tdm) – ორობითი ფაილი, შეიცავს ოსცილოგრამის მონაცემებს. ფაილი .tdm უზრუნველყოფს

მცურავ მძიმიანი რიცხვების შენახვის უფრო მაღალ სიზუსტეს, დისკებები იკავებს უფრო ნაკლებ ადგილს და სრულდება/იხსნება უფრო ჩქარა ვიდრე ტექსტური ფაილი .1vm. ნაკადური ჩაწერის **TDM** ფაილი .tdms – ორობითი ფაილია, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო ჩქარ ჩაწერას, ვიდრე .tdm ფორმატის ფაილები, ამასთან გააჩნიათ თვისებების განსაზღვრის უფრო მარტივი ინტერფეისები.

მონაცემთა ფაილების ორგანიზაციის გამარტივებისათვის **LabVIEW**-ს სიგრცე შეიცავს საჭადალდეს LabVIEW Data ოპერაციული სისტემის, თანხმობის გარეშე მოცემულ, კატალოგების ფაილში. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მონაცემთა ჩაწერა/კითხვა ფაილებში ან ფაილებიდან მიმართეთ ცნობარს *LabVIEW Help*.


## თაგი VI

VI-ის შექმნის პრაქტიკული მაგალითები **LabVIEW**-ს სიგრცეში


### 4.1. VI ორი სიდიდის შექმნებისათვის

VI-ის აგების მარტივი პრაქტიკული მაგალითი განვიხილოთ ორი სიდიდის შესაკრები ვირტუალური ხელსაწყოს შექმნის მაგალითზე. რისთვისაც შევასრულოთ შემდეგი მოქმედებები:

VI-ის წინა პანელზე მოვათავსოთ მართვის ელემენტი **Controls**. წინა პანელზე “თაგვის” მარჯვენა დილაკის დაწყაპუნებით ინსტრუმენტების პალიტრაზე **Controls** (ნახ.4.1.) ამოვშალოთ და შევირჩიოთ განყოფილებაში **Modern>>Numeric>>Numeric Control**;

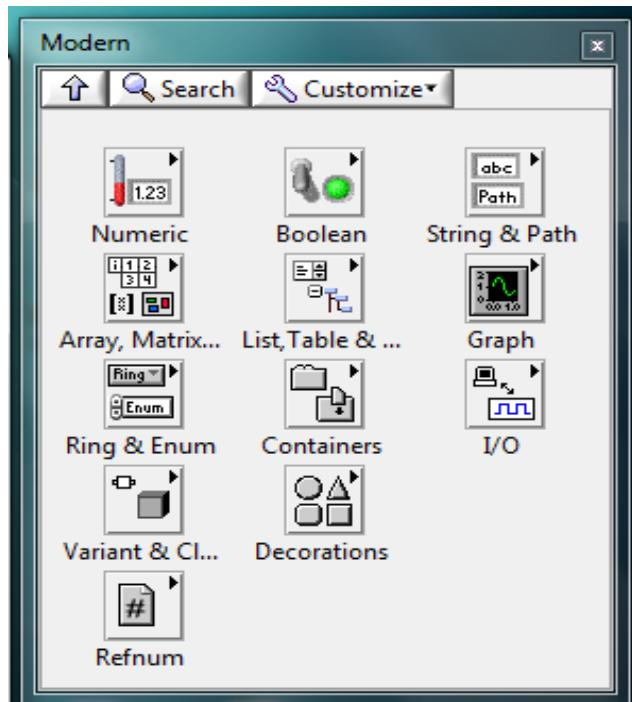

ნახ. 4.1. მენიუ **Controls**-ის განყოფილება **Modern Control**

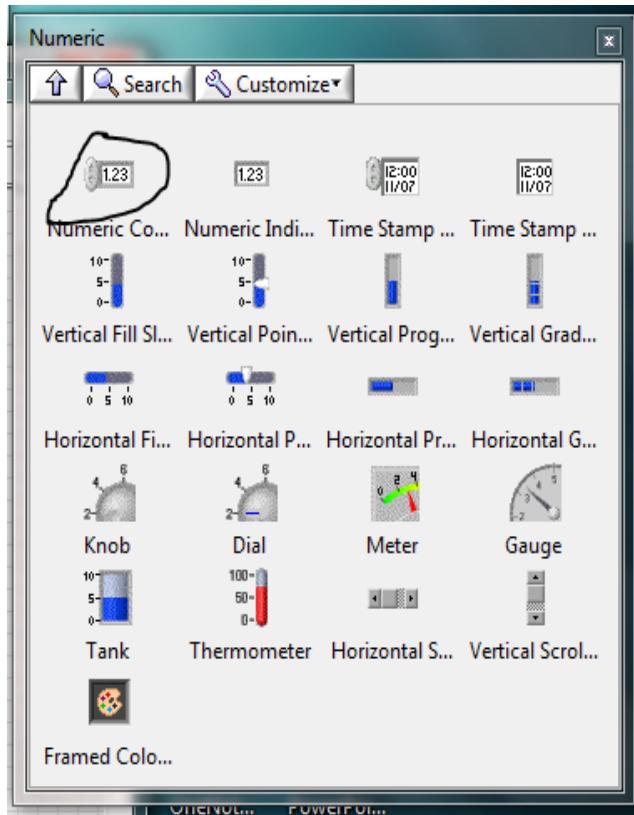

ნახ.4.2. მენიუ **Numeric** მართვის ელემენტი **Numeric**


**1.** გამოჩენილ ელემენტის მენიუში **Controls** განკუთვილებაში **Modern** (თანამდეროვე) შეირჩიეთ პუნქტი **Numeric** (რიცხვითი) რომელიც ნაჩვენებია ნახ.4.1;

**2.** გახსნილ მენიუში **Numeric** შეირჩიეთ მართვის ელემენტი **Numeric Control** რომელიც შემოხაზულია ნაჩვენები ნახ. 4.2. “თაგვის” მაჩვენებელი მიიღებს ხელის სახეს, რომელზედაც მიმაგრებულიაპუნქტირული მართვულები – მართვის ელემენტის კონტური;

**3.** გადაადგილეთ მაჩვენებელი წინა პანელზე და “თაგვის” მარცხენა ღილაპზე დაჭერის შემდეგ დაყენეთ ის პანელის ზედა მარცხენა კუთხეში;



გადაეცეს პროგრამას, ხოლო პროგრამის შესრულების შედეგი აისახება ინდიკატორზე ჯამი.

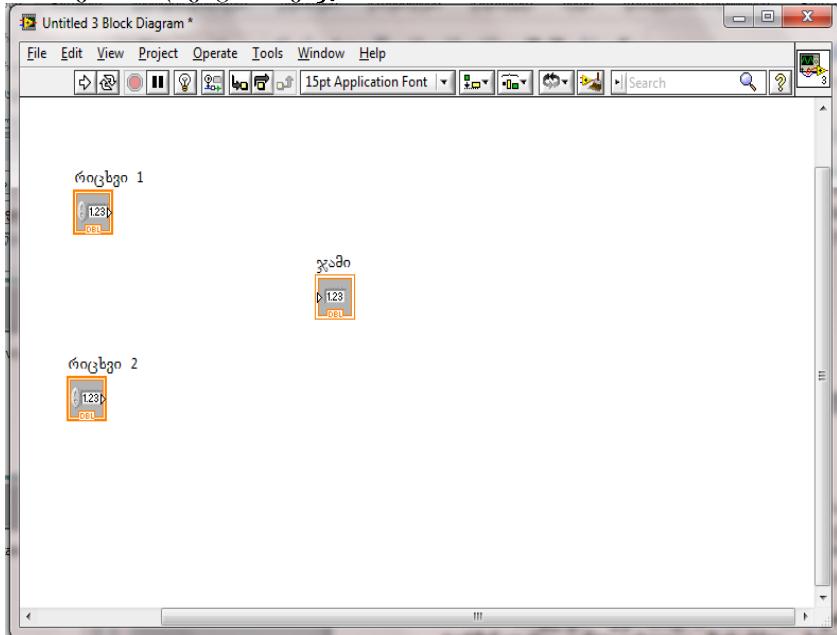

ნახ.4.4. მართვის ელემენტების ტერმინალები ბლოკ-დიაგრამაზე

მიაქციეთ ყურადღება, რომ მართვის ელემენტების ტერმინალები განლაგებულია მარცხნივ, ხოლო ინდიკატორი მარჯვნივ, რადგან **LabVIEW**-ს სივრცეში ბლოკ-დიაგრამაზე მიღებულია მონაცემთა გადაცემის წესი მარცხნიდან მარჯვნივ და ზემოდან ქვემო. ამ წესის შესრულება აუცილებელია **LabVIEW**-ს სივრცეში პროგრამირებისას. მართვის ელემენტების ტერმინალების ნიშნაკებზე გამოსასვლელები (პატარა სამკუთხედები) განლაგებულია მარჯვნივ, ხოლო ინდიკატორის ტერმინალის ნიშნაკზე შესასვლელი განლაგებულია მარცხნივ. (ნახ.4.4).

როგორც ცნობილია **LabVIEW**-ს სივრცეში ყველა პროცედურა და ფუნქცია წარმოდგენილია ნიშნაკების სახით. ჩვენს ბლოკ-დიაგრამაზე მოვათავსოთ შეკრების ოპერაციის ნიშანი.

1. დააწერთ “თავგის” მარჯვენა” დილაკს ბლოკ-დიაგრამის თავისუფალ ადგილას(თეთრ ველს);

- Functions(ფუნქციები)  
Programing
2. გამოჩენილ მენიუში განკუთვილება  
 შევირჩიოთ (პროგრამირება) >> **Numeric** >> **Add** (შეჯამება);
3. მოათავსეთ ბლოკ-დიაგრამაზე შეჯამების ოპერატორის ნიშნავი;



4. მიიყვანეთ კურსორი ნიშნავზე. ნიშნავის ნაპირებში გამოჩნდება წერტილები ხაზის მონაკვეთებით – კონტაქტები, რომელთა დახმარებით შესაძლებელია ბლოკ-დიაგრამის ელემენტების ერთმანეთთან მიერთება;

5. კურსორის მიყვანისას ნიშნავის მარჯვენა წვეროსთან გამოჩნდება შეჯამების ოპერატორის კონტაქტის


**X+Y**

აღნიშვნა ამ კონტაქტთან კურსორის მიტანისას იგი მიიღებს სადენებიანი კოჭას სახეს **Wiring tool** (შეერთების ინსტრუმენტი);

6. დააწყაპუნეთ “თაგვის” მარჯვენა დილაკით და მიიყვანეთ შეერთების ინსტრუმენტი ტერმინალთან ჯამი. კურსორს გაჟყვება პუნქტირი ხაზი და მისი მიმართულება შეიძლება იმართოს “თაგვის” მარცხენა დილაკზე დაჭერით, მარჯვენა დილაკზე დაჭერისას სადენი ხატვა გაუქმდება;

7. მიიყვანეთ კურსორი ტერმინალ ჯამის კონტაქტთან და მარცხენა დილაკის დაჭერით შეაერთეთ ისინი ერთმანეთთან;

8. ანალოგიურად შეაერთეთ ტერმინალი რიცხვი 1 და შეჯამების ოპერატორის **X** შესასვლელი, ხოლო შემდეგ რიცხვი 2 და **Y** შესასვლელის კონტაქტი;

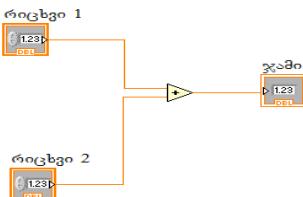

#### ნახ.4.5. მართვის ელემენტებისა და ინდიკატორის შეერთება ბლოკ-დიაგრამაზე

9. “თაგვის” მარცხენა დილაპზე დაჭერით გამტარი გამოიყოფა ორმაგი წჟვეტილი ხაზით, რომლის გადაადგილება სასურველი მიმართულებით შეგიძლიათ  $\leftarrow$ ,  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ ,  $\rightarrow$  დილაპების საშუალებით, როთაც ბლოკ-დიაგრამას შეიძლება მისცემ კომპაქტური სახე როგორც ნაჩვენებია ნახ.4.5.

ბლოკ-დიაგრამის კომპაქტური სახე მნიშვნელოვანია არა მარტო ესთეტიკური თვალსაზრისით, არამედ სქემის წაკითხვისა და რედაქტირების მოხერხებულობისათვის, ამასთან უნდა გვახსოვდეს, რომ გამტარები არ უნდა გადაიფაროს ნიშანაებით და ბლოკ-დიაგრამის სხვა ელემენტებით. ერთ წერტილში შეიძლება შეერთდეს არა უმეტეს სამი გამტარისა და ბლოკ-დიაგრამა მთლიანად უნდა მოთავსდეს კომპიუტერის ეკრანზე.

10. მას შემდეგ რაც რედაქტირება დამთავრებულია, აუცილებელია პროგრამის შენახვა **File>>Save** მენიუს გამოყენებით, ან კლავიშების კომბინაციით  $<\text{Ctrl-S}>$ ;

11. ახლა პროგრამა მთლიანად მზადაა და შესაძლებელია მისი გაშვება. ამისათვის დააწერით ციკლური

შესრულების დილაპს  **Runcontinuously** პროგრამის შესარულებლად;

12. დავრწმუნდეთ VI-ის მუშაობის უნარიანობაში, რისთვისაც მართვის ელემენტების ტექსტურ ველებში შეიყვანეთ სხვადასხვა მნიშვნელობები და დააკვირდით ინდიკატორის მნიშვნელობის ცვლილებას;

13. პროგრამის მუშაობის შესაჩერებლად, დააწერით დილაპს  **Abort Execution;**

#### 4.2. უწყვეტი გამოკითხვის ციკლი While Loop

გაშვებისას წვენი პროგრამა ერთჯერადად გამოიკითხავს მართვის ელემენტების მდგომარეობას, იძლევა მათი მნიშვნელობების შეკრების ოპერაციის შედეგს და შემდეგ


ასრულებს მუშაობას. იმისათვის, რომ მას შეეძლოს უწყვეტად აღევნოს თვალი მართვის ელემენტების მდგომარეობის ცვლილებებს, ჩვენ გამოვიყენოთ პროგრამირების სივრცის შესაძლებლობა – რეჟიმი **Runcontinuously**, რომელშიც პროგრამის გაშებას ვახდენთ ყოველ ჯერზე ახლიდან მიმდინარე ციკლის დამთავრების შემდეგ. შესაძლებელია პროგრამა მოექცეს ისეთ რეჟიმში, რომ მან თვითონ პერიოდულად გამოიკითხოს მართვის ელემენტების მდგომარეობა, შეაჯამოს მიღებული რიცხვები და ინდიკატორზე ასახოს მიღებული შედეგები. ამისათვის მოვათავსოთ ჩვენი პროგრამა ციკლში **While Loop(While – დროებით, Loop – მარყუფი)**.

1. დააწაკენეთ ”თაგვის“ მარჯვენა დილაკი ბლოკ-დიაგრამაზე და შეირჩიეთ **Functions>>Programming>>Structures>>WhileLoop;**

2. კურსორი მიიღებს პატარა პუნქტირული მართკუთხედის ფორმას ზედა შევი მარცხენა კუთხით;

3. მოვათავსოთ კუსორი ტერმინალებისა და პროცედურების მარცხნივ და ზემოთ, რომლებიც გვინდა მოვაჭიროთ ციკლში. მარცხენა დილაკის დაჭერით და ასეთ მდგომარეობაში გაჩერებით მოვაჭიროთ ეს ჯგუფი მართკუთხედში (ციკლში);

4. დილაკის განთავისუფლების შემდეგ VI-ს (პროგრამას) ექნება ნახ.4.6. ნაჩვენები სახე.

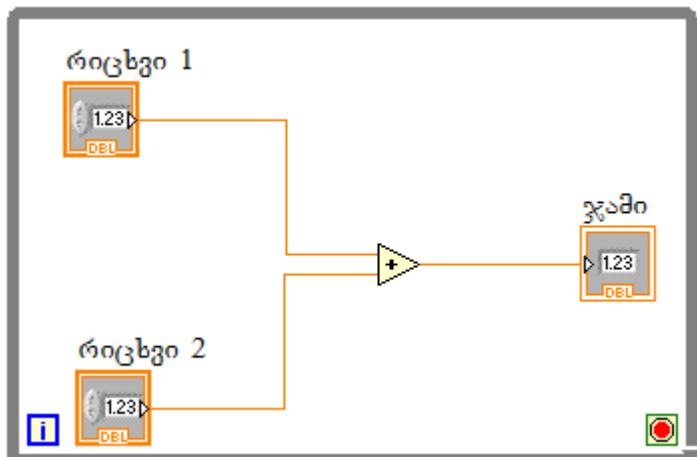


ნახ.4.6. ციკლი **While Loop**

მას შემდეგ რაც ბლოკ-დიაგრამაზე VI მოექცა ციკლში **While Loop**, ციკლური შესრულების დილაპი დაიბლოკა, ხოლო VI-ის გაშვების დილაპმა სურათზე ნაჩვენები გატეხილი

ისრის სახე მიიღო  . LabVIEW-ს სივრცე ამოწმებს პროგრამას უშუალოდ მისი შედგენის პროცესში, ამ შემთხვევაში ასეთი პიქტოგრამის გამოჩენა განპირობებულია პროგრამაში შეცდომის არსებობით. გამოვავლინოთ ამ შეცდომის მიზეზი.

5. დააწერ და დაუკავშირდეთ ბლოკ-დიაგრამაზე გატეხილი ისრის დილაპზე **List Errors** (შეცდომების სია) რის შემდეგაც გაიხსნება შეცდომების სიის სარკმელი ნახ.4.7.

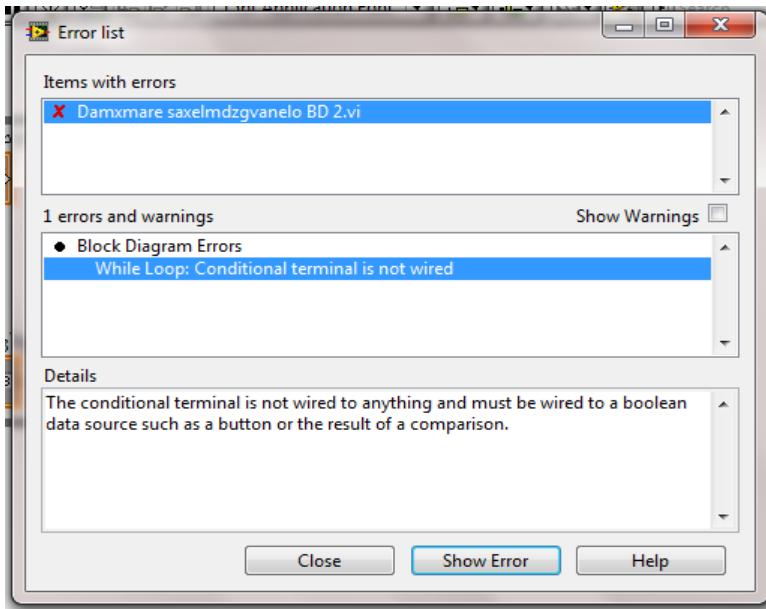

#### ნახ.4.7. შეცდომების სიის სარკმელი


შეცდომების სიის სარკმელი შედგება სამი ნაწილისაგან:

**Items with errors**— ობიექტები შეცდომებით, რომელშიც ნაჩვენებია ჩვენი VI **Damxmare saxelmdzgvanelo BD2.vi**;

**1 errors and warning** (1 შეცდომა და გაფრთხილება), ეს შეცდომების ჩამონათვალია, რომელშიც მითითებულია შეცდომის ტიპი – **Block Diagram Errors** (შეცდომები ბლოკ-დიაგრამაში), და მისი მიზეზი – **While Loop; Conditional terminal is not wired** (ციკლი **While**: არ არის ჩართული სადენი პირობის ტერმინალზე);

**Details** (დაწვრილებით, დეტალურად) – ჩამონათვალში გამუცილი შეცდომის ახსნა. ჩვენს შემთხვევაში **The conditional terminal is not wired to anything and must be wired to a boolean data source such as a button or the result of a comparison.** (პირობის ტერმინალი არაფრთხან არ არის შეერთებული და უნდა იყოს შეერთებული მონაცემთა ლოგიკური ბულის ტიპის წყაროსთან, ისეთი როგორიცაა დილაკი ან შედარების შედეგი). იმის გასარკვევად თუ ბლოკ-დიაგრამის რომელ ადგილასაა აღმოჩენილი შეცდომა დააწექთ დილაკს **Show Error** (შეცდომის ჩვენება). ამ დროს ბლოკ-დიაგრამის სარტყელი გახდება აქტიური, ხოლო ციკლი **While Loop** მცირე დროით გამოიყოფა შავი ფერით.

ინფორმაციის მისაღებად ბლოკ-დიაგრამის უცნობი ელემენტის შესახებ, შესძლებელია ვისარგებლოთ კონტექსტური დახმარების სარგმლით, რომელიც გაიხსნება **<Ctrl-H>** კლავიშების კომბინაციის აღებისას ისეთი სახით როგორც ნაჩვენებია სურათზე.

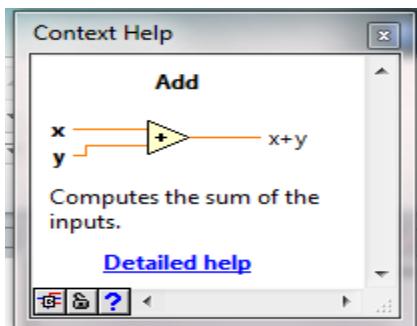


ასეთ სარგმელში გამოჩენდება ბლოკ-დიაგრამის უკელა ელემენტის აღწერა, რომელზედაც მოთავსებულია კურსორი. ბლოკ-დიაგრამის თითოეული ელემენტის უფრო დაწვრილებითი აღწერა ასევე ბმულები მათი გამოყენების

მაგალითებზე შეიძლება მოიძიოთ LabVIEW-ს საცნობარო სისტემაში **Help**, ასევე მომხმარებლის ინსტრუქციაში (სახელმძღვანელოში).

ტერმინალების დანიშნულების გასაგებად ყველაზე მარტივია – მივიყვანოთ მათზე კურსორი და წავიკითხოთ ამ დროს გამოჩენილი წარწერა.

გამოვასწოროთ შეცდომა ბლოკ-დიაგრამაზე. ამისათვის ტერმინალთან მივაერთოთ ციკლის პირობა დილაკი, რომელიც შეწყვეტს მის მუშაობას. ამისათვის:


1. მივიყვანოთ კურსორი ტერმინალზე ციკლის პირობა მარჯვენა დილაკის დაწოლით, გამოჩენილ მენიუში აირჩიეთ ტერმინალის მუშაობის რეჟიმი **Stop if True**. დარწმუნდით, რომ ტერმინალის დილაკმა მიიღო შესაბამისი სახე;
2. მიიყვანეთ კურსორი ტერმინალის **კონტაქტზე** და როდესაც ის ადაიქცევა **Wiring tool** (შეერთების ინსტრუმენტად, კოჭა) დააწერთ “თაგის” მარჯვენა დილაკს;
3. გამოჩენილ მენიუში შეირჩიეთ **Create Control** (შექმნით მართვის ელემენტი);
4. შედეგად წინა პანელზე გამოჩნდება მართვის დილაკი **Stop**, ხოლო მისი ტერმინალი ბლოკ-დიაგრამაზე ავტომატურად შეუერთდება ციკლის პირობის ტერმინალს. ნახ.4.8;

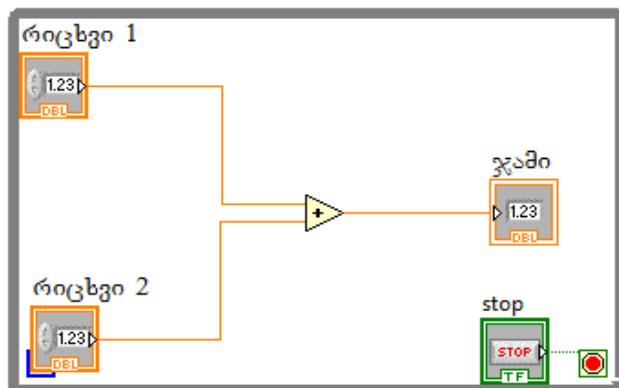

#### ნახ.4.8. Stop დილაკის ტერმინალი ბლოკ-დიაგრამაზე

5. შეცვალეთ მართვის ელემენტების გარეგნული სახე წინა პანელის ელემენტებზე. მოათავსეთ კურსორი მართვის ელემენტზე რიცხვი 1 და დააწერ მარჯვენა დილაკს;


6. გამოჩენილ მენიუში შეირჩიეთ **Replace** (შეცვლა)>>**Modern**>>**Numeric**>>**Knob**(სურათისგან სახელური). მართვის ელემენტი მიიღებს სურათზე ნაჩვენებ სახეს.

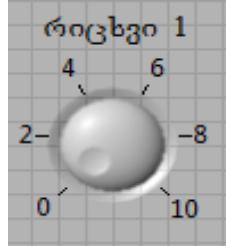

7. შეცვალეთ სახელურის გამართვის ატრიბუტები. ”თაგვის” მარჯვენა დილაკზე დაწოლით ჩამოშლილ მენიუში შეირჩიეთ **Visible Item** (ხილული ობიექტები)>>**Ramp**;

8. სახელურის ზუსტად დაყენების მიზნით იგივე მენიუში შეირჩიეთ **Digital Display** (ციფრული დისპლეი);

9. ანალოგიურად შეცვალოთ მართვის დანარჩენი ელემენტებიც, რის შემდგაც წინა პანელი მიიღებს ნახ.4.9. ნაჩვენებ სახეს.

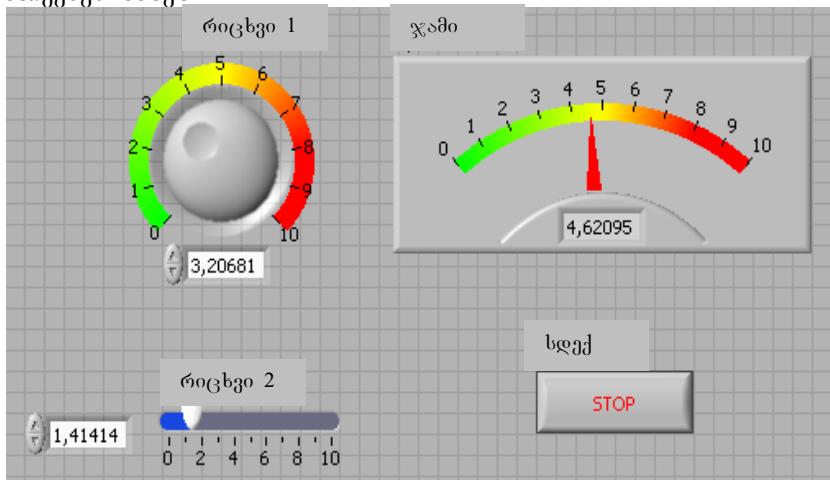

#### ნახ. 4.9. წინა პანელი მართვის შეცვლილი ელემენტებით

10. მართვის ელემენტებსა და ინდიკატორებს შესაძლებელია გადაადგილოთ და შეუცვალოთ ზომები მარჯვენა ღილაკის დაწყაპუნებითა და კუთხეების “გაწელვით”;

11. მას შემდეგ რაც რედაქტირებას დაამთავრებოთ აუცილებელია პროგრამის შენახვა, რისთვისაც იყენებთ მენიუს **File>>Save**, ან კლავიშების კომბინაციას <Ctrl-S>;

12. ახლა VI მოლიანად მზადაა და შესაძლებელია მისი გაშვება, რისთვისაც პროგრამის შესასრულებლად დააწყაპუნეთ ღილაკზე **Run**.



13. კურსორით მართვის ელემენტების სახელურების ტრიალით და გადაადგილებით დარწმუნდით პროგრამის შემარტინი.

14. შესაყვანი ან გამოსაყვანი სიდიდეების მნიშვნელობების შესაცვლელად საქმარისია კურსორი მოათავსოთ სკალის უკანასკნელ რიცხვზე და “თაგვის მარცხენა ღილაკზე დაწყაპუნებით შეიყვანოთ ახალი მნიშვნელობა;

15. პროგრამის შეუტერებლად, გადადით ბლოკ-დიაგრამის სარკმლები და დააწყაპუნეთ **Highlight Execution** (შესრულების გაშუქება) ღილაკზე.



გამტარებზე გამოჩენდება მოძრავი მოციმციმე წერტილები, რომლებიც გვიჩვენებენ, როგორი თანამიმდევრობით სრულდება პროგრამა. **გახსოვდეთ**, რომ ამ რეჟიმით მუშაობისას პროგრამის შესრულება მნიშვნელოვნად შენელებულია, რადგან იგი სადემონსტრაციო რეჟიმია და მისი დანიშნულება პროგრამის გაწყობაა.

16. გადადით წინა პანელზე და გააჩერეთ პროგრამის მუშაობა დილაკით **STOP**.


შესაძლებელია VI-ის დაქმატოს გრაფიკული ინდიკატორი, რომელიც ასახავს რიცხვთა ჯამის მნიშვნელობას დროისაგან.

1. მოათავსეთ წინა პანელზე ინდიკატორი შესაბამისი მენუს, განყოფილებისა და პუნქტის საშუალებით **Modern>>Graph>>Waveform Chart** (თვითჩამწერი);

2. ბლოკ-დიაგრამაზე “გადაათრიეთ” ტერმინალი **Waveform Chart** ციკლში **While Loop** და მიაერთეთ ისრიანი ინდიკატორის ჯამი პარალელულად ისე, რომ გრაფიკულმა ინდიკატორმა ასახოს ჯამური მნიშვნელობები დროის გარკვეული შუალედების შემდეგ. აქვე, ბლოკ-დიაგრამაზე, ციკლში დაყოვნების ოპერაციის დასამატებლად შეასრულეთ შემდეგი ეტაპები **Programing>>Timing>>Wait Until Next ms Multiple** (დაელოდე საწყისი მომენტის ჯერადი მნიშვნელობის დრომდე);

3. შექმნით მუდმივა, რომელიც განსაზღვრავს ამ ოპერაციის შესრულების ინტერვალს; ამისათვის “თაგვის” კურსორი მივიყვანოთ ოპერატორის შესასვლელთან (კონტაქტი განლაგებულია მარცხნივ) დააწერ მარჯვენა დილაკს შეირჩიეთ მენიუ **Create Constant** (მუდმივას შექმნა);

4. შეიყვანეთ მუდმივას სარტყელში ციფრი **250** რომელიც შეესაბამება დაყოვნებას  $250 \text{ mc}$  ( $1/4$  წამი). ბლოკ-დიაგრამას ნახ.4.10. ნაჩვენები სახე აქვს.

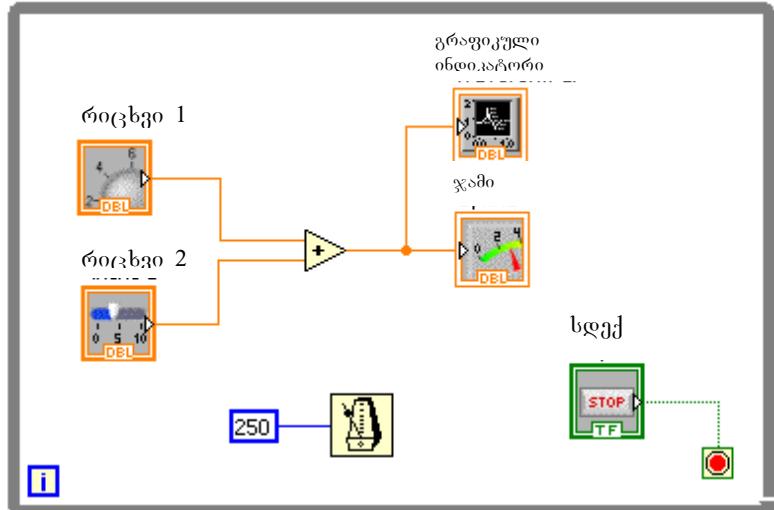

ნახ.4.10. ბლოკ-დიაგრამა **Waveform Chart** დაყოფებით

5. **Y** დერძხე ავტომატური მასშტაბირებს გამოსართველად გადადით წინა პანელზე, ამისათვის კურსორი მოათავსეთ **Waveform Chart** –ზე, დააწერით მარჯვენა დილაკით და კონტრასტურ მენიუში შეირჩიო **Y Scale** და მასთან აღნიშვნა **Auto Scale Y** (ავტომატური სკალა **Y**);


6. დააყენეთ სკალის ზღვრები ის ზე და მასშტაბირებს მნიშვნელობის მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობების მიხედვით, სკალის ბოლო წერტილზე დაწვაპუნებით და ახალი მნიშვნელობის შევვანით;

7. შეინახეთ პროგრამა და გაუშვით;

8. დააწაპუნეთ მარჯვენა დილაკით გრაფიკული ინდიკატორის პანელის ზემოთ პატარა მართკუთხედზე, რომელზედაც გამოსახულია გრაფიკის წრფის ფრაგმენტი და კონტრასტურ მენიუს გამოყენებით შეირჩიეთ გრაფიკის ფერი, ტიპი და ხაზის სისქე, დაამატეთ ახალი წერტილები რის შემდეგაც მიიღებთ ნახ.4.11. ნაჩვენებ VI-ს;

9. გააჩერეთ პროგრამაა;

10. შეცვალეთ დაყოფების განმსაზღვრელი მუდმივა მართვის ელემენტით. ამისათვის წინა პანელზე დაამატეთ კიდევ ერთი, მართვის ელემენტი ოპერაციების შემდეგი თანმიმდევრობით **Modern>>Numeric>>Horizontal Pointer Slide** (პორტიზონგალური ამძრავი მაჩვენებლით), რომელსაც დაყოფნება შეიძლება ეწოდოს;

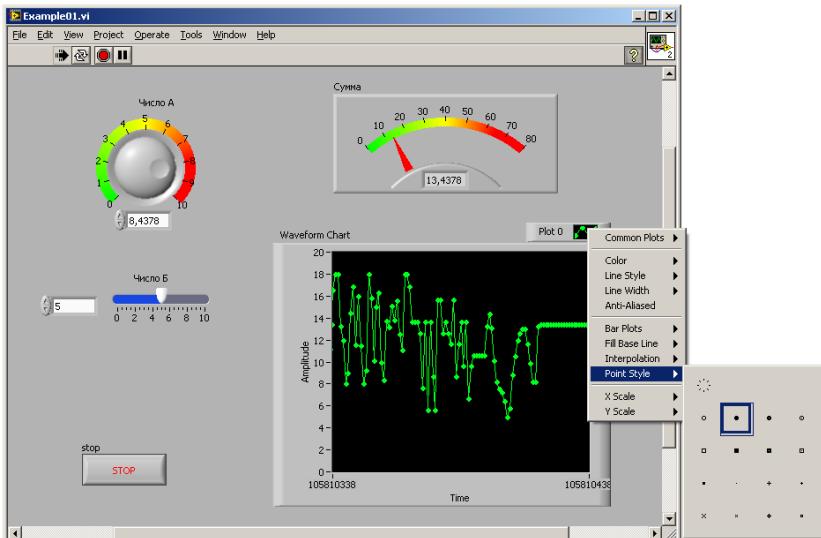


ნახ.4.11. ოკითხამწერზე გრაფიკის ხაზების რედაქტირება

11. გამოვიძახოთ ამ ელემენტის კონტრალური მენიუ შევირჩიოთ პუნქტი **Find Terminal** (ტერმინალის მოძებნა). ამ დროს პროგრამა გადაერთვება ბლოკ-დიაგრამის სარკმელზე და მასში გამოიყოფა მართვის ელემენტის ტერმინალი;

12. გავაუქმოთ მუდმივა და მის ადგილას ჩავსვათ დაყოვნების ტერმინალი. ამასთან კონტაქტის გვერდით გამოჩნდება წითელი წერტილი, რომელიც მონაცემთა ტიპის გარდასახვის ადგილს აღნიშნავს.

დაყოვნება

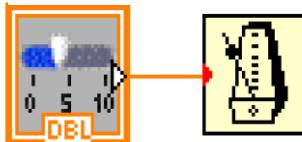


13. შევირჩიოთ დაყოვნების ოპერატორის კონტრალურ მენიუში განყოფილება **Help**. გახსნილი ცნობარიდან ირკვევა, რომ მისი შესასვლელი პარამეტრი უნდა იყოს U-32 ტიპის (32 თანრიგიანი მოელი რიცხვი ნიშნის გარეშე);

14. მართვის ელემენტის დაყოვნება კონტრალურ მენიუში ვირჩევთ **Representation>>U32**. წითელი წერტილი

გაქრება, რაც მოგვანიშნებს, რომ მონაცემთა ტიპები შეთანხმებულია;

15. შესაძლებელია შესაკრებ რიცხვთა მონაცემებს დაემატოს შემთხვევითი ხელშეშლა, რომელსაც გენერირებს შემთხვევით რიცხვთა გენერატორი 0-დან 1-მდე დიაპაზონში, რომლის რეალიზაცია ხორციელდება მენიუს ელემენტების შემდეგი თანმიმდევრობით **Programing>>Numeric>>Random Number (0-1);**

16. დაამატეთ შემთხვევითი რიცხვების გენერატორის გამოსასვლელიდან შემთხვევითი რიცხვი არსებულ რიცხვთა ჯამს და შედეგი ჩართეთ ინდიკატორებთან ჯამი და გრაფიკულ ინდიკატორი ისე, როგორც ნაჩვენებია ნახ.4.12.

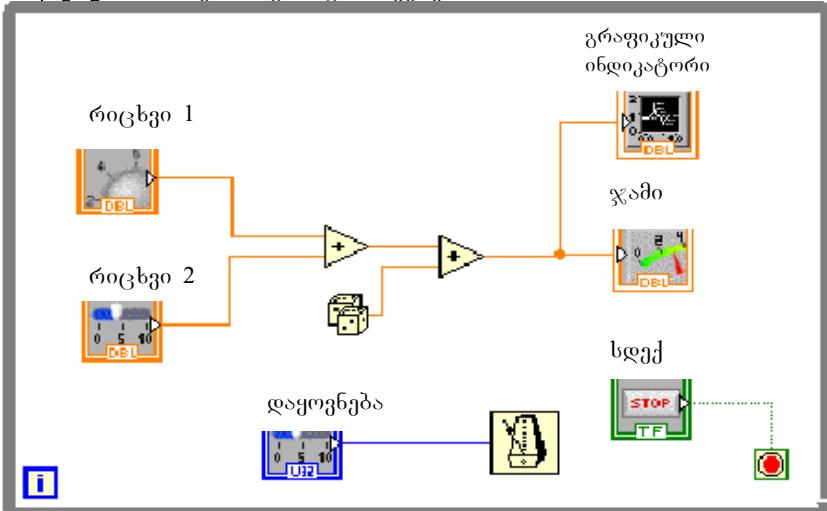

ნახ.4.12. პროგრამის საბოლოო ვარიანტის ბლოკ-დიაგრამა

17. გადადით წინა პანელზე და დაყოვნების მართვის ელემენტის კონტექსტურ მენიუში შეირჩიეთ **Scale>>Mapping** (მონიშვნა)>>**Logarithmic** (ლოგარითმული);

18. შეინახეთ და გაუშვით პროგრამა.

#### **4.3. ტრანსმიტერის დაკალიბრებისა და წნევის გაზომვის გირტუალური მოდელი მაგისტრალური მილსადენებისათვის**

რეალური პროცესისა და ობიექტის VI-ის ასაგებად მნიშვნელოვანია კარგად ვიცოდეთ და გვესმოდეს იქ მიმდინარე ქმედებების და მისი შემადგენელი ელემენტების ფუნქციონალური, ტექნიკური, ტექნოლოგიური და სხვა სახის პროცესებისა და ოპერაციების ამოცანები, მიზანი და შესრულების მეთოდიკა. ზოგადად ასეთი მიღებობა აუცილებელს ხდის ტექნოლოგიისა და ნორმატიულ ტექნიკური მოთხოვნების ღრმა ცოდნას, რათა მოდელისა და რეალური ობიექტის აღექვატურობა ეჭვის ქვეშ არ დადგეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია სანამ მოდელის აგებას დავიწყებთ მოკლედ გავეცნოთ პროცესის არსეს.

მაგისტრალურ მილსადენებზე წნევის კონტროლის ოპერაცია სამი შემადგენელი ერთეულის (პროცესის) სახითაა წარმოდგენილი. ამ პროცესში მონაწილეობას დგბულობს წნევის სანიმუშო საზომი საშუალება, რომელიც მაგისტრალური მილსადენის წნევის მუშა საზომი საშუალების კალიბრებას უზრუნველყოფს.

მაგისტრალური მილსადენის წნევის მუშა საზომი საშუალება პასუხისმგებელია მაგისტრალის არხში წნევის მოქმედი მნიშვნელობის სწორედ აღქმის, შევგის ვიზუალური დაფიქსირებისა და გაზომვის შედეგების სადგურის ცენტრალურ მართვის პულტზე გადაცემისათვის. ამასთან როგორც კალიბრების ასევე მუშა საზომ საშუალებას შეუძლიათ წარმოადგინონ გაზომვის შედეგები როგორც ელექტრული დენის პარამეტრის – ელექტრული დენის ძალის ერთეულის (mA), ასევე წნევის საზომი ერთეულის (Ba – ბარი) სახით.


გარდა მონაცემთა რაოდენობრივი შეფასებისა, კონტროლის ოპერაციის უკეთესი ორგანიზაციის მიზნით, გათვალისწინებულია მონაცემთა ხარისხობრივი შეფასების სისტემაც, რომლის შედეგები სადგურის მართვის პულტის განვაჭის პანელზე იყრის თავს. ამ პანელზე ინფორმაცია სასიგნალო საინდიკაციო ხელსაწყოებითაა წარმოადგენილი კერძოდ შექმნილებით, რომლებიც ვიზუალურ სიგნალს იძლევიან თუ კონტროლის რომელიმე პარამეტრი გამოვიდა დასაშვები ზღვრიდან.

მაგისტრალური მილსადენის სატუმბ სადგურში ტრანსპორტირების სხვადასხვა პარამეტრების კონტროლი და მათ შორის წნევის კონტროლი სანიმუშო და მუშა ტრანსმიტერების საშუალებით ხორციელდება.

VI-ის აგებისას მნიშვნელოვანია ტრანსმიტერის გარდასახვის კოეფიციენტის მნიშვნელობის გათვალისწინება, რომელიც რაოდენიბრივად ახასიათებს დამოკიდებულებას წნევა-დენის ძალა, კონკრეტული ტიპის ტრანსმიტერისათვის ის შეადგენს 1,5 (Ba/mA)

წნევის გაზომვის პრინციპული სქემა მოცემულია ნახ.4.13. წნევის ტრანსმიტერი შედგება ორი ძირითადი, გამზომი და გადამცემი, ნაწილისაგან. ტრანსმიტერის შესასვლელზე წნევა მიეწოდება გამზომი ნაწილის დიაფრაგმას 1 რაც იწვევს მის დეფორმაციას. დიაფრაგმა დაკავშირებულია ტეპადურ


სენსორთან 2, რომლიც აღიქვამს დიაფრაგმის დეფორმაციას სენსორის ელექტროსტატიკური ტევადობის ცვლილების ხარჯზე. ტევადობის ცვლილება პირდაპირ პროპორციულია წნევის ცვლილების. სენსორიდან სიგნალი გადაეცემა გამზომ 3 და მაძლიერებელ 4 წრედებს.

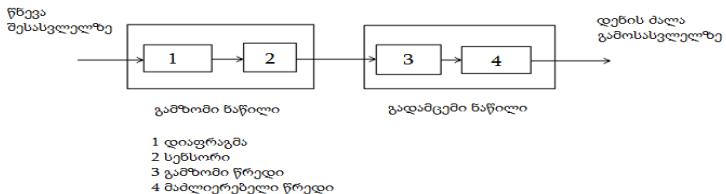


ნახ.4.13. წნევის გაზომვის პრინციპული სქემა

ამ წრედების გავლის შემდეგ ტრანსმიტერის გამოსასვლელზე ვღებულობთ დენის ძალის ერთეულებში დაგრადუირებულ წნევის მნიშვნელობას  $4\text{-}20 \text{ mA}$  ფარგლებში.  $4 \text{ mA}$  შეესაბამება ტრანსმიტერის გაზომვის დიაპაზონის მინიმუმს, ხოლო  $20 \text{ mA}$  კი - მაქსიმუმს.

წნევის გაზომვისა და დაკალიბრების ვირტუალური მოდელის წინა პანელისა და ბლოკ დიაგრამის სქემის საბოლოო სახე მოცემულია ნახ.4.14 და ნახ.4.15, სადაც პოზიციათა აღნიშვნები ურთიერთ თანხმედრაშია.

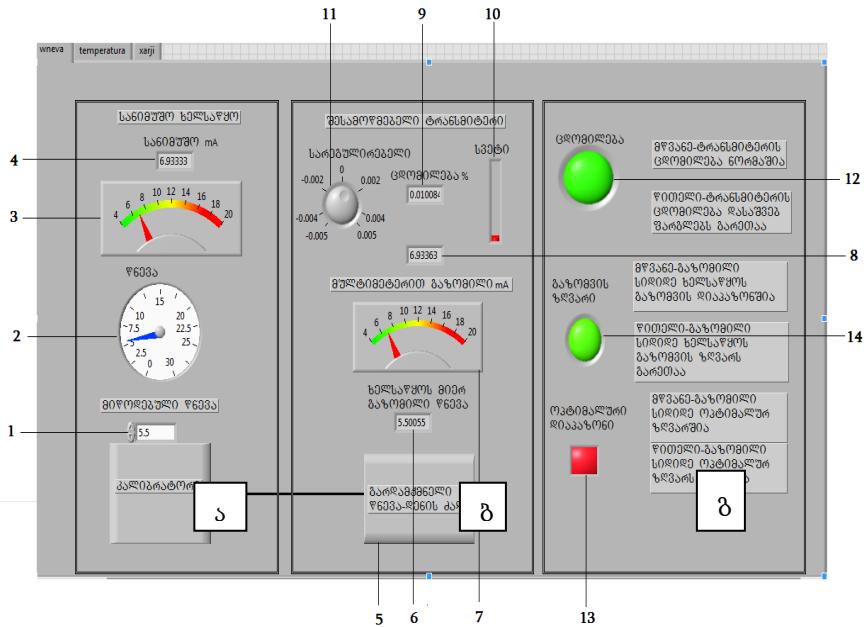

ნახ. 4.14. წევების ტრანსმიტერის გაზომვისა და დაკალიბრების ვირტუალური მოდელი

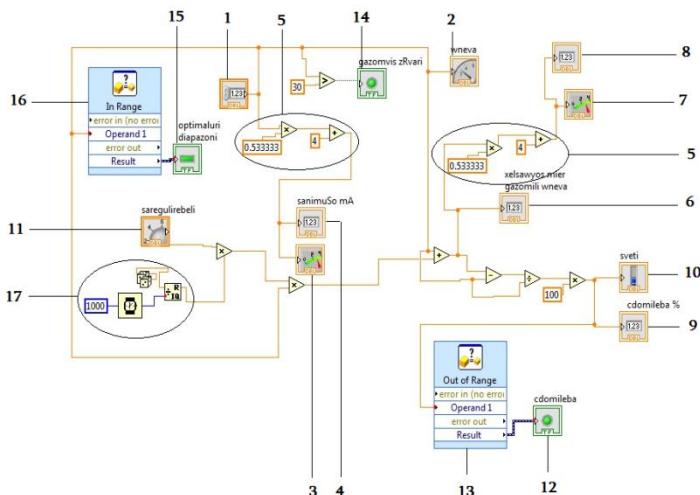

ნახ. 4.15. წნევის ტრანსმიტერის გაზომვისა და  
დაკალიბრების ვირტუალური მოდელის ბლოკ-დიაგრამა

წნევის ტრანსმიტერის გაზომვის და დაკალიბრების ვირტუალური მოდელის წინა პანელი (ნახ.4.14) ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით დაყოფილია სამ ნაწილად ა – სანიმუშო ხელსაწყოს პანელი, ბ – შესამოწმებელი ტრანსმიტერის პანელი და გ – “განგაშის პანელი”. სანიმუშო ხელსაწყოს პანელზე, კალიბრაციონით 1, ფორმირებული იმიტირებული წნევის მნიშვნელობა (ა) მიწოდება შესამოწმებელი ტრანსმიტერის პანელზე გარდამქმნელს „წნევა-დენის ძალა“ 5, სადაც იგი გარდაიქმნება ელექტრული დენის ძალის პროპორციული მნიშვნელობის სიგნალად. ბლოკ დიაგრამაზე (ნახ.4.15) ეს გარდამქმნელი გამოსახულია მათემატიკური მოქმედების გამრავლებისა და დამატების სახით, სადაც მიწოდებული წნევის სიდიდე მრავლდება კოეფიციენტზე, რომლის მნიშვნელობა დამოკიდებულია ტრანსმიტერის გაზომვის ზღვარზე, ჩვენი შემთხვევისათვის იგი შეადგენს 0.533333. მიღებულ ნამრავლს ემატება მუდმივა, კოეფიციენტი 4, რომელიც შეესაბამება წნევის დასაშვები მნიშვნელობის ქვედა ზღვარს 4გ .

გამრავლების და მიმატების პიქტოგრამებს აქვთ სიგნალის ორი შესასვლელი და ერთი გამოსასვლელი. პიქტოგრამის ერთ შესასვლელზე მიეწოდება კალიბრაციონიდან გამოსული სიგნალი, ხოლო მეორე შესასვლელზე კი ჩაიწერება მუდმივა. რიცხვითი მნიშვნელობების ჩასაწერად მონიშნეთ მიმატების პიქტოგრამა და “თაგვის” მარჯვენა დილაკით ჩამოშლილ მენიუში შეირჩიეთ **Create>Constant**. გამოსულ ტექსტურ ველში ჩაწერეთ სასურველი მნიშვნელობა. ანალოგური მეთოდით აეწყობა დიაგრამის დანარჩენი მიმატების და გამრავლების პიქტოგრამებიც.

სანიმუშო კალიბრაციონის 1 მიერ მიწოდებული წნევის მნიშვნელობა გრაფიკულად აისახება წრიული ფორმის ისრიან საინდიკაციო პანელზე 2. გასაზომი წნევის მნიშვნელობის პროპორციული ელექტრული დენის ძალის მნიშვნელობა –

ვირტუალურ საინდიკაციო მულტიმედიუმზე 3, ხოლო მისი ციფრული მნიშვნელობა 4 საინდიკაციო ფანჯრაში.

ციფრული ინდიკატორი 6, შესამოწმებელი ტრანსმიტერის მონაცემების პანელზე, გვიჩვენებს ტრანსმიტერის მიერ გაზომილი წნევის მნიშვნელობას ციფრულ ფორმაში, რომლის გაზომვის დიაპაზონი ტრანსმიტერის გაზომვის დიაპაზონის ტოლია და შეადგენს 0 - 30 ბარს.

შესამოწმებელი ხელსაწყოს პანელზე, ”წნევა - დენის ძალა” გარდამქნელიდან 5 გამომავალი, დანის ძალის სიდიდის ერთეულით (მ) გრადუირებული, ელექტრული სიგნალი ერთდროულად აისახება ანალოგური მულტიმედიუმზე 7 და ციფრული ინდიკაციის ფანჯარაში 8.

გასაზომ სიდიდეთა ციფრულ ფორმაში წარმოდგენა აიოდებს ანათვლის აღების ამოცანას და გამორიცხავს სუბიექტური ფაქტორით განპირობებულ ცდომილებას. გარდამქნელიდან მიღებული ციფრულ ფორმაში წარმოდგენილი შესამოწმებელი წნევის მნიშვნელობა ტრანსმიტერის ფარდობითი ცდომილების გამოსათვლელად გამოიყენება, რომელიც შესამოწმებელი ხელსაწყოს პანელზე 9 და 10 ფანჯრებში „ცდომილება %“ და „სვეტი“ ინდიკირდება. რეალურ პირობებში ყოველთვის არსებობს განსხვავება ტრანსმიტერით გაზომილ წნევასა და მიწედებულ წნევებს შორის, რასაც ნორმალური განაწილების სახე აქვს. რეალურ სისტემასთან ვირტუალური მოდელის აღექვატურობის მიზნით მის ბლოკ დიაგრამაში გათვალისწინებულია შემთხვევითი სიდიდეების გენერატორი 17, რომელიც უზრუნველყოფს რეალური სქემის განაწილების კანონის შენარჩუნებას.

შესამოწმებელი ტრანსმიტერის პანელზე განლაგებულია კალიბრატორის სახელური 11, რომლის შემობრუნებით ვახდებოთ მის დაკალიბრებას. ტრანსმიტერის ცდომილება აისახება „განგაშის პანელის“ ინდიკატორზე 12 „ცდომილება“.

ცდომილების ინდიკატორის 12 ასაგებად საჭიროა წინა პანელზე “თაგვის” მარჯვენა დილაკზე დაწეაპუნებით გამოსულ სარტმელში ავირჩიოთ **Modern>>Boolean>>Round LED**. კურსორის პიქტოგრამასთან მიახლოებისას პიქტოგრამა მართკუთხედით

მოინიშნება. ოპერატორის **Drag & Drop** საშუალებით გადავიტანოთ წინა პანელზე, სადაც “თაგვის” მარცხენა ღილაკის ორჯერ დაწყაპუნებით პიქტოგრამის დასახელებაზე შეუცვალეთ დასახელება. ფონტის ასარჩევად გამოვიყენებოთ ფონტების მართვის პანელი. შეირჩევთ **AcadMtavr** და ტექსტურ ველში შეიყვანეთ დასახელება „ცდომილება“. ამის შემდეგ “თაგვის” მარჯვენა ღილაკით მონიშნული ინდიკატორიდან ჩამოშალეთ მენიუ და აირჩიეთ პუნქტი **Properties**. გამოსულ სარკმელის ჩანართში **Appearance>>Colors** შეირჩეთ ფერები: **ON** - წითელი **OFF** - მწვანე.

ბლოკ-დიაგრამაზე შედარების სქემის 13 ასაგებად საჭიროა “თაგვის” მარჯვენა ღილაკზე დაწყაპუნებით გამოსულ ფანჯარაში აირჩიოთ **Programing>>Comparison>>Comparison**. კურსორის ამ პიქტოგრამასთან მიახლოვებისას პიქტოგრამა მოინიშნება. **Drag & Drop**-ის საშუალებით გადავიტანოთ ბლოკ დიაგრამაზე, შემდეგ მოვნიშნოთ პიქტოგრამა და “თაგვის” მარჯვენა ღილაკით დაწყაპუნებით ჩამოვშალილ სარკმელში და ავირჩიოთ **Properties**. ჩანართში **Compare condition** ვირჩევთ **Out of range**, ხოლო **Minimum** მნიშვნელობაში -0.1, **Maximum** მიშვნელობაში 0.1.

“განვაშის პანელზე” ასევე განლაგებულია ინდიკატორები “გაზომვის ზღვარი” და “ოპტიმალური დიაპაზონი”. სამივე ინდიკატორისათვის შესაბამისი სიდიდეების დასაშვებ ზღვრებში არსებობისას ინდიკატორი მწვანე ფერისაა, ხოლო როდესაც მათ მნიშვნელობები გამოდიან ამ დიაპაზონიდან ინდიკატორი წითელი ფერის ხდება, რაც პროგრამაში ჩაშენებული შედარების სქემის 16 საშუალებით ხორციელდება. ასე მაგალითად ინდიკატორისათვის “ცდომილება” დასაშვები მნიშვნელობა 0,01%-ის ტოლია.

ინდიკატორი “გაზომვის ზღვარი” 14 გვიჩვენებს შესამოწმებელი ტრანსმიტერის გაზომვის ზღვარს (30 ერთეული).

ინდიკატორი „ოპტიმალურ დიაპაზონი“ 15, გვიჩვენებს გაზომვის შედეგის, გამზომი ხელსაწყოს სკალის 20–80% შეულებში მოხვედრის შემთხვევებს, სადაც გაზომვის შედეგის ჩვენება ყველაზე მაღალი სანდოობით ხასიათდება.

ქვემოთ მოყვანილია VI-ის ელემენტების შექმნის ალგორითმები.

#### 4.3.1. ციფრული საინდიკაციო ელემენტების შექმნა (3.1., 3.4., 3.6., 3.9.)

1. წინა პანელზე “თაგვის” მარჯვენა დილაკის დაწვაპუნებით ინსტრუმენტების პალიტრაზე **Controls** ამოშალეთ და გადადით ნაჩვენები თანმიმდევრობით **Modern>>Numeric>>Numeric Control** განყოფილებაში;

2. გამოჩენილ ელემენტების მენიუში **Controls** განყოფილებაში **Modern** (თანამედროვე) შეირჩიეთ პუნქტი **Numeric** (რიცხვით);

3. გახსნილ მენიუში **Numeric** შეირჩიეთ მართვის ელემენტი **Numeric Control**. “თაგვის” მაჩვენებელი მიიღებს ხელის სახეს, რომელზედაც მიმაგრებულია პუნქტირული მართკუთხით – მართვის ელემენტის კონტური;

4. გადადგილეთ მაჩვენებელი წინა პანელზე და “თაგვის” მარცხენა დილაკზე დაჭერის შემდეგ დააყენეთ ის პანელის ზედა მარცხენა კუთხეში;

5. ორჯერ დაწვაპუნებით “თაგვის” მარცხენა დილაკი, მართვის ელემენტის თავზე, წარწერაზე **Numeric** შეირჩიეთ ფონტების მენიუში შესაბამისი ფონტი, მაგალითად **AcadNusx** და შეიტანეთ წარწერა **“სანიმუშო mA”**;


ანალოგიური სახით შესაძლებელია მართვის სხვა ელემენტების შემოტანაც პროგრამაში მათი ფუნქციონირების თავისებურებისა და სასურველი დიზაინის გათვალისწინებით

#### 4.3.2. ისრიანი საინდიკაციო ელემენტების შექმნა (3.2., 3.3., 3.7.)


წინა მაგალითში მოყვანილი 1,2,3,4 პუნქტების განმეორებით შესაძლებელია სხვადასხვა სახის მართვისა და საინდიკაციო ელემენტების შექმნა, მოყვანილი ალგორითმის გამოყენებით.

მაგალითად, ისრიანი და ხაზოვანი საზომ საკონტროლო ხელსაწყოებისათვის მათი გარეგნული სახისაგან დამოკიდებულებით აღნიშნული ალგორითმის 1,2,3,4 პუნქტების და სხვადასხვა მეცნობელის გამოყენებით, შეირჩევა შესაბამისი ელემენტები.

- **Modern>>Numeric>>Numeric Control>>Meter**

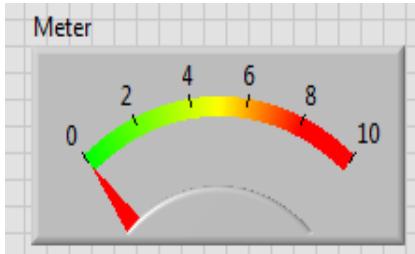


- **Modern>>Numeric>>Numeric Control>>Gauge**

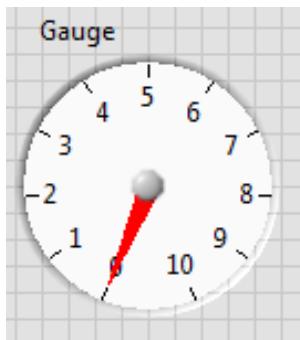

- **Modern>>Numeric>>Numeric Control>>Horizontal p...**




- **Modern>>Numeric>>Numeric Control>>Vertical p...**

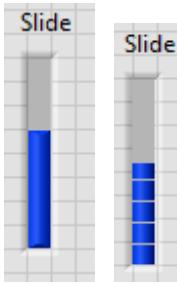

#### 4.3.3. დამოუკიდებელი სამუშაო. ძაბვის დამყოფი

შექმენით ორი  $\mathbf{R}_1$  და  $\mathbf{R}_2$  რეზისტორისაგან შემდგარი ვირტუალური ხელსაწყო, ძაბვის დამყოფის მუშაობის მოდელირებისათვის. ძაბვის დამყოფის გამოსასვლელზე დატვირთვის წინაღობით  $\mathbf{R}_{\text{f}}$ . მართვის ელემენტების გამოყენებით წინაღობებისა და შესასვლელი ძაბვის მნიშვნელობების ცვლილებების შესაძლებლობით. სქემაში გამოიყენეთ ინდიკატორები რომლებიც გვიჩვენებენ ძაბვის დამყოფის შესასვლელი  $\mathbf{I}_{\text{f}}$  დენის, დატვირთვაზე დენის  $\mathbf{I}_{\text{d}}$  და ძაბვის  $\mathbf{U}_{\text{d}}$  მნიშვნელობებს, ასევე ორი ინდიკატორი, რომლებიც გვიჩვენებენ დამყოფის მიერ მოხმარებულ სიმძლავრეს  $\mathbf{P}_{\text{d}}=\mathbf{U}_{\text{d}}\mathbf{I}_{\text{d}}$  და სიმძლავრეს დატვირთვაზე  $\mathbf{P}_{\text{f}}=\mathbf{U}_{\text{f}}\mathbf{I}_{\text{f}}$ .

ვირტუალური ხელსაწყოს წინა პანელს, სამუშაოს დამთავრების სემდეგ, სურათზე ნაჩვენები სახე უნდა პქნონდეს.

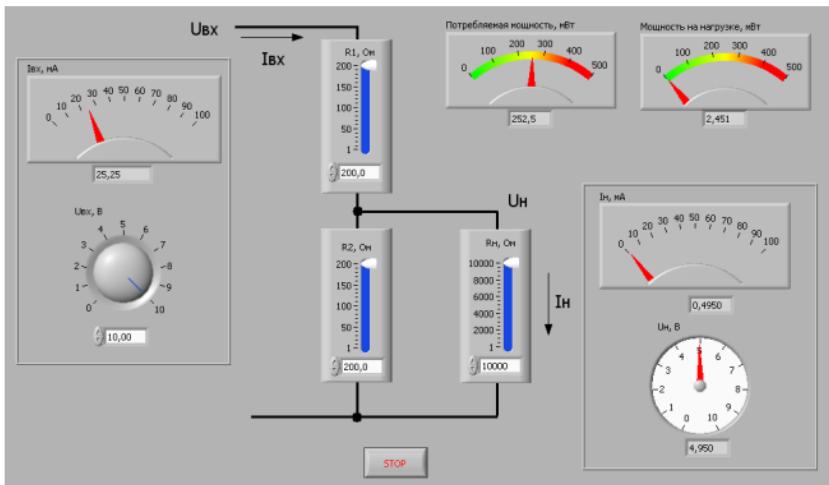

**მითითება:** ძაბვებისა და დენების გამოანგარიშებისათვის ისარგებლეთ ორის კანონით

$$I = \frac{U}{R}$$

სადაც  $I$  – დენის ძალაა წრედის უბანზე,  $U$  – პოტენციალთა სხვაობა წრედის ამ უბანზე,  $R$  – წრედის ამ უბის ელექტრული წინაღობა.

მიმდევრობით ჩართული ორი რეზისტორის საერთო წინაღობა გამოითვლება ფორმულით

$$R = R_1 + R_2$$

პარალელულად ჩართული ორი რეზისტორის საერთო წინაღობა გამოითვლება ფორმულით

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

ციფრულ ინდიკატორებზე შემოიღეთ მნიშვნელობათა ჩვენების შეზღუდვა მნიშვნელოვნების ოთხი ციფრით **Display Format** კონტექსტური მენიუს **Significant digits** პუნქტის გამოყენებით.

მართვის ელემენტების მდგომარეობის შემოწმების ორგანიზაცია განახორციელეთ **While Loop** ციკლის გამოყენებით 100 ms დაუოვნებით.

## ლიტერატურა

1. LabVIEW™ შესავალი ქურსი. National instruments. 2003. 52 გვ. <http://russia.ni.com/datasheet>; [ftp://ftp.ni.com/pub/branches/russia/software/labview\\_8.5.pdf](ftp://ftp.ni.com/pub/branches/russia/software/labview_8.5.pdf)
2. LabVIEW. Руководство пользователя. National instruments. 2007. 370 გვ. <http://russia.ni.com/datasheet>; [ftp://ftp.ni.com/pub/branches/russia/software/labview\\_user\\_manual.pdf](ftp://ftp.ni.com/pub/branches/russia/software/labview_user_manual.pdf).
3. И.В.Федосов. Основы программирования в LabVIEW. Учебное пособие. Саратов 2010. 52 с.
4. აბელაშვილი ნ., ქართველიშვილი გ. LabVIEW-ს სივრცეში ტრანსმიტერის ვირტუალური მოდელი მაგისტრალურ მილსადენზე წნევის კალიბრებისა და გაზომვისათვის. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012 №2 (13).

რედაქტორი ი. მეგრულიშვილი

გადაეცა წარმოებას 26.06.2013. ხელმოწერილია დასაბეჭდად  
18.10.2013. ქაღალდის ზომა 60X84 1/16. პირობითი ნაბეჭდი თაბაზი 6.

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი,

კოსტავას 77

