

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მ. ქიტოშვილი, თ. კუნჭულია

შრომის დაცვა გეოდეზიური და
საკადასტრო სამუშაოების
შესრულების დროს



დამტკიცებულია სტუ-ს
სარედაქციო-საგამომცემლო
საბჭოს მიერ

თბილისი
2007

შაპ 622. 528 (075. 8)

წარმოდგენილია შრომის კანონმდებლობის, შრომის დაცვის სამედიცინო – ბიოლოგიური და სანიტარულ – ჰიგიენური საფუძვლები, საწარმოებში შრომის პირობების გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა სისტემა, ტრავმატიზმის ძირითადი წყაროები, უსაფრთხოების მოთხოვნები გეოდეზიური და საკადასტრო სამუშაოების წარმართვისას, უსაფრთხოების პირობები ელექტროენერგიის გამოყენების დროს, მოცემულია საწარმოო ხმაურისა და ვიბრაციის, ელექტრომაგნიტური და რადიაქტიური გამოსხივების საწინააღმდეგო ღონისძიებანი, აგრეთვე ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკის საფუძვლები.

იგი გათვალისწინებულია სამთო – გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისა და კალაგრებისათვის.

რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მ. მესხი.

I. შრომის დაცვის უფლებარივი საპითხევი.

I. 1. შრომის დაცვის საკანონი.

შრომის დაცვა წარმოადგენს ტექნიკურ დისციპლინას, რომელიც შეისწავლის წარმოების პირობებში მომზღვარ უბედურ შემთხვევათა გამომწვევე მიზეზებსა და სახავს მათ აღმოსავაზერელ ღონისძიებებს.

ამჟამად მოქმედი შრომის კანონთა კოდექსი ეხება შემდეგ საკვანძო საკითხებს:

1. კოლექტიური ზელშეკრულება – დაწესებულების ხელმძღვანელობასა და მუშა კოლექტივს შორის. იგი ფორმდება ყოველწლიურად.

2. სამუშაო დრო.

ამჟამად, ჩვენს ქვეყნაში სამუშაო დროის ხანგრძლივობა კვირში 41 საათით განისაზღვრება. არსებული წესების თანახმად დასაქმებული ვალდებულია შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო:

ა) სტიქტიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად ან მისი შედეგების ლიკვიდაციისათვის – ანაზღაურების გარეშე.

ბ) საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან მისი შედეგების ლიკვიდაციისათვის – სათანადო ანაზღაურებით.

აკრძალულია ორსული ან ახალნამშობიარები ქალის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმება მისი თანხმობის გარეშე.

სხვა შემთხვევებში ზეგანაკვეთური სამუშაოს პირობები (მათ შორის ანაზღაურებაც) განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით. კანონით არ არის ნებადართული ზეგანაკვეთური მუშაობის შესრულება, თუ ამაზე არ არის ადგილობრივი პროფესიონელის ნებართვა.

3. ახალგაზრდებისა და ქალთა შრომა.

ჩვენთან სამუშაოზე მიიღებიან ახალგაზრდები 16 წლის ასაკიდან. 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის (მუურვეობის) ორგანოს თანხმობით, თუ შრომითი ურთიერთობა არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვანის ინტერესებს, ზონას არ აყენებს მის ზნებრივ, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას და არ ზღუდავს მის სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღების უფლებასა და შესაძლებლობას.

ქალები მძიმე სამუშაოზე, როგორც წესი, არ დაიშვებიან. აკრძალულია არასრულწლოვანი, ასევე ორსულ ან მემუმურ ქალთან შრომითი ხელშეკრულების დადება მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოს შესასრულებლად.

აკრძალულია აგრეთვე ღამის სამუშაოზე (22სთ – დან 6სთ – მდე) არასრულწლოვანის, ორსული, ახალნამშობიარები ან მემუმური ქალის დასაქმება,

ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის ან შეზღუდული შესაძლებლობის ქრისტიანული მისი დასაქმება – მისი თანხმობის გარეშე.

დასაქმებულს, რომელიც მეტყველი ქალია და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 საათისა. ეს დრო ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურდება ჩვეულებრივ.

დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა შევტელება ორსულობის, შშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო – 477 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შევტელებიდან ანაზღაურებადა 126 კალენდარული დღე, ხოლო შშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში – 140 კალენდარული დღე.

ეს ანაზღაურებადი შევტელების დღეები დასაქმებულს თავისი შეხედულებისამებრ შეუძლია გადაანაწილოს ორსულობისა და შშობიარობისშედგომ პერიოდებზე.

დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა შევტელება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო – ბავშვის დაბადებიდან 365 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შევტელებიდან ანაზღაურებადი 70 კალენდარული დღე.

4. სოციალური უზრუნველყოფა და პენსიები.

ამჟამად ყველა ჩვენი მოქალაქე იმყოფება დაზღვეული, რომლის თანახმადაც, საწარმო გადარიცხავს თანხებს დაზღვევის ფონდში. ის შედაგათები, რომლებითაც სარგებლობებ მოქალაქენი, სახელდობრ, ნააგადყოფარი დღეების ანაზღაურება ბიულეტენზე, ერთჯერადი დახმარებანი და სხვა, აიღება სოციალური დაზღვევის ფონდიდან. ამჟამად, საპენსიო ასაკი ქალგბისათვის განისაზღვრება 60 წლით, 20 წლიანი სამუშაო სტაჟით, მამაკაცებისათვის 65 წელი, მუშაობის სტაჟით არანაკლებ - 25 წლისა.

I. 2. ზედამხედველობის ორგანოები შრომის დაცვის ღონისძიებათა შესრულებაზე.

არსებობს სამი სახის ზედამხედველობა:

1. სახელმწიფო ზედამხედველობა.

ამ სახის ზედამხედველობა ხორციელდება სპეციალურად უფლებამოსილი ტექნიკური ინსპექციებისა და სახელმწიფო ორგანოების სამუშალებით. სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოები, არსებობენ რიგ სამინისტროებთან ან წარმოადგენენ დამოუკიდებელ კომიტეტებს. მაგალითად: საქართველოში ასეთს წარმოადგენს საქართველოს სამთო-ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექცია. ტექნიკურ ინსპექციებს აქვს უფლება დროის ნებისმიერ მონაკვეთში შეამოწმონ დაქვემდებარებული ობიექტები და დარღვევების

შემთხვევაში გააჩერონ ობიექტი, უულადი თანხით დააჯარიმონ ხელმძღვანელობა, მიიღონ მონაწილეობა მომხდარი უბედური შემთხვევის გამოკვლევაში და სხვა.

2. შიგასაუწყებო ზედამხედველობა.

წარმოებაში ამ ფუნქციებს ანხორციელებს წარმოების ხელმძღვანელი, მთავარი ინჟინრის მოადგილე უსაფრთხოების დარგში – უსაფრთხოების ინჟინრი და უელა დანარჩენი ხელმძღვანელი პერსონალი. უსაფრთხოების ინჟინრი ვალდებულია განახორციელოს მომუშავეთა ორორიული მომზადება შრომის დაცვის საკითხებში, ჩატაროს მათი ატესტაცია, აწარმოოს სისტემატური თვალყურის დენება მუშაობის დროს უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცაზე წარმოებაში შემავალ ყველა ობიექტზე, აღრიცხოს და გამოიკვლიოს მომხდარი ყველა უბედური შემთხვევა და შეადგინოს სათანადო დოკუმენტაცია შრომის დაცვის დარგში.

3. საზოგადოებრივი ზედამხედველობა.

შრომის კანონმდებლობასა და შრომის დაცვის წესების საზოგადოებრივ კონტროლს ანხორციელებენ პროფესიული კავშირები კანონით დადგნილი წესით. ისინი მონაწილეობას არ ღებულობენ წარმოების მართვაში. საზოგადოებრივი ზედამხედველობა ქმნის ე. წ. შრომის დაცვის კომისიას, რომელიც ვალდებულია თვალყური აღვნოს მომუშავეთა მომარაგებას სპეციალური კვებით, სპეც. ტანსაცმლით, საპნით და სხვა.

საზოგადოებრივ ინსპექტორებს არა აქვთ უფლება დააჯარიმოს ვინმე. ისინი უმთავრესად სარგებლობენ შუამდგომლობის უფლებით ხელმძღვანელობის წინაშე ამა თუ იმ დარღვევის გამოსასწორებლად.

I. 3. პასუხისმგებლობა შრომის დაცვის წესების დარღვევისათვის.

დარღვევისათვის არსებობს შემდეგი სახის პასუხისმგებლობა:

1. დისკიპლინარული პასუხისმგებლობა, რაც დამნაშავის მიმართ გულისხმობს შენიშვნას, საყვედურს, გაფრთხილებას ან სამსახურიდან განთავისუფლებას.

2. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.

ეს ისეთი სახის პასუხისმგებლობაა, როდესაც დამრღვევი ჯარიმდება ფულადი თანხით და რომელიც გადახდილი უნდა იქნეს უახლოეს ორ კვირაში.

3. მატერიალური პასუხისმგებლობა.

ეს არის შემთხვევა, როდესაც წარმოებაში მუშაქი ზიანდება უმუალოდ ზედამხედველის მზეზით. თუ ამის შედეგად იგი დაინვალიდდა, მას დაენიშნება პენსია, რომლის განსაზღრული რაოდენობის გადახდა შეიძლება დაეკალოს ზედამხედველს ხელფასიდან, თუ საპნისით თანხა არ შეიგსო სხვა

წყაროებიდან.

4. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.

ეს პასუხისმგებლობა გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადგილი აქვს მძიმე ან სასიკვდილო შემთხვევას ან შესაძლებელია ამ დარღვევით შექმნილიყო მძიმე ან სასიკვდილო შემთხვევის მოხდენის სიტუაცია. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ერთი ნაწილი შეიძლება განისაზღვროს ფულადი ჯარიმით, ხოლო სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიყენებულ იქნას თავისუფლების აღკვეთა 3 წლამდე, ხოლო კოლექტური უბედური შემთხვევის დროს – 8 წლამდე.

2. შრომის დაცვის ორგანიზაცია და მისი მართვა.

2. 1. ტრავმატიზმის გამოკვლევა და აღრიცხვა.

ტრავმა ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს ჭრილობას. ტრავმა თავისი წარმოშობის მიხედვით შეიძლება იყოს: მექანიკური, ქიმიური, თერმული, ფიზიკური და სხვა სახის.

თავისი სიმძიმის მიხედვით კი: მსუბუქი, მძიმე და სასიკვდილო ტრავმა.

ტრავმის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს: მოუმზადებლობა შრომის დაცვის საკითხებში, შეუთანხმებლობა მუშაობის პროცესი, არადამაკმაყოფილებელი ზედამხედველობა, ტექნოლოგიური პროცესების დარღვევა, შრომისა და დასევნების რეჟიმის დაუცველობა და სხვა.

ტრავმა შეიძლება იყოს საწარმოო და საყოფაცხოვრებო.

შემთხვევები, რომლებიც მოხდა წარმოებაში, წარმოების ტერიტორიაზე, მუშაობის დაწყებამდე, როცა ვაწესრიგებთ სამუშაო ადგილს, სამუშაოს დამთავრების შემდეგ, როდესაც წესრიგში მოგვყას სამუშაო ადგილი ან შესვენების დროს, მიეკუთვნება საწარმოო ტრავმების რიგს. თუ უბედური შემთხვევა მოხდა ტრანსპორტზე და ეს ტრანსპორტი მიეკუთვნება წარმოებას, ასეთ შემთხვევაშიც საქმე გვაქვს საწარმოო ტრავმასთან, ხოლო თუ შემთხვევა მოხდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, მაშინ კვალიფიცირდება, როგორც შემთხვევა, დაკავშირებული მუშაობასთან. საწარმოოს მიეკუთვნება ისეთი უბედური შემთხვევებიც, თუ ადამიანი დამარცხდა მივლინებაში ყოფნის დროს, ოღონდ თუ იგი ამ დროს ასრულებდა წარმოების დავალებებს. უბედური შემთხვევა არ ჩაითვლება წარმოებასთან დაკავშირებულად, თუ ადამიანი დამარცხდა წარმოებაში, მაგრამ დამარცხების მომენტში იგი არ ასრულებდა წარმოების დავალებას და აკეთებდა თავის საკუთარ საქმეს. უბედური შემთხვევის მოხდენის დროს, პირველ რიგში, დახმარება უნდა

გაეწიოს დაზარალებულს და გაიგზავნოს სამედიცინო დაწესებულებაში. შემდეგ 24სთ – ის განმავლობაში უნდა შედგეს კომისია, რომელშიც მონაწილეობს: იმ სამქროს, უნის უფროსი ან სამუშაოთა მწარმოებელი, სადაც ადგილი ჰქონდა უბედურ შემთხვევას, აღნიშნული წარმოების უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი და პროფესიული კავშირის ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი. უბედური შემთხვევის აქტი ტ – 1 დგგბა 3 ეგზემბლიარად. აქტის შედგენის დროს მხედველობაში მიიღება დაზარალებულისათვის ჩატარებული ინსტრუქტაჟის სახეობები. აღნიშნულ აქტს ამტკიცებს წარმოების მთავარი ინჟინერი და იგი ინახება საწარმოში 50 წლის განმავლობაში.

პროფესიული დაავადება იმით განსხვავდება ტრავმისაგან, რომ მას არა აქს დაზიანების ისეთი სწრაფი ხასიათი და დაკავშირებულია მავნე პირობებში მუშაობასთან. პროფესიული დაავადების შემთხვევაში, უბედური შემთხვევისაგან განსხვავებით, დაზარალებული გადაჰყავთ სხვა სამუშაოზე, ენიშნება მკურნალობა და რიგი შეღავათები.

2. 2. ტრავმატიზმის შესწავლის მეთოდები.

არსებობს ტრავმატიზმის შესწავლის შემდეგი მეთოდები: სტატისტიკური, მონოგრაფიული და ტოპოგრაფიული.

1. სტატისტიკური მეთოდი. ამ მეთოდის გამოყენების დროს შეიძლება ვისარგებლოთ მისი ორი ვარიანტით.

მიმდინარე სტატისტიკით – ეს ის შემთხვევაა, როცა ხორციელდება ტრავმების რიცხობრივი ანგარიში, ე. ი. კაფიქსირებთ უბედურ შემთხვევათა რაოდენობას ყოველგვარი ანალიზის გარეშე.

მეორე ვარიანტი უფრო ფართოდაა გავრცელებული. ე. წ. ჯგუფური მეთოდი, როდესაც შეისწავლება უბედური შემთხვევების აქტები დაჯგუფების შემდეგ. დაჯგუფებას ვახორციელებთ სპეციალობის, მუშაობის სტაჟის მიხედვით და სხვა ნიშნებით.

ასეთი ანალიზი საშუალებას გვაძლევს ვიქონიოთ წარმოდგენა იმაზე, თუ რა სპეციალობის, როგორი სტაჟის, წლოვნების და სხვა მინაცემების მქონე მომუშავენი დაგვიშავდნენ კველაზე მეტად, რაც საშუალებას გვაძლევს დავსახოთ პრაქტიკული ღონისძიებანი მათ აღმოსაფხვრელად.

სტატისტიკური მეთოდის დროს მიღებულია ე. წ. სიხშირისა და სიმძიმის კოეფიციენტის გამოყვანა:

$$K_{სიხ} = (A/B) \cdot 1000 , \quad (2. 1.)$$

სადაც $K_{სიხ}$ არის სიხშირის კოეფიციენტი და აღება ყოველ 1000 კაცზე, A – მომხდარ უბედურ შემთხვევათა რაოდენობა, B – წარმოებაში

მომუშავეთა სიითი რაოდენობა. იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრავმატიზმის სიხშირის კოფიციენტი არ გვაძლევს სრულ წარმოდგენას მომხდარ უბედურ შემთხვევათა სიმძიმის შესახებ, ე. ი. თითოეულ ტრავმაზე გაცდენილ დღეთა რაოდენობაზე, ამისათვის შემოღებულია ტრავმატიზმის სიმძიმის კოფიციენტის გაანგარიშება:

$$K_{\text{მძ}} = C/A , \quad (2. 2.)$$

სადაც: C არის ტრავმით გაცდენილ დღეთა რაოდენობაა;

A – მომხდარი უბედური შემთხვევების რაოდენობა.

2. მონოგრაფიული მეთოდი.

იგი ითვლება ტრავმატიზმის შესწავლის ძირითად მეთოდად. ასეთ შემთხვევებში შეიძლება წარმოებაში არსებული სამუშაო ადგილები, სამუშაო ადგოლები ადგოლებში არსებული დამცავი საშუალებანი, სამუშაო ადგილის მდგომარეობა, განათების სახეობა, ხმაურისა და ვიბრაციის არსებობა და სხვა. მონოგრაფიული მეთოდის საშუალებით შეგვიძლია წინასწარ განვსაზღვროთ, თუ სად შეიძლება პქონდეს ადგილი მომავლში უბედურ შემთხვევას. გარდა აღნიშნულისა, მონოგრაფიული მეთოდის გამოყენებისას შეიძლება წინასწარ დაგსახოთ ღონისძიებები, რომელიც გამოყენებულ იქნა მეზობელ მსგავს წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით.

3. ტოპოგრაფიული მეთოდი.

ტოპოგრაფიული მეთოდი მიეკუთვნება ყველაზე უფრო თვალსაჩინო მეთოდს. აქ გეგმაზე დაიტანება მოცუმულ წარმოებაში არსებული ყველა დაზგა – დანადგარი, მოწყიბილობა. შემდგომ, პირობითი ნიშნების საშუალებით აღინიშნება მომხდარი უბედური შემთხვევის ადგილი, რაც ნათელ წარმოდგენას გვაძლევს, თუ როგორი სახის ღონისძიება უნდა ჩატარდეს აღნიშნული შემთხვევის აღმოსაფხვრელად.

2. 3. ინსტრუქტაჟები შრომის დაცვაში.

შრომის დაცვაში ტარდება შემდეგი სახის ინსტრუქტაჟები:

1. შესავალი ინსტრუქტულური.

მას ატარებს წარმოების მთავარი ინჟინერი ან უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი. იგი უტარდება პირებს, რომლებიც მიღებულ უნდა იქნან სამუშაოზე, ან გადადინ ერთი სამუშაოდან მეორეზე. შესავალი ინსტრუქტაჟი გულისხმობს გაცნოს მმენელს წარმოებაში არსებული წესები და ინსტრუქტივი. შექმნას საერთო წარმოდგენა წარმოებაში არსებულ ტექნოლოგიურ პროცესზე და შესაძლო უბედური შემთხვევების მოხდენაზე. მხოლოდ შესავალი ინს-

ტრუქტაჟის გავლის შემდეგ, რომელზედაც გაიცემა ცნობა, წარმოების კაღრების განყოფილებას აქვს უფლება მიიღოს მუშავი სამუშაოზე.

2. ინსტრუქტაჟი სამუშაო ადგილზე.

ამ ინსტრუქტაჟს ატარებს უბნის, სამქროს უფროსი ან სამუშაოთა მწარმოებელი. ინსტრუქტაჟის ჩატარება გულისხმობს გავაცნოთ ახლადმიღებულს, ან სხვა სამუშაოდან ახლად გადმოსულს, კონკრეტულად რა სახის სამუშაოსთნ ექვება საქმე. ინსტრუქტაჟი სამუშაო ადგილზე ტარდება ყოველ 6 თვეში ერთხელ ან წარმოებაში არსებული ბრძანების თანახმად, დანიშნულ დროში.

3. განმეორებითი ინსტრუქტაჟი.

იგი გათვალისწინებულია წინა ინსტრუქტაჟებში მიღებული ცოდნის გასაღრმავებლად, არსებული ცოდნის განსამტკიცებლად, ტარდება წარმოებაში არსებული ბრძანების თანახმად, ყოველ კვარტალში ან 6 თვეში ერთხელ.

4. რიგგარეშე ინსტრუქტაჟი.

იგი იმ შემთხვევაში ტარდება, როდესაც რაიმე მიზეზის გამო მოხდა უბედური შემთხვევა ან შეიცვალა ტექნოლოგიური პროცესი, ან მიღებულია საექსპლუატაციოდ ახალი, ჯერ უცნობი ხელსაწყო ან იარაღი. რიგგარეშე ინსტრუქტაჟი იშვათად ტარდება.

ხსნებული ინსტრუქტაჟები, როგორც წესი, გატარებულ უნდა იქნას ზონარგაყილ ეურნალში და უნდა დასტურდებოდეს ხელმოწერით. გარდა ინსტრუქტაჟებისა, აუცილებელია, ასევე წარმოებაში ჩატარდეს მომუშავე პერსონალის მომზადება უსაფრთხოების ტექნიკის თეორიულ ნაწილში სხვადასხვა სალექციო კურსების საშუალებით.

2. 4. შრომის დაცვის ღონისძიებათა დაფინანსება და

ნომენკლატურული ღონისძიებები.

საწარმოს წლიური საფინანსო გეგმის შედგენის დროს აუცილებლად მხედველობაში მიიღება თანხის გამოყოფა, რომელიც უნდა მოხმარდეს შრომის დაცვის ნომენკლატურულ ღონისძიებათა შესრულებას. ეს თანხა აიღება წარმოების საექსპლუატაციო დანახარჯების ანგარიშებიდან, სამორტიზაციო ფონდებიდან, საბანკო კრედიტებიდან ან კაპიტალური დაბანდებიდან.

შესასრულებელ ნომენკლატურულ ღონისძიებებს მიეკუთვნება:

1. უსაფრთხოების ტექნიკა.
2. საწარმოო სანიტარია.
3. სათავსების ვენტილაცია.
4. სანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა.
5. უსაფრთხოების ტექნიკისა და საწარმოო სანიტარიის პროპაგანდა.

აკრძალულია გამოყოფილი თანხის ათვისება რაიმე სხვა ღონისძიებაზე. ათვისებულ თანხებზე შესაბამისი ორგანიზაციები აღგენენ ნახევარ ან წლიურ

ანგარიშს, როგორც ხელს აწერუნ წარმოებისა და ადგილობრივი პროფორგანიზაციის ხელმძღვანელები.

3 მოვალეობის დაცვის სამინისტრო–პირის საფუძვლები.

3. 1. მეტეოროლოგიური პირობები.

როგორც ცნობილია, ადამიანი, როგორც დასვენებისას, ასევე ინტენსიური მუშაობის დროს გამოყოფს სითბოს განსაზღვრულ რაოდენობას, 100 – 300 კბალ/სთ. დღე – ღამეში გამოყოფილმა სითბოს რაოდენობამ შეიძლება 5000 – 9000 კპალ – მდე მიაღწიოს. ადამიანი თავისი საჭიროებისათვის მოიხმარს გამოყოფილი სითბოს არა უმცეს 10% – ს ჰაერისა და მიღებული საკვების გასათბობად. სითბოს დანარჩენი რაოდენობა გაცემული უნდა იქნას გარემოში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველ ნახევარ საათში სხეულის ტემპერატურამ შეიძლება ერთი გრადუსით მოიმატოს.

სითბოს გაცემა ადამიანის სხეულიდან წარმოებს ორგანიზმის თერმორეგულაციის დახმარებით და მისი გაცემა ხორციელდება შემდგი ხერხებით:

1. სითბოს გაცემა გარემოში, როგორც გახურებული სხეულისა, წარმოებს თბური გამოსხივებით. იგი უმთავრესად ხორციელდება იმ მიზეზით, რომ ორგანიზმის ტემპერატურა აღწევს 37°C – მდე, ხოლო გარემოში ხშირ შემთხვევაში უფრო ნაკლებია. რა თქმა უნდა, სითბოს გაცემის ეს ხერხი ნაკლებად ეფექტურია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გარემოს ტემპერატურა ბევრად აღმატება სხეულისას.

2. კონვექცია – ნიშნავს სითბოს გაცემა – გადატანას სხევადასხვა საშუალებებით: წყლით, ჰაერით და სხვა. აქ ნაგულისხმევი, რომ ჰაერის ჭავლი გარს შემოვლება რა ადამიანის ორგანიზმს – თბება, სითბოს ართმევს სხეულს და გადაადგილდება ზემოთ. ე. ი. სითბოს გაცემა კონვექციის საშუალებით შედარებით ნაკლებად ეფექტურია, როცა გარემოს ტემპერატურა კლავ აღმატება სხეულის ტემპერატურას.

3. სითბოს გაცემა გარემოში აორთქლებით.

ეს არის სითბოს გაცემის ყველაზე უფრო ეფექტური საშუალება. იგი ხორციელდება, როგორც სხეულიდან გამოდევნილი ოფლის აორთქლებით, ასევე ფილტვებიდან ამოსუნთქული გამთბარი ჰაერის წყალობითაც, რომლის ეფექტი კარგად შეიმჩნევა ზამთარში. სითბოს გაცემის ეს საშუალება უფრო სრულყოფილია გარემოს ნებისმიერი ტემპერატურის დროს.

წარმოებაში არსებული მეტეოროლოგიური პირობები ძირითადად დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე: ჰაერის ტემპერატურაზე, ფარდობით ტენი-

ანობასა და ჰაერის მოძრაობის სიჩქარეზე. ჩვენ ვალდებული ვართ, ისე შევარჩიოთ ეს პარამეტრები, რომ სხვულს ჰქონდეს საშუალება აწარმოოს ნორმალური თერმორეგულაცია. ე. ი. მომუშავენი არ მოხვდნენ გადახურებაში ან გაცივებულ მდგომარეობაში. ცნობილია, რომ თუ თერმორეგულაცია ირღვევა, მაშინ ადამიანები ხვდებიან ე. წ. თბური დარტყმის ქვეშ, რაც დაკავშირებულია აკადმიუმურ მდგომარეობასთან, თავბრუსხვევასთან და მოთხოვს სასწრაფო დახმარებას.

მუშაობის სახეები თავისი სიმძიმისდა მიხედვით იყოფიან შემდეგ კლასებად:

1. მსუბუქი სამუშაო – როდესაც სამუშაო სრულდება ძირითადად დამჯდარ მდგომარეობაში ან დაკავშირებულია ფეხზე დგომასთან, მაგრამ არ საჭიროებს არავითარი ტვირთების გადატან – გადმოტანასთან დაკავშირებულ ენერგეტიკულ ხარჯებს.

2. საშუალო სიმძიმის სამუშაო – როდესაც მუშაობა წარმოებს ფეხზე დგომით და მუშაობის დროს დახარჯული ენერგიის ხარჯი ექვივალენტურია 10 კგ ტვირთის გადატან-გადმოტანასთან.

3. მიმე სამუშაო – როდესაც მუშაობა წარმოებს ფეხზე მდგარ მდგომარეობაში და დახარჯული ენერგია ექვივალენტურია 10 კგ – ზე მეტი ტვირთის გადატან-გადმოტანასთან.

რა თქმა უნდა, ზემოთ მოვყანილი მუშაობის ყველა სახეობა მოითხოვს სათანადო მეტეოროლოგიურ პირობებს, ე. ი. ტემპერატურას, ფარდობით ტენიანობასა და ჰაერის მოძრაობის სიჩქარეს, რათა მომუშავეებში ხორციელდებოდეს სხვულის ნორმალური თერმორეგულაცია. ამჟამად, შრომის დაცვის ნორმების თანახმად, დაკვირვებებზე დაყრდნობით, შედგნილია სპეციალური ცხრილი, სადაც მხედველობაშია მიღებული წლის დრო: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი. ამ ფაქტორების მხედველობაში მიღებით, ცხრილებიდან ზუსტად შეგვიძლია დაგვადგინოთ, თუ როგორი უნდა იყოს დროის განსაზღვრულ მოქნებში, ოპტიმალური მეტეოროლოგიური პირობები, ტემპერატურა, ტენიანობა და ჰაერი მოძრაობის სიჩქარე.

იმისათვის, რომ შეიქმნას მუშაობის ნორმალური პირობები ცხელ საამჭროში, სადაც ხშირად ირღვევა იყო, რეკომენდებულია მოვახდნოთ ღუმელუების თბოიზოლაცია, როგორც გარედან, ასევე ჩასატვირთ ღიობებში. იქ შევვიძლია მოვაწყოთ საპარო ან წყლის ფარდები და სხვა. ასეთ პირობებში წარმოებაში ეწყობა ე. წ. ტალავრები, დასასვენებელი ადგილები, რომლებიც მოშორებულია სითბოს წყაროებიდან, ღუმელებიდან, სადაც სპეციალური ვენტილატორების საშუალებით მიეწოდება გაგრილებული, სუფთა ჰაერი. იქვეა მოწყობილი დასაჯდომი მერქები, გაზიანი წყლის ჭურჭლები და ნახევარსაშეაცემი, რომლებიც მომუშავებს შხაპის მიღების საშუალებას აძლევს.

როდესაც გარემოს ტემპერატურა მაღალია, სათავსებში მომუშავენ მოიხმარენ დიდი რაოდენობით სასმელ წყალს, რის შედეგადაც გამოყოფილ ოფლს

თან მოჰყვება მარილები და ვიტამინები, რომელთა ორგანიზმიდან დაკარგვაც დაკავშირებულია სასიცოცხლო ფუნქციების მოშლასთან – დაავადებასთან. აღნიშნულის შესაძლებლად რეკომენდირებულია 0,5% – იანი მარილიანი, გაზიანი წყალზენარით მომარაგება. მარილიანი გაზიანი წყალი კლავს წყურვილს და ავსებს სხეულიდან გამოყოფილი მარილის ბალანსს. ბოლო ხანებში ფართო გავრცელება პპოვა წარმოების პირობებში (მეტეოროლოგიური პირობების გასაუმჯობესებლად) კონდიციონერების გამოყენებამ. მართალია, ჰაერის კონდიცირება ძვირად ღირებული საშუალებაა, მაგრამ იგი გვაძლევს შესაძლებლობას კონტროლი გავუწიოთ მისაწოდებელი ჰაერის გაფილტვრას, გათბობას, დატენიანებასა და საჭირო მიმართულებით მიწოდებას.

მეტეოროლოგიური პირობების დადგენისას, ჰაერის ტემპერატურას ზომავენ თერმომეტრებით, ფარდობით ტენიანობას კი – ფსიქომეტრებით, რომლებიც წარმოადგენენ სველი და შრალი თერმომეტრების ერთობლიობას, ხოლო ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე გაიზომება ანემომეტრის დახმარებით. მცირე სიჩქარეების (კერძოდ, 5მ/წმ – მდე) გასაზომად გამოიყენება ფრთებიანი ანემომეტრები, ხოლო დიდი სიჩქარეების (20მ/წმ – მდე) გასაზომად – ჯამებიანი ანემომეტრები.

მავნე გარემოში, სადაც დარღვეულია რიგი ფაქტორები, ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე ან გაზრდილია ზოგიერთ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, შრომის კანონთა კოდექსის თანახმად, აუცილებელია გაგზარდოთ შვებულებები, შევამციროთ სამუშაო დროის ხანგრძლივობა და დავაწესოთ სპეციალური კვება.

3. 2. ბრძოლა საწარმოო მტკვერთან.

მტკვერი, ეს ისეთი აეროდისპერსიული სისტემაა, როდესაც მყარი სხეულის ნაწილაკებს შეუძლიათ იყვნენ ჰაერში შეტივტივებულ მდგომარეობაში.

მტკვერი თავისი წარმოშობის მიხედვით შეიძლება იყოს ორგანული და არაორგანული. მას შეიძლება ახასიათობდეს, როგორც გამაღიზანებული, ასევე მომწამლავი თვისებებიც. მტკვერი, გარდა იმისა, რომ მავნეა ორგანიზმისაოვის, შეიძლება გახდეს პროფესიული დაავადების მიზეზიც. მტკრის წვრილად დაქცემაცებამ შეიძლება მას შესძინოს ასევე ფეთქებაღლიბის უნარიც. სიმსხოს მოხედვით არჩევნ შედეგი სახის მტკვერს:

1. საკუთრივ მტკვერი, სადაც მტკრის ნაწილაკების ზომა 10 მკ და მეტია.
2. მტკრის ღრუბელი, სადაც მტკრის ნაწილაკების ზომა 0,1 – 10 მკ.
3. მტკრის ბოლო, სადაც მტკრის ნაწილაკების ზომა 0,1 მკ და ნაკლებია.

აღსანიშნავია, რომ მტკვრიან გარემოში მუშაობის დროს, ჩასუნთქული მტკრის მხოლოდ განსაზღრული ნაწილი ილექტება ფილტრებში. ასე მაგა-

ლითად: მტვერი, ნაწილაკების ზომით 10 მკ და მეტი, რჩება ზედა სასუნთქორგანოებში, ხოლო მტვერი, ნაწილაკების ზომით 0,5 მკ და ნაკლები, ამოსუნთქვისას თავისუფლად ამოჰყვება ამოსუნთქელ პარს. ფილტვებში უმეტესად იღებება მტვერი ზომით 0,5 – 3 მკ. ამდენად, როდესაც შეისწავლება გარემო და გამოყოფილი მტვრის დისპერსიულობა, ფურადლება ექცევა პარში მტვრის იმ ფრაქციის არსებობას, რომელიც ყველაზე მეტად შეიძლება დაიღების ორგანიზმში. გამოკვლევების თანაბეჭდ, დალექილი მტვერი ფილტვებში იწვევს ფილტვების დავადებებს – პნევმოკონიტებს. ესენია: აზბესტის მტვრით გამოწვეული პროფდაგადება – აზბესტოზი, სილიციუმის მტვრით გამოწვეული - სილიკოზი, ქვანახშირის მტვრით გამოწვეული – ანთრაკოზი და სხვა.

პნევმოკონიტის სახეებიდან ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული სილიკოზი. იგი გვხვდება სხვადასხვა სახის სამთო – მომპოვებელი სამუშაოების შესრულებისას.

დადგნილია, რომ კვარცის წვრილი ნაწილაკები ორგანიზმში მოხვედრისას ადგილად იხსნებიან სითხეებში, სისხლში და ჰქმნიან საკმაოდ მავნე სილიციუმის მჟავას, რომელიც ანადგურებს სისხლის თეთრ ბურთულებს – ლეიკოციტებს. ცნობილია სილიკოზის განვითარების შემდეგი სტადიები:

I სტადია: მშრალი ხველა – ბრონქიალური მოვლენებით.

II სტადია: სველი ხველა – გაძლიერებული ქოშინით.


III სტადია: მძიმე ქოშინი – ნერვული სისტემის დაზიანება, რაც დაკავშირებულია სრულ ინვალიდობასთან.

ამდენად, თუ არსებობს სილიკოზით დავადების საშიშროება, წარმოება უნდა გადავიყვანოთ სილიკოზის რეჟიმზე, რაც კრძალავს სილიციუმის მქონე მტვერში მუშაობას და ანორციელებს რიგ ღონისძიებებს სილიკოზის პროფილაქტიკისათვის.

წარმოების პირობებში მტვრის საწინააღმდეგოდ ვახორციელებთ შემდეგ ღონისძიებებს:

1. მტვრის ჩახშობა მორწყვით.

მორწყვის დროს სასურველია წყლის წვეთების სიმსხო ცვალებადობებს 15 – 20 მკ-დან 100 – 150მკ – მდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, წყლის უფრო მცირე წვეთები ადვილად ორთქლდებიან გარემოში და იკარგებიან. ცნობილია, რომ განვითარებულია მტვრის დასველება მორწყვის დროს იმიტომ, რომ წყლის წვეთებს ანასიათებს განსაზღვრული ზედაპირული დაჭიმულობა. იმისათვის, რომ შემცირებულ იქნას უკანასკნელი და გაადვილდეს მტვრის დასველება, მოსარწყავა წყალს დასარბილებლად უმატებენ ნავთისაპონს, პეტროვის ხსნარს და სხვა. გარდა აღნიშნულისა, მტვრის დაჭირას წარმოების პირობებში განხორციელებთ ე.წ. ციკლონების გამოყენებითაც, რომლის პრინციპული სქემა მოცემულია სურათზე №3.1

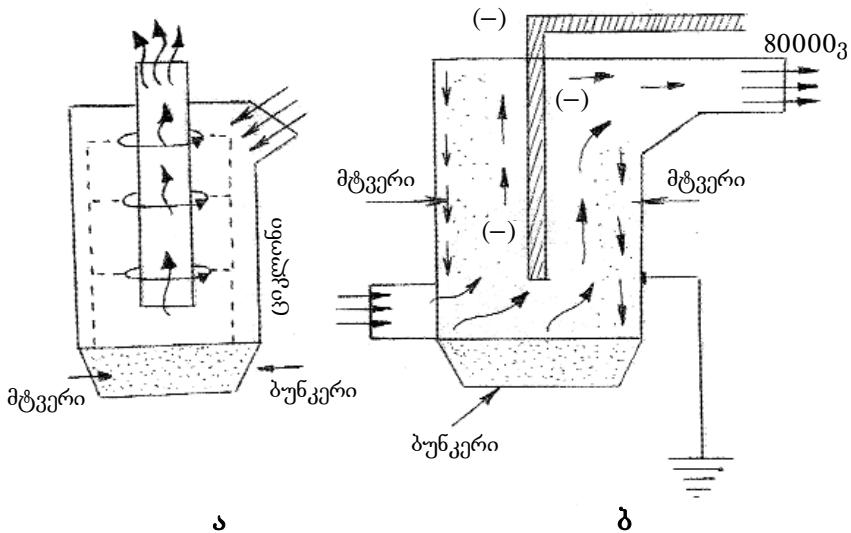

ნახ. 3.1

როგორც ნახაზიდან ჩანს, შედის რა მტვრიანი ჰაერი ციკლონებში, სადაც ზორციელდება ჰაერის ბრუნვითი მოძრაობა, ცენტრიდანული ძალების მეშვეობით, ადგილი აქვს მტვრის ნაწილაკების გამოტყორცნას კვლლის მხარეზე, საიდანაც იგი კედელთან შეჯახების შემდეგ ცვივა და გროვდება ბუნკერში. ამრიგად, გამარტივებულია მსხვილი ფრაქციის მქონე მტვრის დაჭრა. უფრო წვრილ ფრაქციას კი იჭერენ ქსოვილების ფილტრის ან ელექტროფილტრის გამოყენებით. როგორც 3.1 ბ სურათიდან ჩანს, ელექტროფილტრის ცილინდრში გავლის პროცესში მტვრიან ჰაერში შემავალი მტვრის ნაწილაკები იმუხტებიან უარყოფითად, მიზიდებიან ფილტრის კედელზე, რომელიც დამიწებულია, კარგავენ მუხტს და გროვდებიან ბუნკერში.

შრომის დაცვის სამსახური, როგორც გათვალისწინებულია შრომის კანონთა კოდექსით, არასასურველ მეტეოროლოგიურ პირობებში მუშაობისას, ასევე მტვრიან გარემოში მომუშავეთათვის, გაზრდილ შეცვლებებს, სამუშაოდროის ხანგრძლივობის შემცირებას და სპეციალური კების შემოღებას.

3. 3. შრომის პოგინა და საწარმოო ესთეტიკის საფუძვლები.

შრომის პიგინის ძირითადი ამოცანაა შეიმუშაოს ღონისძიებანი, რომელიც წარმოებაში მაქსიმალურად გაუმჯობესებს შრომის პირობებს და შეამცირებს პროფესიულ დაავადებებს.

მუშაობა და შრომა წარმოადგენს ფიზიკურ და სულიერ მოთხოვნილებას, მაგრამ ყველა სახის მუშაობას თან უნდა ახლდეს სათანადო დასვენებაც. მუშაობის პროცესში სასარგებლობ არის მიჩნეული პერიოდული შესვენების მოწყობა, მსუბუქი ვარჯვიშების ჩატარება, შეაპების მიღება და სხვა. გამოკვლევების თანახმად, მაღალი შრომის მწარმოებლურობის შესანარჩუნებლად, სასურველია მუშაობაში თანდათანობითი ჩართვა, მუშაობის რიტმულობა, დასვენების რაციონალური რეჟიმი და სამუშაოს მრავალფეროვნება.

გარდა აღნიშნულისა, დადგენილია, რომ ადამიანის შრომისუნარიანობაზე გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა: სამუშაო ადგილის მეტეოროლოგიური პირობები, განათება, ხმაური და სხვა.

რაც შეეხება საწარმოო ესთეტიკის საკითხებს, იგი არის მეცნიერება, რომლის მხატვრული შემოქმედების მეთოდსაც იყენებენ წარმოების სფეროში. იგი მოითხოვს „კომფორტულ ზონაში“ მუშაობას.

საწარმოო ესთეტიკაში დიდი ადგილი ეთმობა ასევე ფერების გამოყენების საკითხსაც. არსებული კლასიფიკაციის მიხედვით, ფერები გვხვდება აქრომატული და ქრომატული. აქრომატული ფერებია: თეთრი, შავი და ყველა ნაცრისფერი.

ფერები იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად: ე. წ. ცივი და თბილი ფერები. ცივ ფერებს მიეკუთვნება: ლურჯი და ცისფერი, ხოლო თბილს – წითელი, ყვითელი და ნარინჯისფერი, ამიტომ ლურჯი და ცისფერი უნდა გამოვიყნოთ იქ, სადაც მაღალი ტემპერატურა, ხოლო ნესტიან და ცივ სათავსებში კი თბილი ფერები.

თავისი ზემოქმედების მიხედვით ფერები ასე ხასიათდებიან:

წითელი ფერი: ყველაზე გრძელტალიანია. იგი ადამიანზე გამაღიზანებლად მოქმედებს. სიგნალიზაციაში კი ასრულებს ამტროდავი ფერის ფუნქციას.

მწვანე ფერი: საშუალო ტალღიანია. ადამიანზე დამამშვიდებლად მოქმედებს. სიგნალიზაციაში მიუთითებს, რომ გზა თავისუფალია ან წარმოებაში ტექნოლოგიური პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს.

ყვითელი ფერი: ბუნებით მხიარული და თბილი ფერია. გამოდგება გამაფრთხილებელ ფერად.

თეთრი ფერი: ცივია და სასიამოვნო.

ლურჯი ფერი: ცივი ფერია. ამ ფერის ზეგავლენით თითქოს მცირდება ფიზიკური დატვირთვა, წესრიგდება გულის მუშაობა და სუნთქვის რიტმი, ამიტომ მას წარმოებაში ფართოდ იყენებენ.

4. მრავლობის შეცვლა.

4. 1. შრომის ხასიათის შეცვლა თანამედროვე წარმოებაში.

სამეცნიერო — ტექნიკურმა პროგრესმა ძირითადად შეცვალა ადამიანის შრომითი საქმიანობის ხასიათი. სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში მართვის ავტომატიზირებული სისტემების ფართოდ დანერგვი, საწარმოო პროცესების კომპლექსურმა მექანიზაციაშ და ავტომატიზაციაშ გამოიწვია შრომის პროცესიული სტრუქტურის შეცვლა, რამაც, თავის მხრივ, გამოიწვია ოპერატორული საქმიანობის წარმოქმნა. ამასთან, სხვადასხვა პროცესის წარმომადგენლები, რომლებიც ახორციელებენ როული ავტომატიზირებული სისტემების მართვის პროცესს, გაერთიანდნენ ერთი დასახელების ქვეშ „ადამიანი — ოპერატორი.“ იგი თანამედროვე ავტომატიზირებული წარმოების ცენტრალური ფიგურაა.

ოპერატორის საქმიანობის ძირითადი თავისებურებანი შემდეგია:

1. ადამიანს უხდება ერთდოროულად მართოს მრავალრიცხოვანი ობიექტი და პარამეტრი, რაც ართულებს მათი მდგომარეობის შეფასებას და ზრდის შრომის დაბაძულობას.

2. ადამიანს საქმე აქვს არა მარტო უშუალო დაკვირვებებთან, არამედ შრომის საგნის ინსტრუმენტულად განსაზღვრულ თვისებებთან.

3. იზრდება მოთხოვნა ადამიანის მოქმედების სიზუსტის, სისტრაფისა და საიმედოობისადმი, სამუშაოს შესრულების პასუხისმგებლობის ხარისხი, ვინაიდან ოპერატორის შეცდომაშ შეიძლება გამოიწვიოს სისტემის მუშაობის დარღვევა და წშირ შემთხვევაში ოპერატორისა და სხვათა დაღუპვა.


მაშასადამე, ტექნიკის განვითარებამ გამოიწვია ადამიანის შრომითი საქმიანობის პირობების შეცვლა და, მიუხდავად იმისა, რომ ამავე დროს მნიშვნელოვნად გაიზარდა ადამიანის შესაძლებლობანი, ტექნიკა იმდენად გართულდა, რომ მეტად გაძნელდა მისი მართვა. ამიტომ შეიქმნა მანქანების კონსტრუქციებსა და ადამიანის ფიზილოგიურ და ფიზიოლოგიურ შესაძლებლობებს შორის შესაბამისობის გადაჭრის ამოცანა.

ამ პრობლემის გადაწყვეტის ცდებმა წარმოშვა და განვითარა ახალი მეცნიერება — ე რ გ ო ნ ო მ ო კ ო . იგი აწარმოებს ადამიანის შრომითი საქმიანობის კომპლექსურ შესწავლას, რათა მოხდეს შრომის იარაღის, პროცესებისა და პირობების ოპტიმიზაცია. ერგონომიკის კვლევის ძირითად ობიექტს წარმოადგენს სისტემა „ადამიანი — მანქანა — საწარმოო გარემო“.

4. 2. ადამიანის მოღვაწეობა სისტემაში „ადამიანი – მანქანა – საწარმოო გარემო”.

აღნიშნულ სისტემაში „მანქანაში“ იგულისხმება ის, რაც მოთავსებულია ადამიანსა და მართვის ობიექტს შორის. ეს არის მატერიის, ენერგიისა და ინფორმაციის გადასამუშავებლად გამოყენებული ნებისმიერი ტექნიკური მოწყობილობა ანუ ადამიანის (ოპერატორის) შრომის იარაღი.

„საწარმოო გარემოში“ იგულისხმება მიკროკლიმატისა და მანქანების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი პარამეტრები (ტემპერატურა, ტენიანობა, წნევა, ხასური, ვიბრაცია, ელექტრული დენა, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და სხვა), აგრეთვე სისტემაში გარედან შემოსული ინფორმაციის ნაკადი (განკარგულებები, ინსტრუქციები, ბრძანებები).

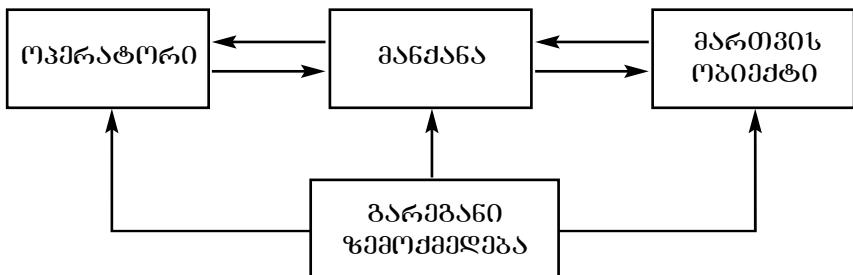

ნახ. 4.1

ნახ. 4. 1. მოცემულია „ადამიანი – მანქანა – საწარმოო გარემო“ სისტემის უზრუნველყოფის სქემა.


მართვის ობიექტის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას ადამიანი იღებს მანქანის საშუალებით. ამ ინფორმაციის საფუძველზე იგი აღიქვამს რეალურ მდგომარეობას, აანალიზებს და აფასებს შექმნილ სიტუაციას, იღებს გადაწყვეტილებას და გამოიმუშავებს საკომანდო ინფორმაციას, რომელიც გადაუცემა მანქანას და განსაზღვრული გარდაქმნის შემდეგ მოქმედებს მართვის ობიექტზე. მაშასადამე, ადამიანი ზემოქმედებს მართვის ობიექტზე არა უშუალოდ, არამედ მანქანის საშუალებით. იგი მართვის ობიექტთან უზრუნველყოფით კავშირშია და ინფორმაციის ნაკადისათვის ჩაკეტილ კონტურს წარმოქმნის. აქედან გამოდინარე ცხადია, რომ ოპერატორისათვის ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებების შერჩევა მართვის სისტემების კონსტრუქტორების ერთ – ერთი ძირითადი ამოცანაა.

4. 3. შრომისუნარიანობა და დაღლილობა.

შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ – ერთი ძირითადი პირობაა მომუშავის შრომისუნარიანობის მაღალი დონის შენარჩუნება. შრომისუნარიანობაში იგულისხმება მოცემული დროის განმავლობაში განსაზღვრული ეფექტიანობით შრომითი საქმიანობის შესასრულებლად ადამიანის პოტენციური შესაძლებლობანი.

შრომისუნარიანობის შებრუნებულ სიდიდეს წარმოადგენს დაღლილობა. დაღლილობა არის მომუშავის ორგანიზმში გამოწვეული ფიზიოლოგიური ცვლილებები, რომელთა მიზეზია შრომითი საქმიანობის პროცესში ენერგიის ხარჯვა.

შრომისუნარიანობა არ არის მუდმივი, იგი იცვლება დროის მიხედვით, რასაც შრომისუნარიანობის დინამიკა ეწოდება. ამ დინამიკას გამოიყენება რამდენიმე სტადია ანუ ფაზა. შრომისუნარიანობის ფაზების გამოსავლენად და შესაფასებლად აგებენ სპეციალურ გრაფიკს, რომელსაც შრომისუნარიანობის მრუდი ეწოდება. (ნახ. 4.2)

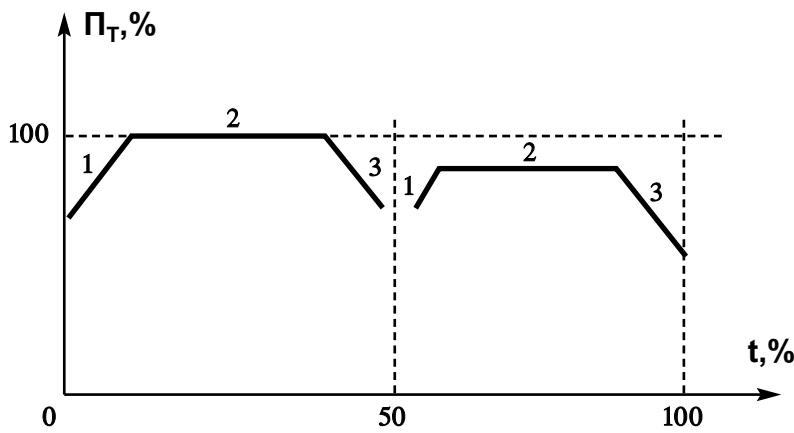

ნახ. 4.2

როგორც ნახაზიდან ჩანს, მუშაობის პირველ სტადიაში შრომისუნარიანობა იზრდება და 0,5 – 1,5 სთ – ის შემდეგ აღწევს მაქსიმუმს. ამ სტადიას მუშაობაში შესვლის სტადია ეწოდება. მეორე არის მყარი შრომისუნარიანობის სტადია და იგი სამ საათს გრძელდება. შემდეგ დგება მესამე სტადია, რომელსაც დაღლილობის განვითარების სტადია ეწოდება და იგი 0,25 – 0,5 სთ – ს გრძელდება. ამის შემდეგ, სასურველია მოეწყოს შესვენება.

შესვენების შემდეგ ყველა სტადია მეორდება, მხოლოდ მუშაობაში შესვლის სტადია უფრო ხანმოკლეა და შრომის ნაყოფიერება მყარი შრომის-უნარიანობის სტადიაში უფრო დაბალია, ვიდრე დღის პირველ ნახევარში.

შრომისუნარიანობის გაზრდის ძირითადი მეთოდები შეიძლება დავყოთ აქტიურ და პასიურ მეთოდებად. აქტიური მეთოდებია: შრომის დაყოფა და კოოპერაცია, შრომის რიტმის ოპტიმიზაცია, სამუშაო ადგილის რაციონალური ორგანიზაცია, შრომისა და დასვენების რეჟიმის სრულყოფა, ფიზკულტურისა და სპორტის საშუალებების რაციონალური გამოყენება.

პასიურ მეთოდებს განეკუთვნება: მეტეოროლოგიური პირობებისა და განათებულობის გაუმჯობესება, ხმაურისა და ვიბრაციის, აგრეთვე პაერის მტვრი-ანობისა და დაგაზიანების შეტკირება და სხვა.

აქტიური მეთოდები უშუალოდ მოქმედებს შრომის პროცესზე, მის ორგანიზაციასა და მომუშავის ორგანიზმზე, ხოლო პასიური მეთოდები პერიოდული შრომისუნარიანობისათვის საუკეთესო გარემოს.

5. სამუშაო ადგილის ორგანიზაციისადმი წაყვნებული

საერთო ეროვნობრივი მოთხოვნები.

სამუშაო ადგილის ორგანიზაციისადმი წაყვნებული საერთო ეროვნობრივი მოთხოვნებით.

სამუშაო ადგილის ორგანიზაცია ეწოდება ღონისძიებათა სისტემის ჩატარებას, რომელიც მიმართულია სამუშაო ადგილის აღჭურვისაკენ შრომითი საგნებითა და საშუალებებით და ამ საშუალებების განსაზღვრული თანმიმდევრობით განლაგებისაკენ. მისი მიზანია უზრუნველყოს ადამიანის შრომის პირობების ოპტიმიზაცია, უსაფრთხოება, მაქსიმალური ეფექტურობა და მუშაობის საიმედოობა.

სამუშაო ადგილი შეიძლება იყოს ავტომატიზებული, მექანიზებული და ხელით შრომისათვის განკუთვნილი. სამუშაო ადგილის კონსტრუქცია უნდა უზრუნველყოფდეს ნორმალურ და ავარიულ პირობებში ტექნიკური მომსახურების სისტრაფეს, უსაფრთხოებას, ეკონომიკურობასა და უბრალოებას.

5. 2. ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებანი.

ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებების გამოყენებით ოპერატორი იღებს მთელ ინფორმაციას მართვის ობიექტის მდგომარეობის შესახებ. ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებათა დაპროექტების საბოლოო მიზანია ადამიანის მიერ საჭირო ინფორმაციის დროული მიღების უზრუნველყოფა, ამ ინფორმაციის ანალიზი, ლოგიკური დამუშავება და საჭირო გადაწყვეტილების მიღება.

ოპერატორის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლებისა და დაბაძულობის დონის შემცირებისათვის ინფორმაცია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

1. შინაარსის მიხედვით ადეკვატურად უნდა ასახავდეს მართვის ობიექტის და გარემომცველი პირობების მდგომარეობას.

2. რაოდენობის მიხედვით უნდა ასახავდეს მხოლოდ იმ ცნობებს, რომელიც აუცილებელია ოპერატორისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად და განსაზღვრული მოქმედების შესასრულებლად.

3. ფორმის მიხედვით უნდა შეესაბამებოდეს ინფორმაციის მისაღებად და მის ფიქტურიზირებული შესაძლებლობებს ინფორმაციის მისაღებად და გადასამუშავებლად.

5. 3. მართვის ორგანოები.

მართვის ორგანოები განკუთვნილია მმართვაუ ზემოქმედების გადასაცემად ოპერატორისაგან მანქანისაკენ. მათი საშუალებით ოპერატორი ახორციელებს მიღებულ გადაწყვეტილებებს. მართვის ორგანოები უნდა იყოს მუშაობაში საიმედო და მომსახურებისათვის მოსახურებელი, უნდა გამორიცხავდეს ავარიეტებსა და ტრავმებს გადატვირთვების ან ოპერატორის შეცდომითი მოქმედებისას.

მართვის ორგანოები დანიშნულების მიხედვით შეიძლება დაგყოთ ოთხ კლასად:

1. მართვის ორგანოები, რომელიც გამოიყენება აპარატურის ჩართვის, გამორთვის და გადართვისათვის.

2. მართვის ორგანოები, რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება განმეორებითი მოქმედების რიგი.

3. მართვის ორგანოები, რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება აპარატურის განუწყვეტელი რეგულირება და აწყობა.

4. ავარიული მართვის ორგანოები.

მართვის ორგანოების დაპროექტების დროს აუცილებელია გავითვალისწინოთ რაციონალური სამუშაო მოძრაობები. შრომის პროცესიდან აუცილებლად უნდა გამოვრიცხოთ ზედმეტი, მცირედ ეფექტური, დამღლებლი მოძრაო-

ბები და მოქმედებანი.

მართვის ორგანოების შემთხვევით ამოქმედების თავიდან ასაცილებლად მათ ისეთნაირად განალაგებენ, რომ ოპერატორის ფუნქციის შესრულებისას გამოირიცხოს მათზე უნდღიერ გამოდება. მართვის ორგანოებს უკეთდება საიმედო ბლოკირება და მექანიკური წინააღმდეგობა, რათა გამოირიცხოს მათი ჩართვა – გამორთვა განსაზღვრული ძალის გამოყენების გარეშე.

5. 4. მართვის პულტების მოწყობა.

სამუშაო ადგილის ორგანიზაციის დროს, გარდა ადამიანის ანტროპომეტრიული ფაქტორებისა (სიმაღლე, ხელითა და ფეხით მოშესახურების რადიუსი, ხედვის ხაზის სიმაღლე და სხვა), აუცილებელია გავთვალისწინოთ შემდეგი ფაქტორები:


1. ოპერატორის მუშაობის პოზა (მუშაობა „ჯდომით“ „დგომით“ ან „კლომით და დგომით“).
2. ინდიკატორის პანელებისა და მართვის ორგანოების კონფიგურაცია და განლაგების ხერხი.

3. სამუშაო ადგილის ხილვადობის მოთხოვნილება.

4. წერის ან სხვა სამუშაოებისათვის სამუშაო ზედაპირის გამოყენების აუცილებლობა, ტელეფონის აპარატის განლაგების აუცილებლობა, აგრეთვე ოპერატორისათვის საჭირო ინსტრუქციებისა და მასალების შენახვა – განლაგების აუცილებლობა.

სამუშაო ადგილის ელექტრონული, რომელზედაც განლაგებულია ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებანი და მართვის ორგანოები, მართვის პულტი ეწოდება. მისი კონსტრუქცია განისაზღვრება დანიშნულებით, ოპერატორის მუშაობის სპეციფიკითა და ადამიანის ანტროპომეტრიული ფაქტორებით. მართვის პულტის ფორმა და ზომები დამოკიდებულია მასზე განლაგებული ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებებისა და მართვის ორგანოების რაოდენობაზე, აგრეთვე ოპერატორის სამუშაო პოზაზე.

მართვის პულტზე სხვადასხვა მართვის ორგანოების ოპტიმალური განლაგებისა და ხელით ჩასატარებელი ოპერაციების ზონები მოცემულია 5.1. ნახაზზე.

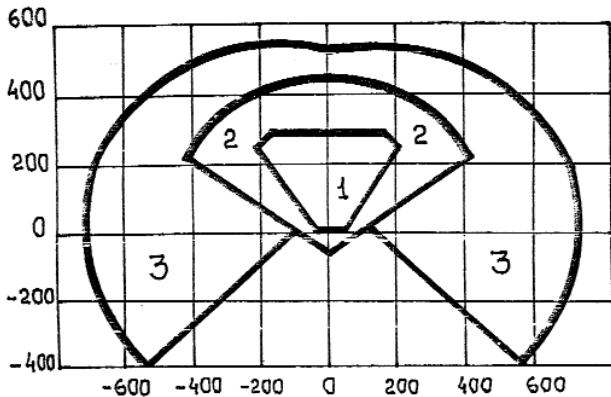

ნახ. 5.1

ამ ნახაზზე პირველ ზონაში უნდა განლაგდეს ქველაზე ხშირად გამოყენებული და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მართვის ორგანოები.

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მართვის პულტზე ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებებისა და მართვის ორგანოების ურთიერთობანლაგებას. მართვის ელემენტები და ორგანოები უნდა განლაგდეს ისეთნაარად, რომ მუშაობის დროს ოპერატორმა რაციონალურად და ეკონომიურად გამოიყენოს ორივე ხელი. მართვის ორგანოების სიმრავლის დროს რეკომენდირებულია სხვსდასხვა ფორმის გადამრთველი სახელურების გამოყენება, რათა ოპერატორმა მოახდინოს მართვა მხედველობითი კონტროლის გარეშე.


სამუშაოთა შესრულების მოხერხებულობისა და გადაღლის შესამცირებლად დიდი მნიშვნელობა აქვს სამუშაო სავარძლის სწორ შერჩევას. მისი კონსტრუქცია უნდა უზრუნველყოფდეს ძირითადი სამუშაო პოზის შენარჩუნებას დიდი ხნის განმავლობაში, ხელს არ უნდა უშლიდეს სამუშაო მოძრაობებს, პოზისა და მდგომარეობის შეცვლას, უნდა უზრუნველყოფდეს დასვენების საშუალებას.

6. განიავება, განათება, რაღიაცია, ხმაური და ვიპრაცია

6. 1. სამრეწველო საწარმოთა განიავება.

სათავსის განიავება ხორციელდება შემდეგნაირად:

1. მექანიკური განიავება ანუ განიავება ვენტილატორისა და კონდიციონერის საშუალებით.
2. ბუნებრივი განიავება ანუ აერაცია. იგი მაქანიკურთან შედარებით იაფია და უმთავრესად ხორციელდება გარეთ და შიგნით არსებული ჰაერის მოცულობითი წონების სხვაობის ხარჯზე.

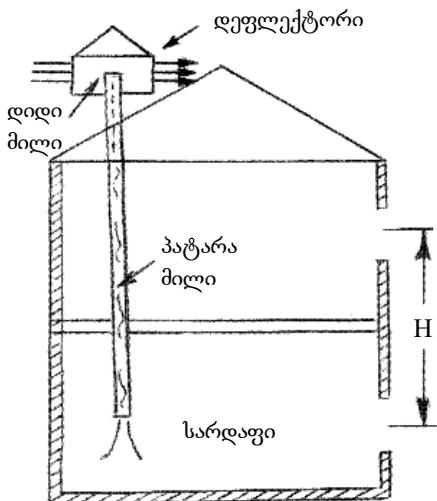

ნახ. 6.1

$$\Delta P = H \cdot (\gamma_{\text{გარ}} - \gamma_{\text{შიგ}}) \rho g / \theta^2, \quad (6. 1.)$$

სადაც H არის მანძილი ქვედა და ზედა წვრელს შორის.


$\gamma_{\text{შიგ}} - \gamma_{\text{გარ}} -$ შიგა და გარე ჰაერის მოცულობითი წონებია $\rho g / \theta^2$.

როგორც სურათიდან ჩანს, ბუნებრივი განიავების შემთხვევაში, რომელიც ხორციელდება თბური დაწოლის შედეგად, H – მანძილია ზედა და ქვედა ღიობს შორის, რაც დიდია იგი, მით მეტია თბური დაწოლის სიდიდე და ინტენსიურია ჰაერცვლა. ბუნებრივი განიავების ერთ – ერთი გავრცელებული

საშუალებაა ე.წ. დეფლექტორული განიავება. დეფლექტორი წარმოადგენს ორ ერთმანეთში მოთავსებულ საშუალო დიამეტრის მიღის ერთობლიობას, რომელსაც ხვდება რა გარედან ჰაერის ჭავლი, შემოვლის მხარეს იქმნება გაიშვათების ზონა, რომელიც ხელს უწყობს ჰაერის შეწოვას სათავსოში ჩაშვებული მიღიდან.

გამოიყენება ასევე ხელოვნური განიავება, ამწოვი ან კომბინირებული განიავების სახელწოდებით. იგი ხორციელდება ვენტილატორების საშუალებით და გამოირჩევა იმით, რომ ასეთი განიავების დროს შეგვიძლია სამუშაო ადგილზე მივაწოდოთ გასუფთავებული, გაფილტრული, გამთბარი, დატენიანებული ჰაერი.

ნახ. 6. 2 – ზე მოცემული გვაქვს მექანიკური განიავების ტიპიური სქემა ჰაერის კონდიცირების გამოყენებით. აღნიშნული ნახაზიდან ჩანს, რომ ჰაერის კონდიცირების დროს ხორციელდება მისი გაფილტვრა, გასუფთავება, დატენიანება. ყველაფერი ეს ხორციელდება კამერებში: ზამთარში ხდება ჰაერის გათბობა, ხოლო ზაფხულში – გაცივება.

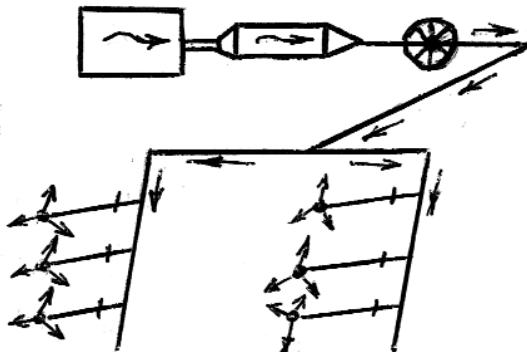

ნახ. 6.2

6. 2. სამრეწველო სათავსების განათება.

უსაფრთხოების ტექნიკის თვალსაზრისით აუცილებელია სამუშაო ადგილები ვიქონიოთ განათებული. მცირე განათების შემთხვევაში მომუშავენი იხრებიან დასამუშავებელი საგნებისაკენ, რაც იწვევს მათ გაუთვალისწინებელ დაშავებას. გარდა ამისა, მცირდება შრომის ნაყოფიერებაც.

დროის ერთულში მნათი სხეულის მიერ ყველა მიმართულებით გამოსხივებულ ენერგიას სინათლის ნაკადი ეწოდება, მისი ერთულია ლუმენი და აღინიშნება Φ - ით.

სინათლის ძალა წარმოადგენს სინათლის ნაკადის შეფარდებას სხეულო-
ვან კუთხესთან, რომელშიაც ეს ნაკადი ვრცელდება:

$$I = \phi/\omega \quad (\text{კანდელა}) \quad (6. 2.)$$

სადაც ω – სხეულოვანი კუთხეა.

გარდა აღნიშნულისა, სასურველია ვიცოდეთ ასევე განათებულობის გან-
მარტება, რომელიც წარმოადგენს სინათლის ნაკადის შეფარდებას იმ
ფართთან, რომელზედაც იგი ეცემა.

$$I = \phi/S \quad (\text{ლუქსი}) \quad (6. 3.)$$

მისი ერთეულია ლუქსი.

შუქტექნიკის პრაქტიკაში გვხვდება ე. წ. სიკაშკაშეც, რაც წარმოადგენს
არეკლილი სინათლის ძალის შეფარდებას გასანათებელ ფართობთან:

$$B = I/S \quad (6. 4)$$

რაც ნიტებში გამოისახება. 5 – 7 ათასი ნიტი ნორმალურია, მეტი იწვევს
დაბრმავებას. სამუშაო ადგილები თანაბრად უნდა იყოს განათებული,
წინააღმდეგ შემთხვევაში თვალს მოუხდება სხვადასხვა მანიპულაციის
ჩატარება, რაც გამოისხატება ადაპტაციასა და აკომოდაციაში.

ადაპტაციის დროს თვალის გუგას უხდება შევიწროება – გაფართოება,
რაც საჭიროა სინათლეში ან სიბნელეში მყოფი საგნის ერთნაირად
აღქმისათვის.

აკომოდაცია კი წარმოადგენს მშედველობის ისეთ წარმართვას, რომ
შესაძლებელი იყოს თვალისაგან სხვადასხვა მანძილზე განლაგებული საგნის
ერთნაირად აღქმის შესაძლებლობა, რაშიც მონაწილეობას ღებულობს თვალის
კუნთები და ისინი საჭიროებისამებრ ცვლიან თვალის გუგის ფოკუსურ
მანძილებს.

საერთოდ, ბუნებრივი განათება მიჩნეულია უფრო სასარგებლობ, ვიდრე
ხელოვნური. მას ახასიათებს ორგანიზმისათვის სასარგებლო ულტრაიისფერი
სხივები და დიუუზია. ბუნებრივი განათების საანგარიშოდ გამოყენებულია
ბუნებრივი განათებულობის კოეფიციენტის გამოსათვლელი ფორმულა:

$$\epsilon = \left(\frac{E_{განათებულობა}}{E_{გარე}} \right) \cdot 100\%, \quad (6. 5)$$

სადაც $E_{განათებულობა}$, $E_{გარე}$ არის შიგა და გარე განათებულობა, ლქ.

საწარმოები, მათში შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, იყოფიან კლასე-
ბად, თითოეულს აქვთ სათანადო ნორმით გათვალისწინებული განათებულობის
კოეფიციენტი, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა წყაროებიდან ღებუ-
ლობს სათავსი მზის შუქს. როცა შუქი შემოდის ფანჯრიდან, მაშინ კოეფი-

ციენტს ერთი ნორმა აქვს, თუ სინათლე შემოდის კომბინირებული ხერხით, ე. ი. ზემოდან - შუქანრებიდან და ასევე გვერდითი ფანჯრებიდან, მაშინ კოეფიციენტი სხვაა და ა. შ.

6. 3. ხელოვნური განათება.

არსებობს ხელოვნური განათების ორი სახე. ესენია: მუშა განათება და ავარიული განათება. თავის მხრივ მუშა განათება იყოფა საერთო თანაბარ და საერთო ლოკალიზებულ განათებად.

საერთო მუშა განათების დროს სამუშაო ადგილი უნდა იყოს თანაბრად განათებული, არ იყოს ჩრდილები. მისი მოწყობისას ზოგჯერ გვხვდება ე. წ. ლოკალიზებული განათება, ე. ი. ერთ – ერთ ადგილზე შეჯგუფებულია ბევრი ნათერა.

ავარიული განათება ეწყობა ისეთ საწარმოებში, სადაც არსებობს უწყვეტი ტექნილოგიური პროცესი და ავარიის შემთხვევაში აუცილებელია თვალ – ფერი ვაღებით ხელსაწყობს ან აპარატურას. ავარიულ განათებას, როგორც წესი, უნდა ჰქონდეს თავისი დამოუკიდებელი კვების წყარო.

ხელოვნური განათება ხორციელდება წარმოებებში ვარვარა ნათურების ან ლუმინესცენციური ნათურების გამოყენებით. ვარვარა ნათურები სასიათდებიან მცირე შუქაცემის კოეფიციენტით.

$$\xi = \phi/P, \quad (\text{ლმ/ვტ}) \quad (6. 6.)$$

სადაც ϕ სინათლის ნაკადია გამოსახული ლუმენებში, P – ნათურის ელექტრული სიმძლავრეა ვატებში.

ვარვარა ნათურების შუქაცემის კოეფიციენტი არ აღმატება 20 ლმ/ვტ – ს, მაშინ, როდესაც ლუმინესცენციური ნათურისათვის იგი 2 – 3 – ჯერ უფრო მეტია. ვარვარა ნათურების გამოყენების სანგრძლოვობა 1000 საათით განისაზღვრება, ლუმინესცენციური ნათურებისა კი – 5000 საათით. აღსანიშნავია, რომ ლუმინესცენციურ ნათურებს ახასიათებს ციმციმი, ე. წ. სტრობისკონკული ეფექტი, რაც ართულებს მბრუნვავი ნაწილების სწორად აღქმას და შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ავარიის მოხდენას. ვარვარა ნათურებს კი ასეთი ციმციმი არ ახასიათებს, რადგან ვოლფრამის ძაფის გახურების ტემპერატურა 2400° - 3000° – მდე აღწევს და ნიშნის შეცვლისას, დიდი ინერციის გამი, ისინი ვერ ასწრებენ ბოლომდე გაციებას.

ფეთქებაუსაფრთხო ნათურა გამოიყენება იქ, სადაც გროვდება ფეთქებადი აირები ან არსებობს აფეთქების საშიშროება. ასეთ კონსტრუქციაში მინის დაზიანების შემთხვევაში ავტომატურად ხორციელდება ნათურის გამორთვა.

ირიბმაშუქა ნათურას ვიყენებთ მაშინ, როდესაც შეუძლებელია უშუალოდ შენობაში დაგამონტაჟოთ ელექტროგაფანილობა აფეთქების ან რამე სხვა საშიშროების გამო. ირიბმაშუქი ნათურები ეწყობა შენობის გარეთ, ფანჯრების გამო.

ბის ღიობებთან და გარედან ანათეპტნ სათავსებს.

„უნივერსალი“ და „ლუცეტა“ ტიპის ნათურები გამოიყენებიან საერთო თანაბარი განათების მოსაწყობად, როდესაც კედლები და ჭერი შეღებილია თეორად და ახასიათებთ მაღალი არეკვლის კოეფიციენტი.

გაზმაშუქი ნათურებიდან ბოლო ხანს ფართო გავრცელება მიიღო ДРА – ს ტიპის ნათურებმა, რომელსაც იყენებენ გზების, მოენებისა და მაღალი საწარმო სათავსების გასანათებლად. მათი სიმძლავრე 80 – 1000გტ-ის ფარგლებშია.

აღნიშნულ ნათურაში მოთავსებულია კვარცის მილაკი, რომელშიც მაღალი წნევის 2 – 4 ატმ. ვერცხლისწყალია ჩასხმული. ნათურის შიგა ნაწილი ამოვსებულია ლუმინოფორით. ეს არის თუთის, მაგნიუმის, კალციუმისა და კადმიუმის გოგირდოვანი ნაერთები. ლუმინოფორის შრის სტაბილურობისათვის ნათურა შევსებულია ნახშირორჟანგით.

ამგვარად, აორთქლების შედეგად კვარცის მილაკში მოთავსებული ვერცხლისწყალი გამოასხივებს ულტრაიისფერ სხივებს, რომლებიც შემდეგ გადაიქცევიან ლუმინოფორის წყალობით ზილვად თეთრ შუქად. ანალოგიურ პრინციპზე მუშაობენ ლუმინესცენციური ნათურის მილაკბიც. ამ გრძელი მილების ბოლოებზე მოთავსებულია კოლფრამის ელექტროდები და შიგ ჩატუშებულია არგონი და რამდენიმე წვეთი ვერცხლისწყალი. მილები შიგნიდან შეღებილია ლუმინოფორით. ამ ნათურებშაც დწის გავლის შედეგად ორთქლდება რა ვერცხლისწყალი, იქნება ულტრაიისფერი სხივები, რომლებსაც შემდეგ თეთრ შუქად გადააქცევს ლუმინოფორის შრე.

ღია მოენების გასანათებლად ფართოდაა გავრცელებული პროექტორული განათებაც.


6. 4. ბრძოლა რადიაქტოულ გამოსხივებასთან.

ფრანგმა მეცნიერმა, ანრი ბეკერელმა, შეამჩნა ზეგავლენა ფოტოფირზე. შემდეგ მარი და პიერ კიურებმა დაადგინეს, რომ ურანის მადნის სხვა შემადგენელი ნაწილებიც აქტიურად მოქმედებენ ფოტოფირზე. ამ ელემენტებს მათ პოლონიუმი და რადიუმი უწოდეს. ნებისმიერი რადიაქტიური დამლის შედეგად ადგილი აქვს შემდეგი ნაწილაკების გამოყოფას (ნახ. 6. 3.)

ა ნაწილაკები ხასიათდებიან გარბენის მცირე მანძილით. 10სმ-ის შემდეგ კი ადგილი აქვს მათ შთანთქმას გარემოში. ამდენად, ნაწილაკებისაგან დაცვა შეევიძლია განვახორციელოთ სპეც. ტანსაცმლისა და რადიოაქტიური ნივთიერებიდან 10 – 15 სმ. მანძილზე დგომით.

ბ ურყოფითად დამუხტული ნაწილაკებია, ხასიათდებიან გარბენის მანძილით 12 – 14გ. მათგან დაცვა შესაძლებელია სპეციალური ეკრანის გამოყენებით.

γ ნაწილაკები ხასიათდებიან ორგანიზმში დიდი შეღწევადობის უნარით. ისინი წარმოადგენერ – მაგნიტურ რჩევებს და მათგან დაცვა ასევე ხორციელდება ეპრანის გამოყენებით. ყველაზე უფრო სახიფათოა ადმიანთა დამარცხების თვალსაზრისით ნეიტრინული გამოსხივება, რომლისგანაც დაცვა

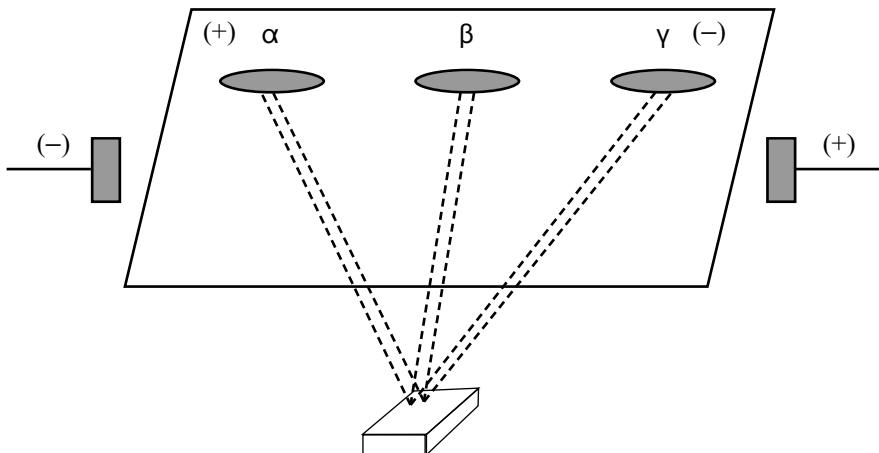

ნახ. 6.3

პრაქტიკაში ხორციელდება 1 – 1,5 მ სისქის მქონე რკინა – ბეტონის ან ტყვიის, გრაფიტის ეკრანების დაზმარებით. დასხივების შემთხვევაში ადგილი აქვს ცოცხალ ორგანიზმში არსებული წყლის ჰიდროლიზს, სისხლის ონიზაციას, რის შედეგადაც ორგანიზმი იმზება ისეთი შენაურობი, რომლებიც უცხოა ჩვენი სხეულისათვის. ამის შედეგად იწყება სხვადასხვა დაავადებანი. მათ შორის: სისხლის გათერმება, ავთვისებიანი სიმსივნეების წარმოქმნა და სხვა. სათავსები, სადაც ხორციელდება რადიაქტიულ გამოსხივებასთან დაკავშირებული სამუშაოები, ისინი დასაშვები ნორმების მიხედვით იყოფიან სამ კატეგორიად (ცხ. 6.1)

კატეგორია	პერის ნორმა ბერი	წლიური ნორმა ბერი
პროფილის მუშები უშუალო დასხივების წყარო	0,1	5
– მეზობელ შენობაში	0,01	0,5
– მოსახლეობისათვის	0,001	0,05

ცხრილი 6.1

როგორც ცხრილიდან ჩანს, პროფესიონალი მუშაობისათვის, ვინც მუშაობს ატომური ენერგეტიკის ხაზით, წლიური ნორმა 5 ბერით განისაზღვრება. ერთი ბერი წარმოადგენს რენტგენის ბიოლოგიურ ექვივალენტს. ბერი ისმარება ისეთ პირობებში, როდესაც დასხივება ხორციელდება ცოცხალ ორგანიზმზე. დადგენილია, რომ დასხივების დროს ნაწილაკები შეიძლება დაგროვდეს ძვლებში, დვიძლებში ან თანაბრად განაწილდეს სხეულის ყველა ორგანოში. არჩევენ რადიაქტიული ნივთიერების აქტიურობას, რაც დაკავშირებულია ნაწილაკების დაშლასთან დროის ერთეულში და გამოისახება კიურებში. იქ, სადაც ხორციელდება სამუშაოები რადიაქტიულ ნივთიერებებთან, აუცილებელია იატაკი და ავეჯი დაფარული იყოს ისეთი მასალებით – სალებავებით, რომელიც მოგვცემენ მათი სკელი დასუფთავების საშუალებას. ასეთებია: ლინოლიუმი, პლასტიკატები, ზეთის თეთრი სალებავი. სამუშაოს დამთავრების შემდეგ მომუშავები გადიან დოზიმეტრულ შემოწმებას და ანხორციელებენ მუშაობის დროს მიღებული სხეულის დაზიანებული ნაწილების (გაჩხანა – გაჭრის) სანიტარულ დამუშავებას. მუშაობის დროს ფართოდ გამოიყენება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: რეზინის ბოტები, ხელთათმანები, სპეციალური დახურული სათვალეები, ხოლო სუნთქვის უზრუნველსაყოფად – რესპირატორები.

ფოტოფირიანი და იონიზაციის პრინციპზე მომუშავე დოზიმეტრების მუშაობის პრინციპებია: ფოტოფირზე მომუშავე დოზიმეტრში ფოტოფირი მითავსებულია ბეჭდის ან ზელზე წამოსაცმელი ბრასლეტის ჰერმეტულად დახურულ ყუთში, რომელსაც მომუშავე ატარებს მთელი ცვლის განმავლობაში. ცვლის დამთავრების შემდეგ ფოტოფირი მუდავნდება და ხორციელდება მისი შედარება ეტალონთან, რაც საშუალებას გვაძლევს დაგადგინოთ მიღებული დასხივებული დოზის რაოდნობა.

იონიზაციის პრინციპზე მომუშავე დოზიმეტრის მიღებული ამოტუმბული პავლის ნაცვლად ჩაწესილია ნეიტრალური გაზი. მიღავს მიერთებული აქს შერალი კვების წყარო. მასში რადიაქტიური ნივთიერებების მოხვედრის შედეგად იქმნება იონიზაცია, იკვრება წრედი და წრედში გადის უმნიშვნელო სიდიდის დენი, რის შედეგადაც ბერებში ან რენტგენებში გრადუირებულ სკალაზე გადაიხრება მაჩვენებელი ისარი.

დასხივების შედეგად შესაძლებელია ადგილი ჰერნდეს ე. წ. მწვვე რადიაქტიულ დავადებას, რაც მძიმე შედეგით და, მათ შორის, სიკვდილითაც შეიძლება დამთავრდეს. დასხივების შედეგად ადამიანს განუვითარდება ე. წ. ქრონიკული დავადება. ე. ი. როდესაც დასხივება მცირე დოზებით ხდება დიდი ხნის განმავლობაში. ქრონიკული დავადების დროს ადგილი აქს სხეულზე ჭრილობების შეუხორცებლობას, სისხლის გათეთრებას, სიმსივნეს და სხვა დაავადებებს.

წლიური დასხივების დოზის საანგარიშოდ გამოიყენებთ ფორმულას:

$$\text{Д} = 5(N - 18) \quad \text{ბერი}$$


სადაც N არის მომუშავის ასაკი, 18 – პროფესიული დასხივების დაწყების ასაკი, 5 – კოეფიციენტი.

ყველა შემთხვევაში 30 წლის ადამიანისათვის ჯამური დასხივების დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ბერს.

6. 5. ბრძოლა საწარმოო სმაურთან.

როგორც ცნობილია, სმაური უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე. მას შეუძლია გამოიწვიოს პროფესიული დავადება სმენის შემცირების თვალსაზრისით და ასევე გახდეს უბედური შემთხვევის მოხდენის მიზეზი.

ვარჩევთ სმაურის ძალასა და სმამაღლობას. სმაურის ძალა დამოკიდებულია რხევის ამპლიტუდის სიდიდეზე, ხოლო სმამაღლობა კავშირშია სიხშირესთან. ადამიანის ყური აღიქვამს ბერებს 20 – დან 20000 ჰერცამდე. ინფრა და ულტრაბგერები ჩვენ არ გვესმის. როგორც 6. 5 ნახაზიდნ ჩანს, არჩევენ სმაურის ქვედა შეგრძნების ზღვარს და ზედა მტკიცნეულ ზღვარს.

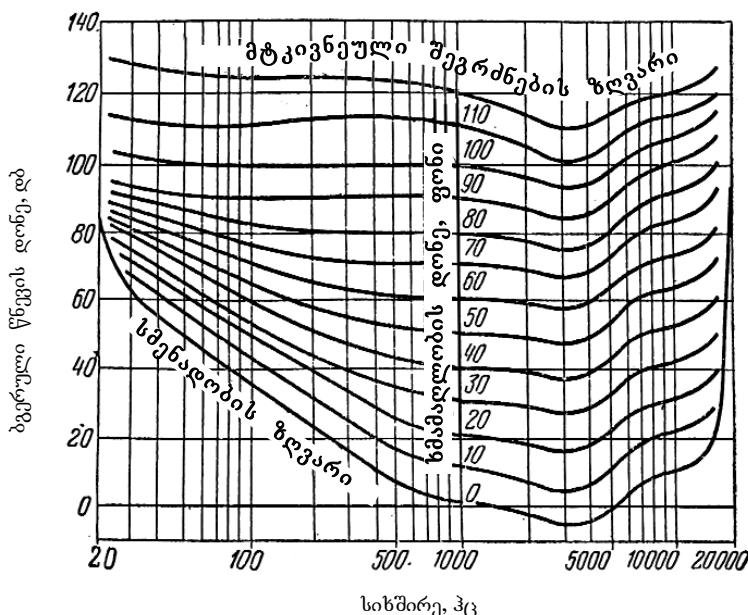

ნახ. 6.5

ხმაურის შეგრძნების ქვედა ზღვრის ენერგია განისაზღვრება 10^{-9} ერგი/სმ² წმ. ზედა მტკიცნებული ზღვრის ენერგია – 10^4 ერგი/სმ წმ². იმის გამო, რომ ამ ორ ზღვარს შორის ენერგიის ცვალებადობა ძალზე დიდია, ხაზობრივი სკალის შედგენა მოუხერხებელია და შემოღებულია ლოგარითმული სკალა, რომლის მიხედვითაც მთელი ეს დიაპაზონი იყოფა 13 ბელად.

$$L = \lg \frac{10^4}{10^{-9}} = \lg 10^{13} = 13 \text{ ბელი} \quad (6. 8.)$$

იმის გამო, რომ ჩვენი სმენის ორგანო კარგად შეიგრძნობს ბელის მეტვდნაში, ამიტომ აკუსტიკაში ხმაურის ძალის გასაზომად მიღებულია დეციბელი:


$$L = \lg \frac{I_x}{I_0} , \text{ ბელი} \quad (6. 9.)$$

$$L = 10 \lg \frac{I_x}{I_0} , \text{ დბ,} \quad (6. 10.)$$

სადაც I_x და I_0 არის X დონესა და ნულოვან დონეზე არსებული ხმაურის ძალა. იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი და იგივე ინტენსივობის მქონე ორი ბერია ზოგჯერ სხვადასხვანაირად მოქმედებს ორგანიზმე, რაც დაკავშირებულია ბერის სიხშირესთან, ამიტომ შემოღებულია ბერის ხმამაღლობის დონის გამომსახველი ერთეული ფონი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, ჩვენმა სმენის ორგანომ გაარჩიოს სხვადასხვა სიხშირის მქონე ბერები.

ნახ. 6. 6 – ის თანახმად, არსებობს დამოკიდებულება ბერის ხმამაღლობის დონესა და ბერის ფიზიოლოგიურ შეგრძნებას შორის. ცნობილია, რომ ხმამაღლობის დონის ორჯერადი გაზრდა არ იწვევს ფიზიოლოგიური აღქმის ორჯერ გაზრდას, არამედ იგი ბევრად უფრო მეტია.

ხმამაღლობის დონე, ფონი.

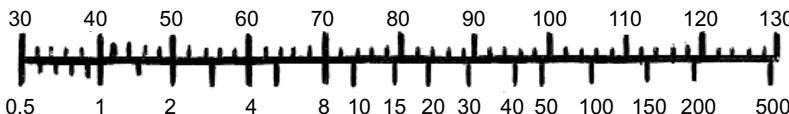

ხმამაღლობა, სონი.

ნახ. 6.6

ამრიგად, ერთეული სონი წარმოდგენას გვაძლევს, თუ როგორია შეფარდება ხმამაღლობის დონესა და ჩვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიურ შეგრძებას შორის.

თუ გვჭირდება წარმოების პირობებში ერთნაირი ხმაურის მქონე წყაროების ჯამური ხმაურის დონის ანგარიში, ვსარგებლობთ ფორმულით:

$$L_{\text{ჯა}} = L_1 + 10 \lg n, \quad \text{დბ} \quad (6. 11.)$$

სადაც L_1 არის ერთი წყაროს ხმაურის დონის მნიშვნელობა.

n – ხმაურის წყაროს რაოდენობა.

თუ ხმაურის წყაროებს სხვადასხვა ხმაურის დონე გააჩნიათ, მაშინ ჯამური დონე იქნება:

$$L_{\text{ჯა}} = L_1 + \Delta L, \quad \text{დბ} \quad (6. 12.)$$


სადაც L_1 არის არსებული ხმაურის წყაროებიდან უდიდესი.

ΔL – დანამატი, რომელიც აიღება გრაფიკიდან.

არსებობს ხმაურის შემცირების მრავალი საშუალება. მათ შორის ხმაურის წყაროს იზოდლაცია, ხმაურის შთანთქმა და ჩახშობა. ხმაურის შთანთქმა შესაძლებელია წარმოების პირობებში სხვადასხვა სახის ზედაპირების ფორმუგანი მასალებით მოპირკეთებით. მასალის ფორმის მიხედვით საშუალებას იძლევა ზედაპირზე მოხვედრილი ხმაურის ტალღა შთანთქმულ იქნას არსებულ ფორებში, სადაც იგი გადაიქცევა სითბოდ. გარდა აღნიშნულისა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ასევე ხმაურის ჩახშობის საშუალებანი, რომელთაგან აღსანიშნავია აეროდინამიკური ხმაურის ჩახშობის ხერხები, როგორიც არის აქტიურ და რეაქტიულ პრინციპზე მომუშავე მაყუჩების გამოყენება. ნახ. 6. 7.


აქტიური ტიპის მაყუჩებში ბეჭრული ტალღის ენერგიის შთანთქმა ხორციელდება გასაკლეული გზის გაზრდით და ფორმოვანი მასალით შექმნილი ექრანის დახმარებით. რექტიული ტიპის მაყუჩებში ბეჭრის ტალღის ენერგიის ჩახშობა ხორციელდება ჰაერის დრეკადობის ხარჯზე. აქ პერიოდული შეკუმშვა – გავართოების შედეგად ადგილი აქვს ენერგიის კარგვას.

ა)

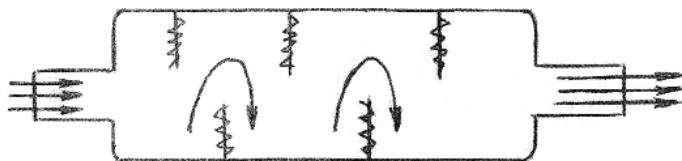

აქტიური ტიპის მაყუჩი

ბ)

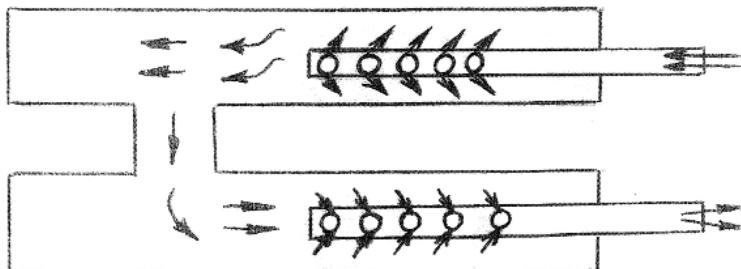

რეაქტიური ტიპის მაყუჩი

ნახ. 6.7

7. ელექტროუსაფრთხოების საფუძვლები.

7. 1. ელექტროუსაფრთხოების საფუძვლები.

ელექტრული დენი უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე. სხეულში გამავალი 0,6 მილიამპერი იწვევს ხელის თითების კრუნჩხვით შეკუმშვას, 1,5 – 5 მილიამპერი – ხელის მტევნის კუნთების კრუნჩხვას, 15 – 20 მილიამპერი – ხელის კუნთის დაბლას, 40 – 60 მა – სუნთქვის დაბლას, 100 მა 2 – 3 წმ – ის განმავლობაში ახდენს გულის კუნთის გაჩერებას.

ელექტრული დენით დაშავების დროს არჩევენ დაშავების შემდეგ სახეებს:

1. ელექტრული ტრავმა.
2. ელექტრული დარტყმა.

ელექტრული ტრავმის დროს, მაგალითად, დამწვრობისას, ადამიანს უზიანდება კანი. დამწვრობისას არჩევნ დაზიანების ოთხ სტადიას: შეწითლებას, ბუშტულაკების წარმოშობას, კანის არასრულ ნეკროზსა და სრულ ნეკროზს. ელექტრულ ტრავმას მიეკუთვნება ასევე ე.წ. „მოლითონება“, რომლის დროსაც გამდნარი ელექტროდების ნაპერწკლები ფარავენ – აზიანებენ სხეულის კანს. ელექტრული ტრავმაა ასევე ე.წ. ელექტრული ნიშანი, რაც წარმოადგენს მოყვითალო ფრის ლაქს, წარმოშობილს საღნის შეხების ადგილზე. ელექტრული დარტყმა კი ეს არის სხეულის შიგა ორგანოების მძიმე დაშავება, რომლის დროსაც ზიანდება მსხვილი სისხლძარღვები, ფილტვები, გული და კუნთები.

ელექტრული დენით დაშავებისას საგულისხმოა შემდეგი მაჩვნებლები:

ადამიანის ელექტრული წინაღობა – იგი საინუინრო გაანგარიშების დროს მიიღება 1000 ომის ტოლი. ჭრილობის შემთხვევაში ან კანის სხვა დაზიანებისას სხეულის წინაღობა სხვა ადგილებთან შედარებით ბევრად დაბალია პირისა და იღლის არეში.

დენის გავლის გზა – სახიფათოა დენის გავლა მიმართულებით ხელი – ხელი, რადგან დენის გავლის გზა გულ – მკერდის არეში მოდის, ნაკლებად სახიფათოა დენის გავლის გზა ხელი – ფეხი ან ფეხი – ხელი, რასაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ასევე ბიჯური ძაბვის შემთხვევის დროსაც. უფრო უსაფრთხოა დენის გავლის გზა ფეხი – ფეხი.

დენის სიხშირე – ყველაზე მავნედ მიჩნეულია დენის სამრეწველო სიხშირე 50 – 60 ჰერცი. დენის სიხშირის გაზრდასთან ერთად მცირდება ელექტრული დარტყმის საშიშროება, ე. ი. ნაკლებად ზიანდება ადამიანის შიგა ორგანოები და ამიტომ იგი არ არის სახიფათო. მაღალი სიხშირეების დროს (300 – 500 კილოჰერცი) ადამიანს ეწვის, უზიანდება კანი, რაც, რა თქმაუნდა, ასევე სახიფათოა.

დენის ზემოქმედების ხანგრძლივობა – როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 0,1


ამპერი ანუ 100 მილიამპერი დენი 2 – 3 წმ – ის განმავლობაში სასიკვდილოა, მაშინ, როდესაც სხეულში შეიძლება დაზიანების გარეშე რამ-დენიმე ათეული ამპერი დენის ძალა გავიდეს წამის მეათასედებში. სწორედ ამ პრინციპზეა აგებული გულის კუნთის მოქმედების აღმდგენი აპარატი – დეფიბრილატორი.

7. 2. ერთპოლუსა და ორპოლუსა შეხების შემთხვევები.

ადამიანის დაშავება ელექტრული დენით შესაძლებელია დენგამტარ ნაწილებთან ერთპოლუსა ან ორპოლუსა შეხებისას, აგრეთვე ჩამოწებულ არადენგამტარ ნაწილებთან შეხებისას, რომლებიც ნორმალური პირობების დარღვევის გამო აღმოჩნდნენ ძაბვის ქვეშ. ამ დროს ადამიანის სხეულში გამავალი დენის ძალა, გარდა ქსელის პარამეტრებისა და ადამიანის წინა-ღობისა, დამოკიდებულია ქსელის ნეიტრალის რეჟიმზე, რომელიც შეიძლება იყოს ჩამოწებული ან იზოლირებული.

ნეიტრალის ყრუდ ჩამოწებისას, გენერატორის ან ტრანსფორმატორის გრანილის შუალედური წერტილი მიერთებულია ჩამამიწებელ მოწყობი-ლებასთან უშუალოდ ან მცირე წინაღობის საშუალებით (დენის ტრანსფორ-მატორით).

იზოლირებული ნეიტრალის შემთხვევაში ენერგიის წყაროს შუალედურ წერტილს არ გააჩნია ელექტრული კავშირი ჩამამიწებელ მოწყობილობასთან ან მიერთებულია მასთან დიდი წინაღობის მქონე აპარატების საშუალებით (ძაბვის ტრანსფორმატორებით, ტევადური დენების კომპენსატორებით და სხვა).

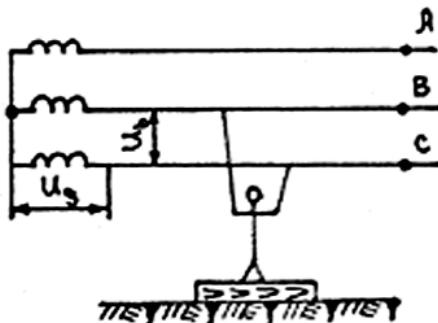

ნახ. 7.1

ელექტრულ ქსელში ადამიანის ორფაზე ჩართვისას (ნახ. 7. 1.), იგი ხვდება ქსელის საზური ძაბვის ქვეშ ქსელის ნეიტრალის რეჟიმისაგან დამოუკიდებლად და ამ დროს ორგანიზმი გამავალი დენის ძალა გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

$$I_{\text{აღ}} = \frac{U_b}{R_{\text{აღ}}} = \frac{\sqrt{3} U_{\text{ვ}}}{R_{\text{აღ}}} \quad (7. 1.)$$

სადაც U_b და $U_{\text{ვ}}$ არის ქსელის ხაზური და ფაზური ძაბვები; $R_{\text{აღ}}$ – ადამიანის ორგანიზმის სრული წინაღობა.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი ერთდროულად ეხება ფაზურ და ნულოვან სადენებს, მაშინ იგი ხვდება ფაზური ძაბვის ზემოქმედების ქვეშ.


როგორც 7. 1 ნახაზზე მოყვითლი სქემიდან ჩანს, ასეთი შეხების დროს ადამიანს მიწისგან იზოლაცია (რეზინის ფეხსაცმელები, ლიელექტრიკული ხალიჩა და სხვა) ვერ იცავს.

ელექტრულ ქსელში ადამიანის ერთფაზა ჩართვისას მის სხეულში გამავალი დენის სიდიდეზე დიდ გავლენას ახდენს ქსელის მკვებავი წყაროს (გენ-ერატორი, ტრანსფორმატორი) ნეიტრალის რეჟიმი.

ყრუდჩამიწებულნეიტრალიან ქსელებში, ნეიტრალის ჩამამიწებლის წინაღობა რამდენიმე ომს შეადგენს, რაც გაცილებით ნაკლება გამტარების იზოლაციის წინაღობასა და ტევადურ წინაღობაზე მიწის მიმართ. ამ შემთხვევაში, თუ მიწის მიმართ ფაზების გამტარობას მხედველობაში არ მივიღებთ, ელექტრულ ქსელში ერთფაზა ჩართვისას (ნახ. 7. 2.) ადამიანის ორგანიზმი გამავალი დენის სიდიდე გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

$$I_{\text{აღ}} = \frac{U_{\text{ვ}}}{R_{\text{აღ}} + R_0} \quad (7. 2.)$$

სადაც R_0 არის ნეიტრალის ჩამამიწებლის წინაღობა.

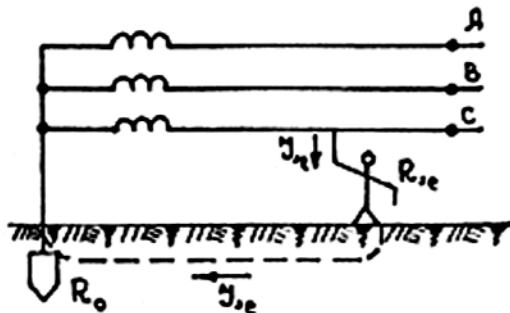

ნახ. 7.2

ვინაიდან R_0 გაცილებით ნაკლებია ვიდრე $R_{\text{აღ}}$, მისი სიდიდე შეიძლება მხედველობაში არ მივიღოთ და მაშინ შეგვიძლია დაგწეროთ:


$$I_{\text{აღ}} = \frac{U_{\text{ვ}}}{R_{\text{აღ}}} \quad (7. 3.)$$

ე.ო. ყრუდჩმიწებულნეტრალიან ქსელში ერთფაზა ჩართვისას, ადამიანი ხვდება ფაზური ძაბვის ზემოქმედების ქვეშ. ამ შემთხვევაში ძაბვი გამავალი დენის ძალა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული გრუნტის (იატაკის), ფეხ-საცმლის და თვით ადამიანის სხეულის ელექტრულ წინაღობებზე და არ არის დამოკიდებული ქსელის იზოლაციის წინაღობასა და მიწის მიმართ ქსელის ტევადობაზე.

იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელებში ერთფაზა ჩართვისას (ნახ. 7. 3.), ადამიანის ორგნიზმში გამავალი დენის ძალა დიდად არის დამოკიდებული ფაზური სადენების იზოლაციის წინაღობაზე და მათ ტევადობაზე მიწის მიმართ.

ამ შემთხვევაში ადამიანის სხეულში გამავალი დენის ძალა განისაზღვრება ფორმულით;

$$I_{\text{აღ}} = \frac{3U_{\text{ვ}}}{3R_{\text{აღ}} + Z} \quad (7. 4.)$$

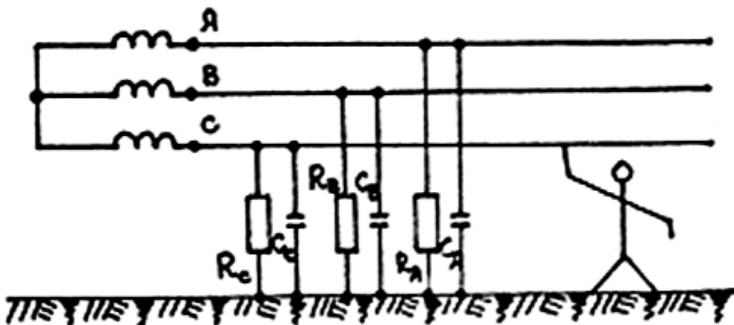

ნახ. 7.3

სადაც Z არის მიწის მიმართ ფაზური სადენების სრული წინაღობა (აქტიური და ტევადური).

იმ შემთხვევაში, როდესაც ქსელი მცირედ გავრცობილია, მისი ფაზების ტევადობა მიწის მიმართ მცირეა და ამიტომ ტევადური წინაღობაც შეიძლება

მხედველობაში არ მივიღოთ. აქედან გამომდინარე, ფორმულაში $Z = \frac{3U_0}{R_{\text{აღ}}}$ – ის ნაცვლად უნდა ჩაისვას ფაზების აქტიური წინაღობა მიწის მიმართ, ანუ იზოლაციის წინაღობა $R_{\text{აღ}}$, ხოლო როდესაც $R_{\text{აღ}} > R_{\text{აღ}}$, მაშინ ორგანიზმში გამავალი დენის სიდიდე განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$I_{\text{აღ}} = \frac{3U_0}{R_{\text{აღ}}} \quad (7.5.)$$

ე.ი. რაც მეტია ქსელის იზოლაციის წინაღობა, მით ნაკლები დენი გადის ადამიანის ორგანიზმში.


გავრცობილ ქსელებში, როდესაც ქსელში ჩართულია მომხმარებლების დიდი რაოდენობა, იზოლაციის წინაღობას მცირე სიდიდე გააჩნია, ხოლო ტევადობა მიწის მიმართ საკმარი დიდია, ამიტომ $Z \ll R_{\text{აღ}}$ და ადამიანის ორგანიზმში გმავალი დენის სიდიდე ტოლია:

$$I_{\text{აღ}} = \frac{U_0}{R_{\text{აღ}}} \quad (7.6.)$$

ე.ი. იზოლირებულნეიტრალიან გავრცობილ ქსელში ერთფაზა ჩართული დროს ადამიანი ზედება ფაზური ძაბვის ქვეშ და მის ორგანიზმში გამავალი დენის სიდიდეზე ფაზების იზოლაციის წინაღობა მცირე გავლენას ახდენს.

7. 3. ბიჯური ძაბვა.

ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციის პროცესში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ავარიულ სიტუაციას, როდესაც იზოლაციის დაზანებას ან შიშველი საღენის მიწასთან შეხების გამო დენი იწყებს განდინებას მიწაში. დენის განდინება წარმოებს რადიალური მიმართულებით. (ნახ. 7. 4.)

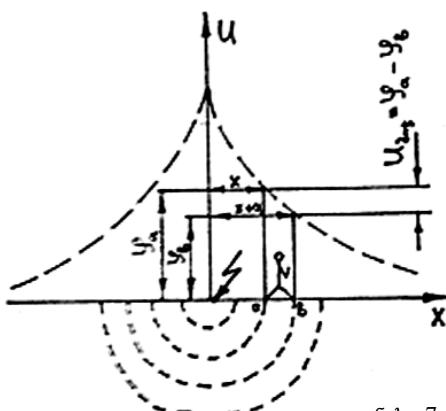

ნახ. 7.4

ამ შემთხვევაში, ოუ ადამიანი დენის განდინების ზონაში აღმოჩნდა, იგი შეიძლება მოხვდეს ძაბვის ზემოქმედების ქვეშ, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იგი არ ეხება ელექტროლანადგარის ნაწილებს. ამის მიზეზია ის, რომ ნიადაგის იმ წერტილებს, რომლებსაც ერთდროულად ეხება ადამიანის ფეხები, გააჩნია სხვადასხვა პოტენციალი, ე. ი. ამ შემთხვევაში ადამიანი აღმოჩნდება ბიჯური ძაბვის ზემოქმედების ქვეშ.

ბიჯური ძაბვა ეწოდება ძაბვას დენის წრედის ორ წერტილს შორის, რომლებიც ერთმეორისგან დაცილებულია ბიჯის მანძილზე. ბიჯური ძაბვა განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$U_{\delta\omega} = \Phi_a - \Phi_b = \frac{I_Q a}{2\pi(x+a)} \quad (7. 7.)$$

სადაც I არის მიწაში განდინების დენი; Φ – გრუნტის კუთრი წინაღობა; x – მანძილი მიწაში დენის განდინების წერტილიდან უახლოეს ფეხამდე; a – ადამიანის ბიჯის სიგრძე. (გამოთვლის დროს იგი მიიღება 0,8 მ – ის ტოლი).

როგორც აღნიშნული ტოლობიდან და 7. 4 ნახაზიდან ჩანს, რაც უფრო ვშორდებით მიწაში დენის განდინების წერტილს, მით უფრო მცირდება ბიჯური ძაბვა და განდინების წერტილიდან 20 მ მანძილზე პრაქტიკულად ხულის ტოლი ხდება.

ბიჯური ძაბვის ზემოქმედების ქვეშ ადამიანის მოხვედრისას, წრედი იკვრება შედარებით უსაფრთხო გზით „ფეხი – ფეხი“, მაგრამ 100ვ და მეტი ბიჯური ძაბვის დროს იწყება ფეხის კუნთების კრუნჩევები, ადამიანი შეიძლება დაუცის მიწაზე, რის გამოც გაიზრდება მის სხეულზე მოღებული პოტენციალთა სხვაობა და დაშავების საფრთხე. ამის გამო დაუშვებელია ხალხის მიახლოება მიწაზე დაგდებულ სადენთან 4–5მ მანძილზე დახურულ სათავსებში და 8–10მ მანძილზე ღია მოედნებზე. ოუ აუცილებლობა მოითხოვს მიწაზე დაგდებულ ძაბვის ქვეშ მყოფ სადენთან მიახლოებას, საჭიროა ეს გავაკეთოთ მოკლე ნაბიჯებით ან ცალ ფეხზე ხტუნვით.

7. 4. შეხების ძაბვა.


მიწასთან შერთვა ეწოდება ელექტროლანადგარების ძაბვის ქვეშ მყოფი ნაწილების შემთხვევით ელექტრულ კავშირს იმ კონსტრუქციულ ნაწილებთან, რომელიც იზოლირებული არ არის მიწისაგან, ან უშუალოდ მიწასთან კავშირს. მიწასთან შერთვა შეიძლება გამოიწვიოს იზოლაციის დაზიანებამ, ელექტროლანადგარების დენგამტარ ნაწილებსა და ჩამიწებულ გამტარს შორის კონტაქტის წარმოქმნამ, ძაბვის ქვეშ მყოფი გაწყვეტილი გამტარის მიწაზე დაგარდანამ.

იზოლაციის დაზიანების დროს წარმოიქმნება მოკლედ შერთვის დენი,

რომელიც დანადგარის კორპუსისა და ლითონური ჩამამიწებლის საშუალებით განედინება მიწაში. ამ დროს ყველა დანადგარი (ნახ. 7. 5.), რომელსაც გააჩნია ლითონური კავშირი ამ კორპუსთან, მიიღებს მიწის მიმართ პოტენციალს, რომელიც ტოლი იქნება ჩამამიწებლის პოტენციალისა:

$$\Phi_{ჩ.მ} = I_{გ.გ} \cdot R_{ჩ.მ} \quad (7.5.)$$

სადაც $I_{გ.გ}$ არის მიწასთან მოკლედ შერთვის დენი; $R_{ჩ.მ}$ არის ჩამამიწებლის წინაღობა.

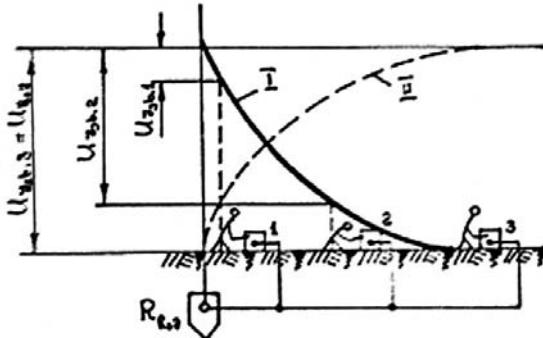

ნახ. 7.5

7. 5 ნახაზზე მოცემულია ელექტროდანადგარების სამი კორპუსი, რომელიც მიერთებულია საერთო ჩამამიწებელთან. თუ მიწაზე მდგომი ადამიანი ხელით ხეხბა დანადგარის კორპუსს, მაშინ მისი ხელი მიიღებს ჩამამიწებლის პოტენციალს $\Phi_{ჩ.მ}$, ხოლო ფეხები – ნიადაგის ზედაპირის პოტენციალს $\Phi_{ფ}$. ამის გამო, ადამიანის ხელსა და ფეხებს შორის აღიძვრება პოტენციალთა სხვაობა, რომელსაც შეხების ძაბვა ეწოდება და იგი გამოისახება შემდეგი ტოლობით:


$$U_{შე} = \Phi_{ჩ.მ} - \Phi_{ფ} \quad (7. 9.)$$

7. 5 ნახაზზე მოცემული I მრუდი გვიჩვენებს ელექტროდანადგარის კორპუსზე მოკლედ შერთვისას გრუნტის ზედაპირზე პოტენციალების განაწილებას, ხოლო მეორე მრუდი – შეხების ძაბვის ცვლილებას ჩამამიწებლიდან მოცილების დროს. თუ დანადგარის კორპუსთან შეხებაში მყოფი ადამიანი დგას უშუალოდ ჩამამიწებლთან, მაშინ ფეხებისა და ხელის პოტენციალები ერთნაირია და შეხების ძაბვა ნულის ტოლია. ჩამამიწებლიდან მოცილების დროს შეხების ძაბვა იზრდება, ვინაიდნ მცირდება ფეხის ანუ მიწის ზედაპირის პოტენციალი და შეხების ძაბვა აღწევს მაქსიმუმს, როდესაც ადამიანი ეხება იმ დანადგარის კორპუსს, რომელიც იმყოფება მიწაში დენის განდინების ზონის გარეთ, ე.ი. ჩამამიწებლიდან 20 მ და უფრო მეტ მანძილზე და ამ დროს შეხების ძაბვა ტოლია:

$$U_{შე} = I_{გ.გ} - R_{ჩ.მ} \quad (7. 10.)$$

7. 5. დამცავი ჩამიწება.

ელექტრული დენით გამოწვეული ტრავმების თავიდან ასაცილებლად, დაცვის ერთ – ერთ ძირითად საშუალებას წარმოადგენს დამცავი ჩამიწება. დამცავი ჩამიწება ეწოდება ელექტროდანადგარების იმ ღითონური არადენგამტარი ნაწილების მიერთებას მიწასთან ჩამამიწებული სადენებისა და ჩამამიწებლების საშუალებით, რომლებიც ნორმალურ პირობებში ძაბვის ქვეშ არ ძყოფება, მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს ძაბვის ქვეშ სხვადასხვა დარღვევების გამო (ნახ. 7.6.).

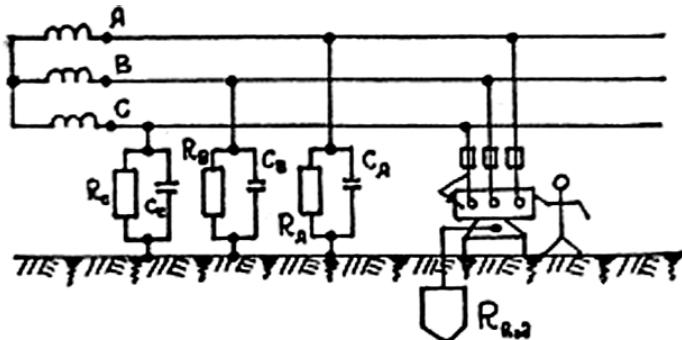

ნახ. 7.6

ელექტროდანადგარების კორპუსებისა და კონსტრუქციების დამცავი ჩამიწება გამოიყენება 1000 ვ – მდე ძაბვის იზოლირებულნეიტრალიან ქსელებში და 1000 ვ – ზე მაღალი ძაბვის როგორც იზოლირებულნეიტრალიან, ასევე ჩამიწებულნეიტრალიან ქსელებში. 1000 ვ – მდე ჩამიწებულნეიტრალიან ქსელებში დამცავი ჩამიწება არ გამოიყენება, რადგან იგი ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის დაცვას ელექტრული დენით დაზიანებისაგან.

დამცავი ჩამიწება მოქმედებს შემდეგი პრინციპით: იმ შემთხვევაში, როდესაც იზოლაციის გარღვევის გამო, ელექტროდანადგარების ლითონური ნაწილები აღმოჩნდა ძაბვის ქვეშ და დანადგარს არა აქვს დამცავი ჩამიწება, ასეთ ლითონურ ნაწილებთან შეხება ქსელის ერთ – ერთ ფაზასთან შეხების ტოლფასია. ხოლო, როდესაც მოწყობილია დამცავი ჩამიწება, მიწის მიმართ კორპუსის ფაზაგარღვეული ნაწილების ძაბვა მცირდება, ამიტომ მათთან შეხებისას ადამიანის ორგანიზმი გამავალი დენის სიდიდე უსაფრთხოა ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის.

კორპუსზე, რომელსაც მოწყობილი აქვს დამცავი ჩამიწება, ერთ – ერთი ფაზის გარღვევისას, კორპუსი აღმოჩნდება ძაბვის ქვეშ, რომელიც ტოლია:

$$U_{ჩამ} = I_{ჩამ} \cdot R_{ჩამ} \quad (7. 11.)$$

ხოლო, თუ ადამიანი შეხება კორპუსს, აღმოჩნდება შეხების ძაბვის ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც ტოლი იქნება:

$$U_{\text{შე}} = \alpha \cdot U_{\text{ჩა}} \quad (7. 12.)$$

სადაც α არის შეხების კოეფიციენტი, რომელიც ცვალებადობს 0 – და 1 – მდე ჩამიწების ადგილიდან მოცილებასთან ერთად.

მაშასადამე, ადამიანის ორგანიზმში გამავალი დენის სიდიდე შეგვიძლია განვსაზღვროთ შემდეგი ფორმულით:

$$I = \frac{U_{\text{შე}}}{R_0} = \frac{\alpha U_{\text{ჩა}}}{R_0} = \frac{\alpha \cdot I_{\text{ჩა}} \cdot R_{\text{ჩა}}}{R_0} \quad (7. 13.)$$

ე.ი. შეხების ძაბვა და ადამიანის ორგანიზმში გამავალი დენის სიდიდე შეიძლება მნიშვნელოვნად შევამციროთ შეხების კოეფიციენტის შემცირებითა და მცირე წინაღობის მქონე ჩამამიწებლის გამოყენებით.

7. 6. დანულება.

1000 ვ – მდე ჩამიწებულნეიტრალიან ქსელებში დამცავი ჩამიწება არაეფექტურია, ვინაიდან მიწასთან ერთფაზა შერთვისას მოკლედ შერთვის დენი არ არის საკმარისი დამცავი საშუალებების ასამუშავებლად (დნობადი მცველები, დაცვის ავტომატები) და არ არის უზრუნველყოფილი ქსელის დაზიანებული უბნის ავტომატური აძორთვა. ასეთ ელექტროდანადგარებში დამცავი ჩამიწების მოწყობისას კორპუსსზე მოკლედ შერთვის დროს წარმოქმნილი მიწაზე მოკლედ შერთვის დენი ტოლი იქნება:

$$I_{\text{გა}} = \frac{U_{\text{ვ}}}{R_0 + R_{\text{ჩა}}} \quad (7. 14)$$

თუ ასეთი სიდიდის დენი გაიღოს კორპუსის ჩამამიწებელში დიდი ხნის განმავლობაში, ჩამიწებულ დანადგარზე მოდებული პოტენციალი იქნება:


$$U_{\text{ჩა}} = I_{\text{ჩა}} \cdot R_{\text{ჩა}} = \frac{U_{\text{ვ}} R_{\text{ჩა}}}{R_0 + R_{\text{ჩა}}} \quad (7. 15.)$$

იგი ფაზური ძაბვის ნახევრის ტოლია, როდესაც $R_0 + R_{\text{ჩა}}$: ხოლო, როდესაც $R_{\text{ჩა}} > R_0$, კიდევ უფრო მეტი სიდიდესაც მიაღწევს, ე.ი. ასეთ ქსელებში დამცავი ჩამიწება ვერ უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას ელექტრული დენით დაზიანებისაგან.

ყოველივე ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან გამომდინარე, 1000 ვ – მდე ჩამიწებულნეიტრალიან ქსელებში დამცავი ჩამიწება არ გამოიყენება. ელექტრული დენისაგან ადამიანის დაცვის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება დანულება, რაც უზრუნველყოფს ქსელის იმ უბნის გამორთვას, რომელშიც მოხდა

კორპუსზე მოკლედ შერთვა.

დან ულება ელექტროდნადგარის იმ არადენგამტარი ლითონური ნაწილების წინასწარ მიერთებას ტრანსფორმატორის ან გენერატორის მრავალჯერ ჩამიწებულ ნულოვან (ნეიტრალურ) სადენთან, რომელებიც ნორმალურ პირობებში ძაბვის ქვეშ არ იმყოფება, მაგრამ შეიძლება ძაბვის ქვეშ აღმოჩნდეს, სხვადასხვა დარღვევების გამო (ნახ. 7.7).

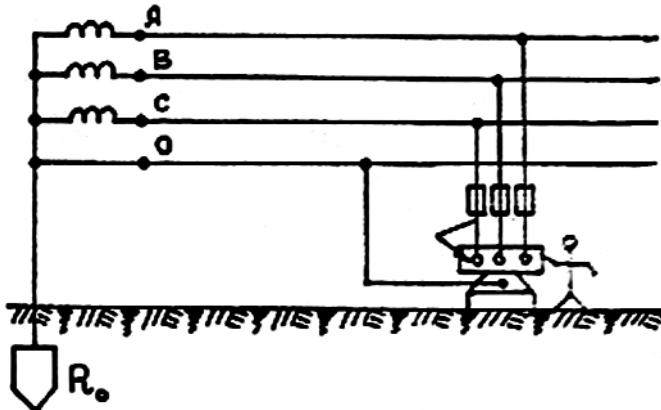

ნახ. 7.7

ამ შემთხვევაში კორპუსზე შერთვა ერთფაზა მოკლედ შერთვის ტოლფასია, რის გამოც ამოქმედდება მაქსიმალური დენური დაცვა და ამოირთვება ქსელის დაზიანებული უბანი.

ელექტრული დენით დაზიანებისაგან საიმედო დაცვის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ავარიული უბნის სწრაფი ამორთვა, რისთვისაც ფაზითა და ნულოვანი სადენით შექმნილი მოკლედშერთვული წრედის წინაღობა უნდა იყოს მცირე, რათა მოკლედ შერთვის დენმა მიაღწიოს ისეთ სიღილეს, რომ იმოქმედოს დაცვის საშუალებებიმა. ამ შემთხვევაში, მოკლედ შერთვის დენსა და დამცავი საშუალებების ამოქმედების დენს შორის უნდა იყოს შემდეგი დამოკიდებულება:

$$I_{\text{გ.3}} \geq K \cdot I_{\text{ამო}} \quad (7.16.)$$

სადაც K არის კოეფიციენტი და მას გააჩნია შემდეგი მნიშვნელობები: დნობადი მცველების გამოყენებისას, $K=3$; ავტომატების გამოყენებისას, თუ მათი ნომინალური დენი 100 ა - მდეა - $K=1,4$, ხოლო დანარჩენი ავტომატებისათვის $K=1,25$ ფერქებასაშიშ სათავსებში დნობადი მცველებით დაცვისას $K=4,0$ ფერქებასაშიშ სათავსებში ავტომატური გამთაშველებით დაცვისას $K=6,0$.

7. 7. სათავსების კლასიფიკაცია ელექტროდენით დამარცხების საფრთხის მიხედვით.

სათავსები და საწარმოები ადამიანის ელექტრული დენით დამარცხების თვალსაზრისით იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

I – უსაფრთხო სათავსები, ე. ი. როდესაც სათავსში არ არსებობს მნიშვნელოვანი საშიშროება ადამიანის ელექტრული დენით დამარცხებისათვის, არ არის დენგამტარი იატაკები, ნორმალურია ტემპერატურა, ტენიანობა.

II – გაზრდილსაფრთხიანი სათავსები, როდესაც იატაკი დენგამტარია. დენგამტარია არსებული მტკერი, გაზრდალია ტემპერატურა 35^0 C – ს ზევით, ტენიანობა მეტია 70% – 75% .

III – განსაკუთრებით საშიში სათავსები, სადაც ისეთივე პირობებია, რომელიც ნაჩვენებია გაზრდილსაფრთხიანი სათავსების დახასიათებისას და გარდა ამისა, ტენის რაოდენობა მაქსიმალურია და აღწევს 100% – მდე. ტემპერატურა 35^0 C – ზე ბევრად მეტია და გარდა აღნიშნულისა, არსებობს ერთდროული შეხების საშიშროება ძაბვის ქვეშ მოხვედრილ ნაწილსა და კარგად ჩამიწებულ მოწყობილობაზე.

ძაბვის ქვეშ მოყოლის შემთხვევაში პირველ რიგში დაზარალებული უნდა გავათავისუფლოთ ძაბვის ზემოქმედებისგან. გავუჩნათ სუნთქვის ხელის შემშლელი ტანსაცმელი, მივცეთ საშუალება თავისუფლად ისუნთქოს სუფთა ჰაერი, შემდეგ უნდა დაგადგინოთ, რა აქვს დაზარალებულს დაზიანებული. თუ მას აქვს მოშლილი სუნთქვითი რეჟიმი, უნდა ჩავუტაროთ ხელოვნური სუნთქვა, ე. ი. განვახორციელოთ ჩაბერვა პირიდან პირში, ან პირიდან ცხვირში. ჩაბერვა უნდა ხორციელდებოდეს ჩვენი სუნთქვის სინქრონულად, ე. ი. წუთში $10 - 12$ – ჯერ. თუ არ ისინჯება მაჯისცემა, ე. ი. დარღვეული აქვს გულის მუშაობის რიტმი, მაშინ საჭიროა განვახორციელოთ გულის გარეგანი მასაჟი, რომლის დროსაც ხორციელდება დაწოლა გულ – მეცნიდის არეში გადაჭდობილი ხელის თითების საშუალებით. დაწოლა ხორციელდება მკერდზე $3 - 4$ სმ სიღრმეზე. გულის მასაჟს ვატარებთ ჩვენი მაჯისცემის სინქრონულად. თუ საჭიროა ორივე პროცედურის ერთდროულად ჩატარება, მაშინ ყოველი 30 ზეწოლის შემდეგ ორჯერ ვუპერავთ პირის ღრუში, ინტერვალით $3 - 4$ წმ.

8. საველე სამუშაოების უსაფრთხოება.

8. 1. შრომისა და ყოფის პიგიენა საველე სამუშაოების ჩატარების დროს.

აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება ველზე, წარსულში საგმაოდ გართულებული იყო, რადგან არ ხერხდებოდა რადიოკავშირები, არ იყო ავტო და საპარატო ტრანსპორტი და სხვა. საველე სამუშაოების ჩატარებისას მნიშვნელოვანი სამუშაოების ჩატარების დროს.

ლოვან ფაქტორად ითვლება გარემოს ტემპერატურა, დიდი ყურადღება ექცევა კვების საკითხებსაც. როგორც ცნობილია, მუშაობის პირობებში ადამიანი განიცდის ენერგეტიკულ ხარჯს. რაც საორიენტაციოდ შემდეგნაირად შეიძლება წარმოიდგინოთ: ადამიანის წონის 1კგ – ზე 1სთ – ის განმავლობაში ისარჯება 1კგალ სითბო. ამრიგად, თუ ადამიანის წონა 75 კგ - ია, სხეულის ენერგეტიკული ხარჯი დღე - ღამეში ტოლი იქნება $75 \times 1 \times 24 = 1800$ კგალ. პრაქტიკულდ იგი ბევრად მეტია გამოანგარიშებულზე და ველზე მუშაობისას შეიძლება მიაღწიოს 4000 – დან 5500კგალ – მდე. აუცილებელია გამოვთვალოთ წყლის ხარჯიც. მიღებულია, რომ 1კგ წონაზე უნდა ვივარაულოთ 35გრ წყალი, ე. ი. $75 \times 35 = 2625 = 2,6$ ლიტრი. აღსანიშნავია, რომ აქედან 15 – 20% მოდის უშუალოდ კვების პროდუქტებში წყლის შემცველობაზე. თუ ველის პირობებში არ მოხერხდება აღუღებული წყლის მიღება, რომელიც უნდა ვაღულოთ არა ნაკლებ 20წთ, დასაშვებია აუღუდებელი წყლის მომარტებაც, თუ იგი დეზინფიცირებულ იქნა ქლორით ან 5 – 6 წვეთი მარილმჟავით ან 3 – 4 კრისტალი კალიუმის პერმანგანატით, ან 5 – 6 წვეთი იოდის ხსნარით.

საველე სამუშაოების ჩატარებისას შესაძლებელია აღილი ჰქონდეს ასევე ინფექციური ხასიათის დაავადებებს:

ენცეფალიტი – ძირითადად გადაიტანება ტკიპისა და კოლის საშუალებით. დაავადებული არიან ციცვები, ზღარბები, ვიროზები და ზოგიერთი ფრინველიც. განსაკუთრებით მძიმე ხასიათს ატარებს ტაიგის ენცეფალიტი, რომელიც აზიანებს თავის ტენის გარსებს და ხასიათდება მძიმე შედევებით. ამ დაავადების თავიდან ასაცილებლად უნდა ვიქონიოთ ტანსაცმელი სპეციალური დანაკრებით, რომლებიც ხელს შეუშლის ტკიპის გადაადგილებას ტანსაცმელზე. უნდა ვერიდოთ აუდუღებელი რბის მიღებას. ტაიგაში მუშაობის დროს აუცილებელია ბრიგადის წევრების მიერ ყოველ 2 – 3 სთ – ში განხორციელდეს ერთმანეთის დათვალიერება ტკიპის აღმოსაჩენად. საერთოდ კი, ენცეფალიტის პროფილაქტიკისათვის მიღებულია აცრები.

მალარია – გადამტანია კოლო ანოფელები. ამჟამად საქართველოში თითქმის აღარ გვხვდება მალარიით დაავადების შემთხვევები.

ლეიშმანიოზი – გადაიტანება ძალლის, მელის, ტურისა და ქინქლის საშუალებით. არსებობს შიგა ორგანოების ლეიშმანიოზი, რომლის დროსაც ზიანდება ღვიძლი, ელექტრა და სხვა. არსებობს კანის ლეიშმანიოზიც, რომელიც შედარებით ნაკლებად სახიფაოოა.

ტულარემია – გადამტანია ვირთხა, თაგვი, კურდღელი, რწყილი და სხვა. ავადმყოფისათვის დამახასიათებელია მალალი სიცხეები – $39 - 40^{\circ} \text{C}$ – საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში. (2 – 3თვე).

ბრუცელოზი – იგი ძირითადად გადაიტანება წყლით, რბით, დაავადებული ხორცის საშუალებით. აზასიათებს მალალი ტემპერატურა და კუნთების დამბლა.

გარდა აღნიშნულისა, შესაძლებელია მომუშავენი დაზიანდნენ შხამიანი

მწერების, ქვეწარმავლების მიერ გამოწვეული კბენითაც. მაგალითად, ამიერ-კავკასიისა და შუა აზიის პირობებში ხშირად ზიანდებიან გეოდეზისტ – კარტოგრაფები გველ – გესლას, გიურზასა და კობრას ნაკბენებით, რომლის დროსაც ყველაზე ეფექტურ საშუალებად ითვლება ახალნაკბენიდან შხამის ამოწოვა. გვხვდება აგრეთვე შხამიანი ობობა, რომლის შხამი 12 – 15 – ჯერ აღემატება გველის შხამს.

გეოდეზიური ექსპედიცია მომარაგებული უნდა იყოს ე. წ. ავარიული აღჭურვილობით, როგორიცაა: კომპასი, აფთიაქი, ასანთი, იარალი და ვიქონიოთ ასევე ხელუხლებელი კვების პროდუქტებიც. იმისათვის, რომ გამოვრიცხოთ გზის აბნევა, აუცილებელია ვისარგბლოთ გამყოლით. აკრძალულია უცნობ ადგილებში ღიმით მარტო სიარული. თუ მიუხედავად მიღებული ღონისძიებებისა, ადგილი ეწება ექსპედიციის რომელიმე წევრის მიერ გზის აბნევას, მაშინ აუცილებელია შევასრულოთ შემდეგი წესები: როგორც დღის, ასევე ღამის სათებში, შეიძლება შემაღლებულ ადგილებში გავაჩალოთ კოცონები, ჩევნი მოძრაობის გზაზე დავტოვოთ ბარათები, განვახორციელოთ გზაზე ხეების კანის ჩამოთლა. დაუშვებელია, რომ იგივე ოპერაციები ჩაატაროს მაძიებელმა ჯგუფმა, თორემ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ერთმანეთის მიყოლებით უვლიათ, როგორც გზაბნეულებს, ასევე მაძიებლებსაც. ასეთ პირობებში ახლა უკვე დღი როლს ასრულებს თანამედროვე რადიოაპარატურისა და მოძილური კავშირის გამოყენება.

7. 2. გადაადგილება მთებში.

როდესაც გეოდეზიური ექსპედიცია მოძრაობს მთებში, აუცილებელია ვიყოლიოთ გამყოლი. თუ ასეთი შესაძლებლობა არა გვაქვს, მაშინ მოძრაობა უნდა ხორციელდებოდეს დაწყვილებულად 2 - 3 კაცი. მთებზე გადაადგილებისას საჭიროა ყურადღება დაეთმოს ქვათა ცვენის საშიშროებას, რომლებიც კარგად არის გამოსახული მთებში არსებული დარების – კულუარების საშუალებით. იმისათვის, რომ არ მოგვდეთ ქვათაცვენაში, სასურველია მოძრაობა ვაწარმოოთ ზიგზაგურად. ხიფათი ქვის ცვენისა მატულობს მზის ამოსვლიდან 2 – 3 სთ – ის შემდეგ, როდესაც დნება ყინული და იწყება გალლობილი ლიდების დაცოცება.

თუ მოძრაობა ხდება ზამთრის პერიოდში დათოვლილ ფერდობზე, პირველ რიგში უნდა გერიდოთ ზვავების ჩამოწოლას, რაც უმეტესად ხდება 20 – 25° დაფერდების მქონე მთის კალთებზე, უმთავრესად მოუთიბავი ბალანსის პირბებში. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა ვერიდოთ ასევე ხმაურს, გასროლას, ხოლო მთაში გადაადგილება ვაწარმოოთ არა ზიგზაგურად, არამედ ერთი მიმართულებით, ქვემოდნ – ზემოთ. იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ მდგრადია მოძრაობისას, გამოიყენება წრიაპები, რაც წარმოადგენს სპეციალურად ფეხსაცმელზე დასამაგრებელ მოწყობილობას, რომელსაც გააჩნია რამდენიმე

გამსხვილებული ლითონის ბრჭყალები. მთებზე მოძრაობისას აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ასევე ყინულსაჭრელი მოწყობილობა - წერაქვი (ალპერშტკი). გადაადგილების დროს წერაქვის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს მუდმივად დავეყრდნოთ სხეულის ორ წერტილს, ფეხებსა და წერაქვს და გავიმაგროთ პოზიცია. სახიფათოა ასევე ხევში მოძრაობა, სადაც შესაძლოა ადგილი პჟონდეს ე.წ. მეწყერული ღვარცოფის მოვარდნას, რაც წარმოადგენს წყლის, ფუჭი ქანის და კლდის ნატეხის თხევად პულპას, რომელიც დიდი სიჩქარით მოექანება კალაპოტში და შეუძლია სწრაფად დაგაკეტოს ხევი, დააზიანოს გზები და ქვეშ მოიყოლოს გზაზე მყოფი ადამიანები, ამიტომ, როდესაც ხევში ისმის ხმაური ან გუგუნი, მოსალოდმელია ღვარცოფი და საჭიროა მორიდება.

8. 3. გადაადგილება წყალზე.

წყალზე გადასვლის შემთხვევაში აუცილებელია ექსპედიციის წევრები წინასწარ მომზადებული იყენენ ამ მიმართულებით. საჭიროა ვიცოდეთ ცურვა, შეგვეძლოს ტრიგბის შეკვრა და სხვა. არსებული წესების თანახმად, ის მდინარეები, რომლებიც იკვებებიან მყინვარებიდან, სასურველია გადავლახოთ მზის ამოსვლამდე. ფრნის ძიებისას აუცილებელია ადგილი შევირჩიოთ განშტოებებზე და არა ძირითად კალაპოტზე.

თუ მდინარის სიღრმე 0,6 მ -ია და სიჩქარე კი 0,4მ/წმ, შესაძლოა მისი გადალაზვა განვახორციელოთ გრძელი ჯოხის, ლატანის დახმარებითაც.

თუ მდინარეზე გადადის რამდენიმე ადამიანი, მაშინ გადალაზვა ხორციელდება ხელი-ხელ ჩაკიდებით. როდესაც მდინარის სიღრმე 1,2 მ - მდევრა და გადასვლას გახორციელებთ ცხენის ან სახედრის საშუალებით, გადასვლისას აუცილებელია ფეხი ამოვილოთ უზანგიდან და მას შემდეგ, რაც ცხენს წყალს დაგალევინებთ, შეგვიძლია გადავიდეთ მდინარეზე. თუ გადასასვლელი მდინარის მოძრაობის სიჩქარე 0,5 მ/წმ და მეტია, ასეთ პირობებში მიღებულია ნაპირებს შორის გაბული იქნას ბაგირი ან თოკი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მთელი ბრიგადის უზიფათოდ გადაყვინა. ხშირ შემთხვევაში ბაგირის დასამაგრებლად გამოყენებულია ნაპირზე არსებული ხეები. ზოგ შემთხვევაში მიმართავენ ტივების აგებასაც, რისთვისაც იხმარება შედარებით დიდი კეთის მორები. შესაკრავი ტივის მოცულობა შეიძლება ვიანგარიშოთ ფორმულით:

$$V = \frac{d^2}{4 \cdot l \cdot n} \quad (8. 1.)$$

სადაც: 1 არის მორის სიგრძე. მ.

d - მორის დიამეტრი.

n - მორების რაოდენობა.

ტივის ოვითამწეობა იანგარიშება ტივის მოცულობის შეფარდებით 5 – თან. თუ გადაადგილება ხორციელდება ჭაობზე, ასეთ შემთხვევაში უნდა კერიდოთ განსაკუთრებით მწვანედ აბიძინებულ ადგილებს. გადაადგილებისას აუცილებლად უნდა ვიქონით დიდი სარი – ლატნი, რომელსაც შეუძლია ჩაფლობის შემთხვევაში შეაკავოს ადამიანის ჩაძირვა. თუ გადაადგილება ხორციელდება ცხენით, აუცილებელია ფეხის ამოლება უზანგიდან და ცხენის ტვირთის შეზღუდვა 60კგ - მდე.

თუ გადაადგილება ხორციელდება უდაბნო ადგილებში, აუცილებელია მოძრაობა წარმოებდეს გამყოლის დახმარებით. რეკომენდირებულია გადაადგილება დამის საათებში, როდესაც სილა უფრო მკრივია და მოხერხებულია სასიარულოდ. ცხენით გადაადგილებისას დღე – დამეში შესაძლებელია 25 – 30 კმ - ის გავლა. თუ უდაბნოში ჭების შორის მანძილები 100კმ –ია, მაშინ რეკომენდებულია ავტომანქანის გამოყენება.

თუ ბრიგადა სარგებლობს საჭაპანო ტრანსპორტით ან ცხენებით, მაშინ დაღმართებზე სასურველია ჩამოქვეითება და ცხენის წინ გაძრღვლა. თუ მოძრაობა ხორციელდება გზებზე, სადაც ხშირია ავტომანქანის მოცურება, აკრძალულია ცხენების მარტო დატოვება.

თანამედროვე პირობებში გეოდეზიური პარტიები ავტომანქანებით მოძრაობენ. ორ ტრინან მანქანაში თუ მოწყობილია დასაჯდომი მერხები, შეიძლება გადავიყვანოთ 16 კაცი, ოთხ ტრინანში კი არა უმეტეს 20 კაცისა. გადაადგილების სიჩქარე იზრულება 30 კმ/სთ – მდე. მძღოლს, რომელსაც გადააკავს ხალხი, უნდა ჰქონდეს I ან II კლასის მძღოლის მოწმობა. ძარაში უნდა იყოს მოწყობილი დასაჯდომი მერხები მანქანის ბორტის ზედა ნაპირიდან 15სმ – ის სიღრმეში. თუ ხალხი ზის ბორტის გასწვრივ ან უკანა ნაწილში, აუცილებელია გაკეთდეს 30 სმ სიმაღლის საზურგები. ხალხის გადაყვანის დროს ძარაში შეირჩევა ერთი პასუხისმგებელი პირი, ვისაც ევალება წესრიგის დამყარება მგზავრობის დროს და უფლება აქვს საჭიროების შემთხვევაში შეაჩეროს მანქანის მოძრაობა.

თუ მგზავრობის დროს მანქანის ძარით გადაიტანება რაიმე ნივთები, მათ შორის კასრები და სხვა, აუცილებელია მათი საიმედოდ დამაგრება.

როდესაც გვინდა მგზავრობის დროს განვახორციელოთ მანქანის აკუმულატორის დატენვა, საჭიროა გვახსოვდეს, რომ განზავებისას წყალში უნდა ჩავასხათ მჟავა და არა პირიქით, ხოლო იმის გამო, რომ უშუალოდ აკუმულატორის დატენვის ადგილებში ადგილი აქვს წყალბადის გამოყენებას, რაც სახიფათოა. ნაპერწელის გაჩენის შემთხვევაში უნდა ხორციელდებოდეს ასეთი ადგილების ინტენსიური განიავება. თუ მანქანის საწვავად ვიყენებთ ეთილი-რებულ ბენზინს, იგი სახიფათოა ხმარებაში და კანზე მოხვედრის შემთხვევაში სასწრავიდ უნდა ჩამოირცებოს ჯერ ნაკთით და შემდეგ თბილი საპნანი წყლით.

როდესაც ბრიგადას დასჭირდება დატვირთვა – განტვირთვის სამუშაოების შესრულება, ქალებს შეზღუდული აქვთ ტვირთების გადატანა, მათ უფლე-

ბა ეძლევათ 18 წლის ასაკიდან გადატანონ 18 – 20 კგ ტვირთი, ხოლო მამაკაცებისათვის კი განსაზღვრულია ტვირთების გადატანა 50 - 80 კგ.

თუ დატვირთვა – განტვირთვა ხდება ამწების საშუალებით, მაშინ აკრძალულია რაიმე სამუშაოების ჩატარება ამწის მოქმედების ზონაში, რომელიც თავიდანვე უნდა განისაზღვროს ფორმულით:

$$L_{\text{სახ}} = I_{\text{ისარი}} + 5$$

სადაც: $I_{\text{ისარი}}$ არის ამწეს ისრის სიგრძე, მ.

5 – ასაწევი ტვირთის სიგრძის ნახევარი, მ.

$L_{\text{სახ}} =$ – სახიფათო ზონის რადიუსი, მ.

ბოლო ხანებში ფართო გავრცელება პპოვა გეოლეზიური ბრიგადების გადაყვნამ ვერტმფრენების საშუალებით. მისი გამოყენებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ვერტმფრენის დასაჯდომი აღვილის მომზადებას. ხშირად და-საჯდომ ადგილად შეიძლება გამოყენებულ იქნას შეკრული მორქი. დასაჯ-დომი ფართი კი განისაზრვება ზომებით 20 X 30 მ ან 25 X 50 მ. თუ არ არსებობს დაჯდომის რეალური შესაძლებლობა, მაშინ ზედაპირიდან 1,5 – 2 მ – ზე დაკიდებული ვერტმფრენიდან ხორციელდება ტვირთების ჩამოყრა. ასეთ პირობებში აუცილებელია კარტონ მდგომი ეკიპაჟის წევრი დაბმული იყოს დამცავი ქამრებით.

МII – 6 ვერტმფრენის ტვირთამწეობა 15 - 20 ტ – ით განისაზღვრება და აქვს 1500 მ სიმაღლეზე ფრენის უნარი. ასეთი ტრანსპორტი სრულად სა-კმარისია ერთი გეოლეზიური რაზმის გადასაყვანად. ეს ვერტმფრენი იტევს ორ სატვირთო ავტომანქნას და შეუძლია გადაიყვანოს 60 – მდე მგზავრი. მთა-ვარია, სამუშაოდ იყოს მოწყობილი მიწაზე დასაჯდომ – ასაფრენი მოედანი.

9. უსაფრთხოების ტექნიკა სავალე გეოლეზიური სამუშაოების ჩატარების დროს.

სამუშაოების დაწყების წინ აუცილებელია ჩატარებულ იქნას რიგი ინსტრუქტაჟები. მათ შორის შესავალი ინსტრუქტაჟი, ინსტრუქტაჟი სამუშაო ადგილზე, რიგგარეშე ინსტრუქტაჟი და მიმდინარე ინსტრუქტაჟი. ყველა ეს ინსტრუქტაჟი ემსაზურება არსებული სამუშაოების უსაფრთხოდ შესრულებას.

9. 1. ტრიანგულაციის პუნქტების რეკოგნიცირება.

რეკოგნიცირების ძირითადი მიზანია სათანადო სიმაღლიდან შერჩეულ იქნას გეოლეზიური ნიშნების მოსაწყობი აღვილები. იმასთან დაკავშირებით, რო რეკოგნიცირების დროს აუცილებელია ავიდეთ სიმაღლეზე და არა გვაქვს გასაშლელი კიბე, შესაძლებელია ასვლა განგახორციელოთ მაღალი ტანის სეებზე, რომლის დროსაც საკმაოდ იყენებენ სპეციალურ მოწყობი-

ლობას ციმბირის ბრჭყალების სახელწოდებით.

დამცვა ქამრისა და ციმბირის ბრჭყალების დახმარებით შესაძლებელია აუცილებელი შერჩეულ კველაზე მაღალი ტანის ხეზე, საიდანაც უნდა ჩავატაროთ დაკვირვება.

თუ საჭიროა გეოდეზიური ნიშნის ასაგებად ხე – მასალის გამოყენება, მაშინ აუცილებელია განვახორციელოთ ხე – ტყის დამზადება. ეს სამუშაო ხორციელდება გადასატანა ხერხის გამოყენებით.

იმისათვის, რომ მოსაჭრელი ხე წაქცეულ იქნას სასურველი მიმართულებით, ვიყენებთ ე.წ. ჰოლდროსოლს, რომელიც მოძრაობაში მოდის ხერხის საშუალებით და განახერს ხერელში მასი შეკვანის შემდეგ შეუძლია თავისუფლად წააქციოს ნებისმიერი ხე. ხერხზე მუშაობის დროს ადგილი აქვს ვიბრაციების წარმოშობას. ამდენად, სასურველია სამუშაოები ჩავატაროთ ხელთამანებით, პერიოდული შესვენებებით. ასეთი სამუშაოს შესრულება არ არის სასურველი ტუბერკულიოზით და სხვა დაავადების მქონე პირებისათვის.

9. 2. გეოდეზიური ნიშნების რემონტი.

გეოდეზიური ნიშნი შეიძლება იყოს ხის, ლითონის ან ქვის. ლითონის გეოდეზიური ნიშნები სიმაღლით 20 – 30 მ საკმაოდ მძიმეა, იწონის 20 – 25 ტ – ს, მოითხოვს სპეციალურ ხერხებს მათი ნაწილების გადასატანად და დასამონტაჟებლად. მთავრობიან ადგილებში, სადაც ბევრი ქვაა, გეოდეზიური ნიშნები შეიძლება მოვაწყოთ ქვის კომეტურების სახით. თუ ნიშანი ლითონის კონსტრუქციისაა, მაშინ მათი ფეხზე წამოყენება შეიძლება განვახორციელოთ ტრაქტორების, სხვადასხვა კონსტრუქციის ჯალამბარებისა და პოლისპატების გამოყენებით. ასე მაგალითად: ჯალამბარი „ჭიათურელა“, რომელიც დაგავშირებულია მექანიკურ ხერხთან, ანვთარებს წევის ძალას 2ტ – მდე, ხოლო პოლისპატის გამოყენებისას შეიძლება წევის ძალა გაფარდოთ 10 ტონის ფარგლებში.

გეოდეზიური ნიშნების შეკეთება და დაშლა – გაუქმება ხორციელდება მათი დათვალიერების შედეგად. მაგალითად: თუ აღმოჩნდება, რომ გეოდეზიური ნიშანი დაზიანებულია, (ხის კონსტრუქციის შემთხვევაში), უვრცისაა, დამპალია მისი სვეტების დიამეტრის 1/7 ნაწილი, მაშინ უნდა განვახორციელოთ ამ ნიშნების დაშლა ან წაქცევა. წაქცევა ხორციელდება მაშინ, როდესაც ამისათვის არსებობს სათანადო ადგილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნიშანი უნდა დაიშალოს ადგილზევე.

გეოდეზიურ ნიშნებში ცენტრირების მოწყობა: თუ ცენტრი უნდა ჩამაგრდეს ნიშანში და ამისათვის საჭიროა 2მ – მდე ღრმულის ამოღება, ასეთ პირობებში აუცილებელია საკმაოდ სქელი ფიცრებით სისქით 4სმ, გაკმაგროთ ღრმულის კედლები, რათა ადგილი არ ჰქონდეს შემთხვევით ჩამოქცევას და უბედურ შემთხვევას. დასაშვებია ცენტრების ჩასამაგრებლად გამოვიყენოთ

საბურღი მანქანები ან თერმოსაბურღი დანადგარები, რომლებიც გამოიყენება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც გასაბურღ ქანქს აქვთ დიდი სიმაგრე.

9. 3. უსაფრთხოების ტექნიკა სიგნალებიდან დაკვირვების დროს.

ასეთ გეოლეზიურ ნიშნებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მოწყობილობა და გარდა ამისა, კიბეებზე მოაჯირები.

ნიშანზე ტვირთის (ინსტრუმენტების) ატანა ხორციელდება ისე, რომ სა-თანადო ბაგირი ხელში უჭირავს ნიშანზე ასულ პირს და ტვირთის აწევის შესაბამისად ახვევს მას მაგიდის სადგარზე ისე, რომ ტვირთის ჩამოვარდნა გამორიცხულია. თვითონ დამკვირვებელი ვალდებულია ავიდეს ნიშანზე თავი-სუფალი ხელებით და ზურგჩანთაში იქნიოს ტვირთი არა უმეტეს ნებ - ისა. ჭექა - ჭუხილისა და ლიაკინულის დროს ნიშანზე მუშაობა აკრძალულია. წვიმის შემდეგ ნიშანზე დასაშვებია მუშაობის ჩატარება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამრება კიბეები და მოედნის ფიცარნაგი. 6 ბალანანი ქარის დროს, ე. ი. 128/წმ სიჩქარისა და -10⁰ ყინვის შემთხვევაშიც მუშაობის გაგრძელება აკრძალულია. ეს გარემოება იმით აისხება, რომ თუ დამკვირვებელი სიცივეში გაითოშება, როულდება კიბეებზე უსაფრთხო ასვლა - ჩამოსვლა და ხშირია მარცხიანობა. კიბეებზე მოძრაობის დროს უნდა გამოირიცხოს საფუძვლურებზე დაცურება, რისთვისაც ფეხსაცმელს უკათდება ან ჩამოცმება რეზინის ან ქსოვილის ხარიანი ნაჭერი.

9. 4. უსაფრთხოების ტექნიკა კონტინენტალურ შელფზე მუშაობის დროს.

შელფზე მუშაობის დროს გამოიყენება პატარა ზომის გემები - ტიპი „პოიტი“, საიდანაც ხორციელდება შელფის სიღრმის გაზომვა ექოლოგების საშუალებით, წყლის დინების სიჩქარის განსაზღვრა და სხვა სამიებო სამუშაოები. გეოლეზისტებმა, რომლებიც მუშაობენ გემზე, აუცილებელია იქნიონ მაშველი ჟილეტები, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება პირით გაიძეროს და აატივტივოს წყალში მოხვედრილი ადამიანი.

შელფზე სიღრმეების გაზომვა 3-მდე ხორციელდება სპეციალური ლარ-ტყების საშუალებით, 20მ - მდე ხელის ბაგირის დახმარებით, ხოლო 20მ - ზე ზემოთ კი ექოლოგების საშუალებით. ეკიპაჟები მუშაობის დროს სისტემატურად, დღეში 4 - 6 - ჯერ, შედიან კავშირში ნაპირზე არსებულ რადიო - გეოლეზიურ სადგურთან, ხოლო საღამოს საათებში მუშაობები ისეთ მანძილზე, რომ საშუალება პქნდეთ იმყოფებოდნენ ერთმანეობის მხედველობის არეში. ამგარად, გრუნტის ნიმუშებს ვიღებთ სპეციალური მექანიკური მოწყობილობით. გემებზე ან მცირე ზომის კატერებზე მუშაობა შელფის

გამოკვლევის დროს ზოგჯერ გართულებულია ზღვის ავალმყოფობასთან დაკავშირებით, რომლის საწინააღმდევონდაც ფართოდ გამოიყენება პრეპარატი აერონი და ამასთან ერთად, რეკომენდირებულია მცირე საკვების მიღებაც.

9. 5. უსაფრთხოების ტექნიკა ქალაქებში გეოდეზიური სამუშაოების ჩატარების დროს.

ქალაქის პირობებში შეიძლება შევასრულოთ ტრიანგულაციასთან, პოლიგონობრივიასთან და ნიველირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. როდესაც საჭიროა სატრიანგულაცია წერტილების მიწყიას ქალაქის პირობებში, ისინი შეიძლება ავაგოთ მაღალსართულიანი სახლების სახურავებზე. ასეთ პირობებში სახლის ეზოში საჭიროა შემოვფარგლოთ სახიფათო ზონა, რათა თავიდან ავიცილოთ მარცხი, რაც შეიძლება შექმნას წერტილის აგების დროს სახურავიდან გადმოვარდნილმა სამშენებლო მასალამ. ქალაქის პირობებში მუშაობის დროს, იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ შესაძლო შეჯახებები ტრანსპორტთან, დასაშეგება სახელმწიფო აკტოინსპექციის დახმარებით გადავკეტოთ მთლიანდ ან ნაწილობრივ ქალაქის ზოგიერთი ქუჩა. თუ აუცილებელია სამუშაოების ჩატარება მიწისქვეშა გვირაბებში, სადაც ჩშირად შესამოწმებელია არსებული მილგაყვანილობის, კაბელებისა და სხვა მოწყობილობათა განლაგების მდგომარეობა. საჭიროა ვიცოდეთ ჭებში ჩასვლისა და მუშაობის ზოგიერთი წესები. ჭებში მუშაობის დროს აუცილებელია მონაწილეობას ღებულობებს არა ნაკლებ ორი ადამიანისა. აქედან ერთი რჩება ზედაპირზე, მეორე კი მუშაობს მიწისქვეშ. ჭაში ჩასვლის წინ უნდა დავადგინოთ, როგორია შიგ არსებული ატმოსფეროს შემადგნილობა. ამისათვის შეიძლება გამოვიყენოთ ინტერიურომეტრი. თუ შემოწმებისას ჩაქრა ბეზნინანი ლამპის აღი, ეს იმის მაუწყებელია, რომ დიდია ჭაში ნაბშირორჟანგის კონცენტრაცია ან გოგირდწყალაბადის რაოდენობა. თუ ადგილი აქვს, პირიქით, აღის გაზრდას, ეს იმას ნიშნავს, რომ გვირაბში დაგროვდა მეთანი ან სხვა სახის წვადი აირები.

9. 6. კომუნალური, სამრეწველო და მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობა.

აღნიშნულ ნაგებობათა მშენებლობის დროს, როგორც წესი, ითხრება ქვაბულები საძირკვლისათვის. ზოგჯერ ქვაბულების სიღრმე 15 – 20 მ – ს აღწევს, ამდენად სახიფათოა ამ ქვაბულებში ჩასვლა – ამისვლა ან ნაყარზე სიარული და გაზომვების ჩატარება. ამასთან დაკავშირებით აუცილებელია: მოეწყოს ქვაბულში ჩასასვლელი კიბეები მოაჯირებით, აიკრძალოს ნაყარზე სიარული, კიბეების არ არსებობის შემთხვევაში ჩასასვლელს უნდა გაუკეთდეს საფეხურები, რომელთა დაფურდების კუთხე ახლოს იქნება ბუნებრივი დაფერ-

დების კუთხესთან. როდესაც იწყება შენობის აღმართვა და გეოდეზისტი მუშაობს სართულებზე, დიდი ფურადღება უნდა მიექცეს აღვილზე ინსტრუმენტის საიმედო დამაგრებას. საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელია გამოვიყენოთ დამკავი ქამარი, ჩაფეტი და სხვა დამცავი საშუალებები. დიდ სიზუსტეს მოითხოვს რიგელების გადება და ზუსტი დაყრება. ასეთ პირობებში აუცილებელია ვიზუროთ აგრეთვე ლარტყის გადამტანების უსაფრთხო მუშაობაზეც. თუ მაგლითად, შექნებლობაზე ხორციელდება შედუღებითი სამუშაოები, ამ დროს აკრძალულია გეოდეზიური ხელსაწყოების განლაგება ლითონის მასალებზე. არ არის რეკომენდირებული ასევე ლითონის ბაბთის გამოყენება გაზომვების ჩასატარებლად. არსებული წესების თანახმად, ამ დროს მზომავი გეოდეზისტი უნდა მუშაობდეს რეზინის ჩექმებითა და დიელუქტრიკული ხელთამანებით.

მუშაობა გზებზე, გზების გაყვანისა და რეკონსტრუქციის პროცესში დიდი მოცულობის სამუშაოების შესრულება უხდება გეოდეზისტს. იმისათვის, რომ დაგეგმოს ტრასირება და განხორციელდეს მომავლი გზის შექნებლობა. თუ გზა რკინიგზას მიეკუთვნება, აუცილებელია გამოვიყენოთ სპეციალური მესიგნალები, რომლებიც განბლაგბული იქნებინ სამუშაოს წარმოების ადგილებიდან არანაკლები 1ქ – ის მანძილზე. საჭიროების შემთხვევაში მესიგნალებმა უნდა დატოვონ ლიანდაგი, დაიჭირონ პოზიცია არანაკლებ 2ქ –

ის მანძილისა ლიანდაგიდან და შეატყობინონ მომუშავეებს მოძრავი შემადგენლობის მოახლოებაზე. სასტიკად აკრძალულია როგორც ლიანდაგზე, ასევე გზაზე დატოვებულ იქნას რაიმე იარაღი და გეოდეზიური ინსტრუმენტი, მოწყობილობა, ლარტყები და სხვა, რაც შესაძლებელია თვითონვე გახდეს ავარიის მიზეზი. თუ გზა საავტომობილოა, მაშინ განვალაგებთ სამუშაოდან მესიგნალებს 50 – 100მ – ის დაშორებით, რაც სრულიად საკმარისია საავტომობილო ტრანსპორტის შესაჩერებლად. წესების თანახმად, თუ რკინიგზა ელექტრიფიცირებულია, ლითონის ბაბთების გამოყენება, რომლებიც ლიანდაგთან შეხების შემთხვევაში შეიძლება გახდეს უბედური შემთხვევის მიზეზი, არ არის სასურველი.

9. 7. უსაფრთხოების ტექნიკა სამარკშეილერო სამუშაოების ჩატარების დროს.

როდესაც საჭიროა ჩავატაროთ სამარკშეილერო სამუშაოები, პირველ რიგში აუცილებელია შემოწმებულ იქნას ის ადგილები, საიდანაც ხორციელდება ხსენებული სამუშაოების ჩატარება. ამისათვის აუცილებელია ვიცოდეთ მაღაროს ბერზინიან ლამპაზე ან ინტერფერომეტრზე მუშაობის წესი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს განვასზღვროთ მაღაროში არსებული მეთანის, ნახშირორჟანგის რაოდნობა. გარდა აღნიშვნულისა, უნდა ვიცოდეთ ის მაჩვენებელი, რომელიც წინ უძღვის რაიმე ავარიულ სიტუაციას. თუ მიწისქვეშა გაზომვების

ჩატარებისას იგრძნობა სამაგრი მასალის მტკრევა, ტკაცანი, მოსალოდნელია სამთო მასის ცვენა და ჩამონგრევა. გაზომების ჩატარების დროს აკრძალულია მიწისქვეშა ბუნკერების მახლობლად გამზომი იარაღის დაყრება, ასევე იარაღის გამართვა სალანდაგო გზებზე, რადგან ასეთ პირობებში არ არის გამორიცხული რომ ადგილი ჰქონდეს ბუნკერებიდან დაგროვილი სამთო მასის უნბლივი ჩამოშლას ან მოულოდნელად სწრაფადმაგალ ტრანსპორტთან შევჯახდას. თუ გვიხდება სმტშაოების ჩატარება ჭაურის მახლიბლად, აუცილებელია, რომ ჭაურის ქვედა ნაწილი (ზუმფი), სადაც დაგროვილია წყლის დიდი რაოდენობა, გადახურული იყოს საიმედოდ სქელი ფიცრების დახმარებით. თუ სამტშაო ტარდება ჭაურის ზედა ნაწილში, მაშინ გალია 3მ – ით მაინც უნდა იყოს აცილებული ზედაპირიდან ზემოთ და დაიხუროს ლიადებით.

ამრიგად, ჭაურში მტშაობის უსაფრთხოება დაცული გვექნება, თუ განვახორციელებთ ზემოთ ჩამოთვლილ ღონისძიებებს. სახელდობრ: ზუმფის გადახურვას, ხოლო ჭაურის ზედა ნაწილში გალიის აწევას მინიმუმ 3მ – ზე მაინც და ზედა მიმღები ბაქნის გადახურვას ლიადებით.

9. 8. უსაფრთხოების ღონისძიებები ზიღების შშენებლობის დროს.

ზიღების შშენებლობის დროს გეოდეზისტების ბრიგადას ხშირად უხდება გადასვლა მდინარეზე. ამისათვის აუცილებელია ბრიგადის თითოეული წევრი ადგურვილი იყოს წყალზე გადარჩენის საშუალებით, როგორიც არის მაშველი ჟღლეტები, რვოლები, ბურთები და სხვა. განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ზიღების ბურჯვების ამოყვანის საკითხი. ამ წერტილების დასახუსტებლად საჭიროა მდინარეზე მოწყობილი იყოს ფიცარნაგი – ბაქნი, რომელიც შემოსაზღვრული იქნება მოაჯირებით და გამორიცხავს მომუშავეთა წყალში გადავარდნის შესაძლებლობას. თუ ბურჯების ამოყვანისას საჭიროა ე. წ. კესონური სამუშაოების ჩატარება, ე. ი. მტშაობა წყლის სიღრმეში წნევის ქვეშ, (წნევის ქვეშ მტშაობის პროცესში სხულის სისხლში ხდება აზოტის გახსნა, რაც ძალზე სახიფათოა), მაშინ სამუშაოს დამთავრებისას აუცილებელია განხორციელდეს წნევიდან გამოსვლის სავალდებულო პროცედურა, რაც 4 - 5ატმ - ს წნევის შემთხვევაში საათნაზღვრით განსაზღვრება. მტშაობის ხანგრძლივობა კი 1 – 1,5 საათს არ აღემატება. თუ ზიღების შშენებლობის სამუშაოები წარმოებს ზამთრის პირობებში, აუცილებელია სისტემატურად ხორციელდებოდეს ყინულის სისქის გაზომვა, რათა გამოვრიცხოთ მისი ჩატარებულების დროს, გეოდეზისტს აქვს უფლება ზურგჩანთით ატაროს ტვირთი არა უმეტეს 6კგ - ისა და ხელები ყოველთვის თავისუფალი იქნიოს.

მტშაობა კარიერებზე. აქაც აუცილებელია კარიერის სავეზურებზე ვიყოლით მესიგნალები, რათა გამოვრიცხოთ მოძრავ ტრანსპორტთან შევჯახდას შესაძლებლობა. თუ კარიერი ღრმაა, მისი სიღრმე 130 – 160მ – ია, მაშინ

აუცილებელია ჩასასვლელად მოწყობილ იქნას კიბე, ან ესკალატორი.

ღრმა კარიერებში ავტომანქანების დაგროვების ადგილებში უარესდება ქლიმატური პირობები. იმის გამო, რომ რთულია კარიერების განიავება, ასეთ პირობებში აუცილებელია მანქანებზე დაყენებულ იქნას გამობოლქვილი პაერის გამფილტრავი მოწყობილობა. გაზომების ჩატარებისას, განსაკუთრებით საფეხურებზე მუშაობის დროს, აუცილებელია ჩამოვწმინდოთ სანგრევების კედლებიდან გამოზნექილი ფეხი ქანისა და მაღალულის ნატეხები. ამ დროს სასურველია ხალხი გამოყვანილ იქნას სამუშაო ადგილებიდან და დავაძრუნოთ ისინი მხოლოდ ჩამოვწმნდის დამთავრების შემდევ.

საჭიროა გვახსოვდეს, რომ და სამთო სამუშაოებისათვის მთავარ გეოდეზიურ საფუძველს წარმოადგენს ტრიანგულაცია, რომლის პუნქტები განლაგებულია გადახსნითი სამუშაოების ფრონტის ირგვლივ. ტრიანგულაციის პუნქტების სიმაღლეები განისაზღვრება გეომეტრიული ნიველირებით, ხოლო გეგმიური გეოდეზიური საფუძვლის შესრულება ხორციელდება პოლიგონომეტრით და თეოდოლიტური სკლებით.

9. აეროფოტოგადაღების სამუშაოები.

ეს სამუშაოები ტარდება ყველა მასშტაბის რუკების შესადგენად. აეროფოტოგადამღები პარტია სამუშაოს დაწყების წინ დეტალურად ემზადება სამუშაოს შესასრულებლად, რისთვისაც ისინჯება და მოწმდება გადამღები აპარატურა, ფოტოლაბორატორიის მზადყოფნა, ფოტოაპარატურის დამაგრება თვითმფრინავებზე და სხვა.

მცირე დასახლების აეროფოტოგადამღები პარტია მარაგდება სიგნალიზაციის საშუალებით, სასროლი იარაღით, ხელუხლებელი საჭმლის ულუფით თითოეულ წევრზე, ჭურჭლით წყლისათვის, წყალზე გადასვლის საშუალებებითა და საავარიო რადიო სადგურით.

აეროფოტოგადამღები პარტია თავის ბაზას აწყობს აეროდრომებზე და დასახლებულ ადგილებში, სადაც არის ელექტროგენერაცია და ფოსტა. აქვე მონტაჟდება ძირითადი რადიოსადგურის რადიოაპარატურა, რათა იქონიოს საშუალება დამყარის რადიოკაშირი აეროდრომებთან, სხვა გეოდეზიურ პარტიებთან, თვითმფრინავების ეკიპაჟებთან, მეტროს სადგურებთან და სხვა.

აეროფოტოგადამღები პარტიებისათვის მთავარია იქონიონ მჭიდრო კავშირი აეროდრომებთან იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გადასაღები ობიექტი დაშორებულია აეროდრომიდან 300 – 400 კმ – ით. თუმცა, სისტემატურად უნდა წარმოებდეს მოხერხებული ადგილის შერჩევა სათადარიგო აეროდრომის მოსაწყობად, რაც ეკონომიური იქნება, როგორც საწვავის ხარჯის თვალსაზრისით, ასევე დროის ფაქტორის გამოყენებითაც. ასაფრენ – დასაფრენი ზოლის მიმართულებებს სასურველია არ ეღობენდეს მთიანი ადგილები, ანმები, მაღალი შენობები და სხვა.

თუ სამუშაო რაიონში არ ხერხდება სახმელეთო აეროდრომის მოწყობა, მაგრამ არის რაიონში დღიდი ზომის ტებები ან მდინარეები, მაშინ შესაძლებელია თვითმფრინავების ბაზა მოვაწყოთ წყალზე – ჰიდროაეროპორტი. ჰიდროაეროპორტის მოწყობისას მხედველობაში მისაღებია ის გარემობა, რომ ამ წყლის სიღრმე 1,5მ – ზე ნაკლები არ უნდა იყოს და წყალი არ უნდა იფარებოდეს სხვადასხვა ჯურის წყალმცენარეებით. წყალზე თვითმფრინავის ასაფრენი ბილიგის სიგრძედ მიღებულია არანაკლები 2000 მეტრისა, სიგანედ კი 200 – 300 მეტრი. თვითმფრინავების ბაზირების ადგილი საჭიროებს როგორც დღე – დამურ დაცვას, ასევე უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებითაც.

9. 10. ასტრონომიული დაკვირვებები.

ასტრონომიული დაკვირვებებისათვის განკუთვნილი ხელსაწყოების წონა დაახლოებით შეადგენს 500 – 600კგ – ს და, როგორც წესი, იუჟოფა 60 – 70კგ ნაკრებად. სამუშაოს ჩატარების დროს საჭიროა ამ ნაკრების ატანა გეოდეზიურ სიგნალებზე 10 – 20 მ – ის სიმაღლეზე, რაც მოითხოვს მნიშვნელოვან ფიზიკურ დატვირთვებს და უსაფრთხოების წესების დაცვას.

ასტრონომიულ დაკვირვებათა სპეციფიკას მიეკუთვნება ის გარემობა, რომ ეს სამუშაოები ტარდება როგორც დღისით, ასევე ღამითაც, რაღაც ადგილის განედისა და გრძელის განსაზღვრა ძირითადად ხორციელდება ღამით, ხოლო აზიმუტების განსაზღვრა კი, როგორც დღისით, ასევე ღამის საათებში.

ცნობილია, რომ ღამით მუშაობა, დაკვირვებები ინსტრუმენტზე მათი საიმედო დამაგრების გარეშე დაკავშირებულია ხიფათიან. ასტრონომები დაკვირვების დროს ხელსაწყოებს ამაგრებენ ასტრონომიულ ბოძებზე ან მიწაზე დადგმულ შტატივებზე, რაც ზოგჯერ მოუხერხებელია და იწვევს გადაღლას. ამისათვის აუცილებელია, რომ მათი სამუშაო ადგილი იყოს ისე მოწყობილი, რომ დაკვირვება ხერხდებოდეს დამჯდარ მდგომარეობაში.

აღნიშნულ სამუშაოთა ჩატარების დროს არ არის გამორიცხული რაიმე უბედური შემთხვევის მოხდენის შესაძლებლობა. ასე მაგალითად: მზის დისკოს გადაჭარბებული დაკვირვების შემთხვევაში ხელსაწყოების სამზერიდან შესაძლებელია ადამიანმა მიიღოს თვალის დამწერობა ან შეიძლება დაზიანდეს რადიოლამპები აპარატურაში, თუ მოახლოებული ჭექა – ჭეხილის დროს არ გამორთეს ანტენა და კვების წყარო. უსაფრთხოების თვალსაზრისით დროზე უნდა გაუკეთდეს ჩამიწება (სპილების 2 – 3მ კვეთის მავთულით) ქრონოგრაფს (დრომწერს), კვარციან გენერატორს და სხვა.

მაღალ გეოდეზიურ სიგნალებზე ასელა – ჩამოსვლის დროს ყოველ 3 – 4 საათში, ეს განსაკუთრებით ეხება აზიმუტებზე დამკვირვებელს, ეკრალება თან ატაროს ქრონომეტრი და საჭიროა განხორციელდეს მისი დაცვა ჩამოვარდნისაგან.

9. 11. მუშაობა მეტროში და გვირაბებში.

თანამედროვე პირობებში გვირაბები გაიყვანება გამყვანი ფარების საშუალებით. გამყვანი ფარებისათვის მიმართულების მიცემა შეიძლება განვახორციელოთ ლაზერების გამოყენებით. მცირე სიმძლავრის ჰელიუმ – ნეონური ლაზერი არ წარმოადგენს საშიშროებას დამწვრობის თვალსაზრისით. იგი აზიანებს მხოლოდ თვალს, ამდენად აკრძალულია ლაზერით მიმართულების მიცემის შემთხვევაში, ლაზერის შუქის მიმართვა სხვულისაკენ, ან კარგად ამრეკლავი საგნისაკენ, როგორიც არის სარკე, გაპრიალებული ლითონის ზედაპირი და სხვა. აუცილებელია ლაზერით მუშაობის დროს ვიზმაროთ დამხმარე სათვალეები და მუშაობის ადგილზე გამოვკიდოთ პლაკატი: „ლაზერი სახიფათოა.“

თუ მუშაობა გვიზდება ბნელ გარემოში, მაშინ აუცილებელია ინსტრუმენტებზე სკალების გასარჩევად გამოვიყენოთ ხელოვნური განათება, არანაკლებ 50 - 100 ლუქსისა, მხოლოდ ისე, რომ იგი არ იყოს თვალის მოჭრელი. გვირაბებში მუშაობის დაწყების წინ გეოდეზისტთა ბრიგადში უნდა გაიაროს ინსტრუქტუაჟი და ჩააბაროს უსაფრთხოების წესები. საჭიროების შემთხვევაში ატაროს ჩაფხუტი და თვითმაშველი რესპირატორები. მუშაობის პროცესში აკრძალულია ხელსაწყოების დაყრდნება უშუალოდ ლიანდაგებზე. საკლდებულოა ვიცოდეთ გვირაბებიდან სათადარიგო გამოსასვლელები ზედაპირზე.

9. 12. გეოდეზიური სამუშაოების უსაფრთხოება სასარგებლო წარადისეულის მოპოვების დროს.

გეოდეზიურ – სამარკშეიდერო სამუშაოების შესრულება მიწისქვეშა გვირაბებში, შახტებში სახიფათოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ მომუშავებებს უხდებათ ყოფნა ძევლ, ცუდად გნიავებულ გვირაბებში, ჭაურებში და სხვა. შახტაში ჩასვლის წინ უნდა ჩავატაროთ სამედიცინო შემოწმება, ინსტრუქტუაჟები და აუცილებელია მივმართოთ გამყოლის დაბმარებასასაც, რასაც უბნის ან შახტის მთავარი მარკშეიდერი ახორციელებს. შახტაში მუშაობის დროს უნდა ვიქინიოთ თვითმაშველები, რესპირატორები, აკუმულატორული ლამპა განათებისათვის, და, გარდა ამისა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას გავზომოთ მიწის ქვეშ მეთანისა და ნახშირორუანგის კონცენტრაცია. როგორც ცნობილია, მეთანი 2 – ჯერ მსუბუქია ჰაერზე, ადგილად ფეთქდება, ხელს არ უწყობს სუნთქვას. მისა აქტიური აფეთქების ზღვრებია 4 – 5% – დან 14% – მდე. ყველაზე კრიტიკული 9,5% – ია. გარდა გაზის აფეთქებისა, შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ქვანახშირის მტვრის აფეთქებასაც, როდესაც გარემოში ფეთქდებადი მტვრის კონცენტრაცია ცვალებადობს 30 – 130 გ/მ³.

მტვრიან გარემოში მუშაობის შედეგად შეიძლება ადამიანს განუკითარდეს შემდეგი სახის პროფესიული დავადებები: პნევმოკონიზები, რაც წარმოად-

გენს ფილტვების დაავადებას მტერიან გარემოში მუშაობის შედეგად. მიწისქვეშ მუშაობის დროს საჭიროა ვიცოდეთ ის ნიშნები, რაც დამასასიათებელია ზოგიერთი მოვლენებისათვის, ასე მაგალითად: სამთო წნევების გაზრდის შემთხვევაში მანიშნებელი ფაქტორია გამოყენებული ხის ტკაცუნი და ტეხვა, ხოლო მოახლოებული ხანძრის ნიშნებია სანგრევების პირზე გამობარი წყლის წვეთების გამოჩენა, ნახშირორუანგის კონცენტრაციის გაზრდა ატმოსფეროში და სხვა. ხოლო სანგრევების შესაძლო დატბორვის დროს ადგილი აქვს სახურავის გვერდიდან წყლის წვეთების დინების მკვეთრ გაზრდას. როდესაც მარკშეიდერთა ბრიგადა მუშაობს უშუალოდ ჭაურში, მაშინ მასში სხვა სახის მუშაობის წარმოება შეწყვეტილი უნდა იქნას, ხალხის გადასაყვანი გაღია უნდა ავრიოთ მიწის ზედაპირიდან 3მ – ის სიმაღლეზე, ხოლო ჭაურის ჭვედა ნაწილი, ე. ი. ზუმფი, სადაც დაგროვილია წყალი, საჭიროა გადაიხუროს სქელი ფიცრებით.

9. 13. უსაფრთხოება ჰოდრონაგებობათა მშენებლობის დროს.

როდესაც ხორციელდება ჰიდროტექნიკური სამუშაოები და გვიხდება ხშირი გადასვლა ერთი ნაპირიდან მეორეზე, აუცილებელია ვიქონიოთ წყალზე მაშველი საშუალებანი, როგორიც არის: მაშველი გასაბერი ჟილეტი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ტანზე ჩამოცმული რამდენიმე წუთში გაიძერება. თუ ეს ჰიდროტექნიკური ნაგებობა მდებარეობს მთა – გორიან ადგილებში, საჭიროა მხედველობაში მივიღოთ ქვის ცვენის შესაძლებლობა და სასურველია გეოდეზიური რაზმის წევრებს ჰქონდეთ მინიმალური ალპინისტური მომზადება. თუ ასეთი მშენებლობისას ხორციელდება მიწისქვეშა გვირაბების გაყვანა, მაშინ საჭიროა დავიცვათ ყველა ის წესი, რაც ჩვენს მიერ განხილულია გვირაბებში სამუშაოების ჩატარებისას.

10. სანდარუსაფრთხოება.

10. 1. წვის პროცესი და ხანძრის წარმოშობის მიზეზები.

წვის პროცესი წარმოადგენს უანგვის ქიმიურ რეაქციას, რომელსაც თანახლავს დიდი რაოდენობით სითბოსა და სინათლის გამოყოფა. წვის პროცესის გარეგან გამოვლინებას წარმოადგენს ცეცხლი, რომელიც ხასიათდება სინათლის გამოყოფით.

მოქმედი ხანძრსაწინააღმდეგო ნორმების მიხედვით საშენი მასალები და კონსტრუქციები ანთებადობის მხრივ იყოფიან სამ ჯგუფად:

1. უწვი – რომელიც და ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის გავლენით არ ააღდება, არ ღვივის და არ ნახშირდება.

2. მნელადწვადი – რომლებიც ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის ზეგავლენით აალდება, ღვივის და განაგრძობს წვას მხოლოდ ცეცხლის წყაროს მათზე ზემოქმედების დროს. ცეცხლის წყაროს მოცილების შემდეგ წვა და ღვივილი წყდება მოკლე დროის განმავლობაში.

3. წვადი – რომლებიც ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის ზეგავლენით აალდება, ღვივის და განაგრძობს წვას და ღვივილს ცეცხლის წყაროს მოცილების შემდეგაც.

ხანძრისა და აფეთქების მიზეზები შეიძლება იყოს ელექტრული ან არაელექტრული ხასიათის.

ელექტრული ხასიათის მიზეზებია:

1. ელექტრულ აპარატებსა და მანქნებში ნაპერწკლის წარმოშობა, ელექტროსტატიკური განმუხტვა და მეხსის დაცემა.

2. მოკლედ შერთვის დენები, რომლებიც იწვევს გამტარების გაზურებას მაღალ ტემპერატურმდე, აგრეთვე ელექტროდანადგარებში გადატვირთვა.

3. ცუდი კონტაქტები გამტარების შეერთების ადგილებში.

4. ელექტრული რკალი, რომელიც წარმოიქმნება საკომუტაციო აპარატებზე არასწორი ოპერაციების, აგრეთვე ელექტროდანადგარებში გადართვების წარმოებისას და რკალური ელექტრული შედეულების დროს.

5. ზეთიანი გამთიშველების ავარიები მოკლედ შერთვის დენების ზემოქმედებისას.

6. საკომულატორო სათავსებში წყალბადისა და ჟანგბადის გამოყოფა და მათი შერევა ჰაერთან, რითაც იქმნება ფეთქებსაშიში გარემო.

ხანძრისა და აფეთქების არაელექტრული მიზეზებია:

1. შედეულებითი სამუშაოების წარმოებისას ცეცხლთან გაუფრთხილებელი მოპყრობა.

2. აირით შედეულების აპარატურასთან გაუფრთხილებელი მოპყრობა, აგრეთვე სარჩილავი ნათურების არასწორი ექსპლუატაცია.

3. საქვაბების, საწარმოო ღუმელებისა და გამათბობელი ხელსაწყოების დაზიანება და მათი მუშაობის რეჟიმების დარღვევა.

4. თაბაქებს მოწევა ხანძარ – ფეთქებასაშიშ სათავსებში.

5. ზოგიერთი მასალის თვითალება.

10. 2. შენობების კატეგორიები ხანძარ—ფეთქებასაშიშროების მიხედვით.

სამშენებლო წესებისა და ნორმების მიხედვით საწარმოები და სათავსები ხანძარ – ფეთქებასაშიშროების მიხედვით იყოფა 6 კატეგორიად:

ა და ბ კატეგორიაში შედის ფეთქება - ხანძარსაშიში საწარმოები, ვ, გ და ძ კატეგორიაში - ხანძარსაშიში საწარმოები, ხოლო ე კატეგორიაში - ფეთქებასაშიში საწარმოები.

A კატეგორიას მიეკუთვნება წარმოებები, რომლებშიც გამოიყენება:

1. ნივთიერებები, რომლებსაც უნარი აქვთ აფეთქდნენ ან დაიწვან წყალთან, ჰაერის უანგბადთან ან ერთიმეორებსთან ურთიერთქმედების დროს.
2. წვადი აირები, რომელთა აალების ქვედა ზღვარი $< 10\%$ – ზე.
3. სითხეები, რომელთა ორთქლის აფეთქების ტემპერატურა $< 28^{\circ}\text{C}$ – ზე.

B კატეგორიას მიეკუთვნება წარმოებები, რომლებშიც გამოიყენება:

1. წვადი აირები, რომელთა აალების ქვედა ზღვარი $> 10\%$ – ზე.
2. სითხეები, რომელთა აფეთქების ტემპერატურა არის $28 - 61^{\circ}\text{C}$.
3. ფეთქის ტემპერატურამდე და უფრო მეტად განურებული სითხეები.
4. წვადი მტვერი ან ბოჭკო, რომელთა აალების ქვედა ზღვარი $< 65^{\circ}\text{C}$ – ზე.

B კატეგორიას მიეკუთვნება წარმოებები, სადაც გამოიყენება:

1. სითხეები, რომელთა ორთქლის აფეთქების ტემპერატურა $> 61^{\circ}\text{C}$ – ზე.
2. წვადი მტვერი ან ბოჭკო, რომელთა აალების ქვედა ზღვარი $> 65^{\circ}\text{C}$ – ზე.

3. ნივთიერებანი, რომელთაც გააჩნიათ უნარი დაიწვან წყალთან, ჰაერის უანგბადთან ან ერთიმეორებსთან ურთიერთქმედების დროს.

4. მყარი წვადი ნივთიერებანი და მასალები.

Г კატეგორიას მიეკუთვნება წარმოებები, რომლებიც დაკავშირებულია შემ-დეგი მასალების გამოყენებასთან:

1. ცხელ ან გამძნარ მდგომარეობაში მყოფი უწვი მასალები და ნივთიერებანი, თუ მათი დაბუშავების დროს შესაძლებელია სხივური სითბოს, ნაპერწერლის ან ალის გამოყოფა.

2. სათბობად გამოყენებული მყარი, თხევადი ან გაზობრივი ნივთიერებანი.

Д კატეგორიას ეკუთვნის წარმოებები, რომლებიც იყნებენ უწვ ნივ-თიერებებსა და მასალებს ცივ მდგომარეობაში.

E კატეგორიას ეკუთვნის წარმოებები, სადაც გამოიყენება:

1. თხევადი ფაზის არ მქონე წვადი აირები და ფეთქებასაშიში მტვერი, ისეთი რაოდენობით, როდესაც შესაძლებელია ფეთქებასაშიში ნარევის შექმნა.

2. ნივთიერებები, რომელთაც უნარი აქვთ აფეთქდნენ (შემდგომი წვის გარეშე) წყალთან, ჰაერის უანგბადთან ან ერთიმეორებსთან ურთიერთქმედების დროს.

10. 3. სამშენებლო მასალების ცეცხლმედეგობა.

სამშენებლო მასალების ცეცხლმედეგობა – ეს არის მასალების უნარი წინააღმდეგობა გაუწიოს ხანძრის პროცესში დამლას, დარღვევას, ბზარების გაჩენას და სხვა. სამშენებლო მასალების ცეცხლმედეგობის ზღვარი დროით (საათებით) განისაზღვრება. ცეცხლგამძლეობის ზღვარი მიჩნეული იქნება მიღწეულად, როდესაც მასალაში უკვე ჩნდება ბზარები, სადაც შეიძლება გააღწიოს ცეცხლის აღმა, ან როდესაც მასალის გახურების საწინააღმდეგო მხარე შეიძლება გახურდეს 140°C – მდე, ან როდესაც სამშენებლო მასალა კარგავს თავის თვალებებს და ორღვევა. იმისათვის, რომ დაგვალინოთ სამშენებლო მასალების ცეცხლმედეგობის ზღვარი საათში, მასალას ათავსებენ ღუმელებში, (მაგალითად: აგურის, ბეტონის ფილებს და სხვა.), ქმნიან ხანძრის შესაფერის ტემპერატურას და სათანადო წნევას, რომელშიაც პრაქტიკულად იმყოფება ეს სამშენებლო მასალა შენობაში. შემდეგ ახორციელებენ წყლის მისხურებას, რომელსაც ადგილი ექნება ხანძრის ლიკვიდაციის – ქრობის ჰერიოლში, ვიდრე განჩნდებოდეს ზემოთ აღნიშნული მარგენებლები: დაშლა, ბზარები და ასე აღგენე მასალის ცეცხლგამძლეობის ზღვარის.

შენობა – ნაგებობები ცეცხლგამძლეობის მიხედვით იყოფა რვა კატეგორიად: I, II, III, IIIa, IIIb, IV, IVa და V.

10. 4. ხანძრსაწინააღმდეგო მოთხოვნები საწარმოს გენერალური გეგმის შედგენის დროს.

როდესაც დგება საწარმოს გენერალური გეგმა, პირველ რიგში, განხორციელებული უნდა იყოს დაშორება შენობებს შორის, რომელიც აუცილებელია უსაფრთხოების თვალსაზრისით და კავშირშია იმასთან, თუ როგორია შენობის ცეცხლმედეგობა. შენობებს შორის მანძილი აღნიშნულ მაჩვენებელთა მსჯელებლობაში მიღებით აიღება 9 – 18 მ – ის ფარგლებში. თუ წარმოება განლაგებულია 5 ჰა მიწის ფართობზე, ან მისი სიგრძე მეტია 100 მ – ზე, აუცილებელია, რომ ასეთ სათავსს პქნოდეს ორი შესასვლელი და ტერიტორიაზე მოძრაობა ხორციელდებოდეს წრიულად, რაც უზრუნველყოფს სახანძრო მანქნების თავისუფალ გადაადგილებას. თუ სამრეწველო შენობის სიგანე 18 მ – მდეა, მაშინ სახანძრო მანქანა უნდა უდგებოდეს ასეთ შენობას ცალი მხრიდან მანც. თუ შენობის სიგანე 18 მ – ს აღემტება, მაშინ სახანძრო მანქანას უნდა შეეძლოს მიადგეს შენობას ორივე მხრიდან. უფრო მეტი სიგანის შენობისათვის გათვალისწინებულია სახანძრო რაზმის გადასაადგილებლად გზის გაყვანა კველა მხრიდან. წარმოებაში აუცილებელია ვიქონიოთ ასევე სახანძრო საგუშაგოები.

10. 5. ხანძარსაწინააღმდეგო ზღუდარები.

ხანძარსაწინააღმდეგო ზღუდარები ეწყობა შენობებში და ეწინააღმდეგება ხანძრის დროს ცეცხლის გავრცელების შესაძლებლობას. ამას მიეკუთვნება ზღუდარი სახელწოდებით – ბრანდმაჟერი. (ბრანდ – ცეცხლი, მაჟერი – კედელი). გარდა ამისა, არსებობს ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო ზონაც, რომელიც ეწყობა სახურავზე და აქვს 6 მ სიგანე. ეს ზონა კეთდება უწვი მასალისაგან, ბეტონისაგან, და გამოიყენება ხანძრის გავრცელების საწინააღმდეგო საშუალებად. ზღუდარი ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში არ ჩამოინგრევა და მასზე დაყრდნობით შესაძლებელია ვაწარმოოთ ცეცხლის ქრობა წყალგამტარიანი დრეკადი მიღებისა თუ სხვა საშუალებებით.

10. 6. ხანძრის ქრობის საშუალებანი.

ხანძრის ქრობის ყველაზე იაფ და გავრცელებულ საშუალებას წარმოადგენს წყალი. მას გააჩნია დიდი თბოტევადობა და კარგი აორთქლების უნარი, რაც საშუალებას გვაძლევს ხანძრის კერას ევექტურად მოვაცილოთ დიდი რაოდენობით სითბო. გარდა ამისა, წვად ზედაპირზე წყლის მოხვედრისას წარმოიქმნება ორთქლი, რომელიც იზოლაციას უკეთებს წვად ზედაპირს ჰაერის ჟანგბადისაგან და წვის პროცესი წყდება.

ამასთან ერთად, წყლის გამოყენება წვადი სითხების ხანძრების ჩასაქრობად არ შეიძლება, რადგან წვადი სითხე (ბენზინი, ნავთი, მინერალური ზეთი და სხვა) წყალზე მსუბუქია, ამოტივტივდება წყლის ზედაპირზე და განაკრძობს წვას. წყალი არ გამოიყენება აგრეთვე მაღალი ტემპერატურის დროს, რადგან მაღალი ტემპერატურის ზეგავლენით იგი იშლება ჟანგბადად და წყალბადად, ხოლო მათი ნარევი ძლიერ ფეთქებადია. ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროდანადგარების ჩაქრობისას, წყლით ჩაქრობა შეიძლება მხოლოდ სპეციალური დამცავი ღონისძიებების გამოყენებისას, რომლებიც გამორიცხავენ ხანძრის ჩაქრობის დაზიანებას ელექტრული დენით. ამ შემთხვევაში ელექტროდანადგარი უნდა იყოს ღია, სახანძრო ღულა უნდა იყოს ჩამწებული, ხოლო ხანძრის ჩაქრობს უნდა ეცვას დიელექტრიკული ხელოათმანები და ბოტები.

დახურულ შენობაში ხანძრის ჩასაქრობად გამოიყენება წყლის ორთქლი. მისი ხანძარმჯრობით თვისებები განპირობებულია იმით, რომ ორთქლი ანზავებს ჰაერს, რითაც მცირდება ჟანგბადის კონცენტრაცია და წვადი ნივთიერების ტემპერატურა.

ხანძრის ჩაქრობისას დიდ ეფექტს იძლევა ქიმიური ქაფის გამოყენება, რომელიც მიიღება წყლისა და სპეციალური ფხვნილების ურთიერთქმედებით. ქაფის ცეცხლმჯრობით თვისებები განპირობებულია წვადი ნივთიერებების აორთქლების შემცირებით, ამ ნივთიერების ზედა შრის გაცივებით. ამასთან ერთად, ქაფი იზოლაციას უკეთებს წვად ზედაპირს ჰაერის ჟანგბადისაგან.

10. 7. ხანძარმქრობი მოწყობილობანი და დანაღვარები

ხანძარის ჩასაქრობად წყლის მიწოდება წნევის ქვეშ ხორციელდება საერთო სარგებლობის წყალსადენიდან, სპეციალური ხანძარსაწინააღმდეგო წყალ-საცავიდან ან რეზერვუარიდან. თუ წყლის წნევა წყალსადენში არ არის საკმარისი, მას ზრდიან ტუმბოების საშუალებით. საერთო სარგებლობის წყალ-სადენის ქსელზე სახანძრო შლანგების მისაერთობლად სპეციალურ ჭეში მოწყობილია სახანძრო ჰიდრანტები, ხოლო სათავსის შიგნით აწყობენ სახანძრო ონცანებს, რომლებიც ეწყობა კბის უჯრედებსა და კორიდორებში იატაკიდან 1,35 მ სიმაღლეზე.

ხანძარსაშიშ სათავსებსა და წვადი მასალების საწყობებში ხანძრის ქრობისათვის გამოიყენება სპრინკლერული და დრენჩერული მოწყობილობანი. სპრინკლერული მოწყობილობა წარმოადგენს ხანძრის წყლით ქრობის ავტომატურ მოწყობილობას. იგი არის სათავსის ჭერთან მოწყობილი მილების ქსელი, რომლის ბოლოებზე დამაგრებულია სპეციალური მოწყობილობანი – სპრინკლერის თავები. ისინი სითბოს ზეგავლენით იხსნებიან ავტომატურად, ხოლო ქსელში მყოფი წყლი წნევით გამოიშურება და რწყაგს იატაკს. ფართობის ყოველ 9 მ² - ზე ეწყობა ერთი სპრინკლერის თავი.

დრენჩერული მოწყობილობაც წარმოადგენს წყალსადენის მილების სისტემას, მხოლოდ მისი თავები – დრენჩერები, სპრინკლერებისაგან განსხვავებით, მუდმივად ღიაა, ხოლო მთელ სისტემაში წყალი არ არის. მილების სისტემაში წყლის მიწოდება წარმოებს ადგილად დონბადი სარქველების ამოქმედებით ან ურდეულის ხელით გახსნით. დრენჩერული მოწყობი ღობანი ეწყობა ღია მოედნებზე და იმ სათავსებში, რომლებიც არ თბება. ისინი გამოიყენებიან იქ, სადაც საჭიროა წყლის ფარდის გამართვა, რათა არ მოხდეს ცეცხლის გადასვლა ერთი ობიექტიდან მეორეზე, აგრეთვე იქ, სადაც საჭიროა დიდ ფართობზე წყლის ერთდროულად მიშვება.

ხანძრების აღილობრივი კერის ჩასაქრობად გამოიყენება ქიმიურ - ქაფიანი ცეცხლმქრობი, რომლის ამოქმედებისას ხდება ტუტისა და მჟავას ერთმანეთში შერევა, წარმოიქმნება ნახშირმჟავა გაზი დაღი წნევის ქვეშ და ამ გაზის ბალონიდან გამოსვლისას წარმოიქმნება ქაფი, რომელიც გადაეფარება წვად ზედაპირს და წყვეტს მის კონტაქტს ჰაერის ჟანგბადთან. ასეთი ცეცხლსაქრობი გამოიყენება ადვილადააღებადი სითხეებისა და მყარი წვადი ნივთიერებების ქრობისას.

ბაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროდადგარების ხანძრების ქრობისათვის ქაფიანი ცეცხლსაქრობის გამოყენება არ შეიძლება, ვინაიდან ქაფი ელექტროგამტარია და ცეცხლის ჩამქრობი შეიძლება დაზიანდეს ელექტრული ღენით. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ნახშირმჟავანი ცეცხლსაქრობი. ნახშირმჟავას სწრაფი აორთქლებისას წარმოიქმნება თოვლისმაგვარი მასა, რომელიც მიეწოდება ხანძრის კერაზე, რითაც მცირდება ჟანგბადის კონცენტრაცია

და ცივდება წვადი ნივთიერება.

10. 8. ხანძარსაწინალმდეგო ღონისძიებანი საწარმოებში.

ხანძრებისა და აფეთქების აღმოსაფხვრელად გამოყენებული ღონისძიებანი იყოფა 4 ჯგუფად: ტექნიკური, საქმესპლუტაციო, ორგანიზაციული და რეჟიმული.

ტექნიკურ ღონისძიებებს ეკუთვნის შენობის აგებისას, გათბობისა და ვენტილაციის სისტემების მოწყობისას, ელექტროდანადგარების შერჩევისა და მონტაჟის დროს, მეხამრიდების მოწყობისას ხანძარსაწინალმდეგო ნორმების დაცვა.

საქმესპლუტაციო ღონისძიებები გულისხმობს საწარმოო მანქანა-დანადგარების, საკომპრესორო, საქაბაჟე და სხვა ძალური დანადგარების და ელექტრული მოწყობილობების სწორ ექსპლუტაციას, შენობებისა და საწარმოების ტერიტორიის სწორ შეახვას.

ორგანიზაციული ღონისძიებებია: ხანძარსაშიშ ადგილებში ღია ცეცხლით სარგებლობის, თამაჯოს მოწევისა და შეღულებითი სამუშაოების შესრულების შეზღუდვა ან აკრძალვა.

დარგობრივ სამინისტროებსა და უწყებებში მოქმედებს მის ობიექტებზე სახანძრო უსაფრთხოების წესები, რომელთა დაცვა აუცილებელია ამ სისტემაში მომუშავებისათვის. ამ წესების თანახმად, ობიექტის ტერიტორია მუდმივად სუფთა ძლიერობების უნდა იმყოფებოდეს. მზა პროდუქცია, ცარიელი ტარა და სხვა ქონება მოთავსებული უნდა იყოს მისთვის განკუთვნილ ადგილებში. შენობებთან, ნაგებობებსა და წყლის რეზერვუარებთან მისასვლელი ყველა გზა უნდა იყოს ჩაუხერგავი, წესრიგში მოყვანილი და ღამის სათებში განათებული. ტერიტორიაზე კოცონების დანთება, თუ ეს აუცილებლობითაა გამოწვეული, ნებადართულია წვადი მასალების საწყობიდან და ადვილად ალებადი ნაგებობებიდან 50 მ-ის მოშორებით.

კატეგორიულად აკრძალულია საწყიბებში, გარაუებში, იმ სათავსოებსა და სამაქტოებში, სადაც მოთავსებულია წვადი მასალები, თამაჯოს მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა. კორიდორები, გასასვლელები, მირითადი და სათადარივო გამოსასვლელი, კიბის უჯრევდები საჭიროა მუდამ იყოს წესრიგში, ჩაუზრგავი და ღამის სათებში განათებული.

სახანძრო რაზმის სწრაფად გამოძახებისათვის თითოეულ ობიექტზე უნდა იყოს კავშირგაბმულობის საშუალებანი. განსაკუთრებით სახიფათო ობიექტზე მოწყობილი უნდა იყოს პირდაპირი სატელეფონო კავშირი სახანძრო რაზმთან. სახანძრო კავშირგაბმულობის საშუალებებთან უნდა იყოს თავისუფალი მისასვლელი დღე-ღამის ნებისმიერ დროს. სახანძრო განგაშის სიგნალის მისაცემად საჭიროა ტერიტორიაზე იყოს სასიგნალო მიწყიბილობანი (სირენა, ზარი). მთელი სახანძრო ინვენტარი, ხანძარსაწინალმდეგო მოწყობილობანი და

ხანძრის ქრობის პირველადი საშუალებანი საჭიროა მუდამ იყოს გამართულ მდგომარეობაში და დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მათთან უნდა შეიძლებოდეს შეუფერხებელი მისგანდა. ხანძრის ქრობის ყველა სტაციონარული და გადასატანი საშუალება საჭიროა პერიოდულად მოწმდებოდეს და გადიოდეს გამოცდას.

10. 9. შენობებიდან და სათავსებიდან ხალხის ევაკუაცია.

საწარმოო სათავსებში ხანძრის გაჩენისას, მისი ლიკვიდაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარების გარდა, საჭიროა მომუშავე პროცენტის ევაკუაცია საშიში ზონიდან. ხალხის ევაკუაცია წარმოებს საევაკუაციო გზებით, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს შენობაში მყოფი ხალხის ევაკუაციას წინასწარ გაანგარიშებული დროის განმავლობაში.

საევაკუაციო გამოსასვლელად ითვლება:

1. გამოსასვლელები პირველი სართულის სათავსებიდან, თუ მათ გამოვყართ უშუალოდ გარეთ ან ვესტიბიულში, კორიდორსა და კიბის უჯრედში და შემდეგ უშუალოდ გარეთ.

2. გამოსასვლელები, პირველი სართულის გარდა ნებისმიერ სართულზე მოთავსებული სათავსებიდან, რომელსაც გამოვყართ ვესტიბიულში, კორიდორსა და შემდეგ კიბის უჯრედში.

3. გასასვლელი ერთი სათავსიდან იმავე სართულზე მდებარე მეორე სათავსში, თუ ეს უკანასკნელი უზრუნველყოფილია პირველ ან მეორე პუნქტში ჩამოთვლილი გამოსასვლელებით.

შენობებიდან და სათავსებიდან ხალხის უსაფრთხო ევაკუაციის უზრუნველსაყოფად ევაკუაციისთვის ნაანგარიშევი დრო ნაკლები უნდა იყოს ევაკუაციისთვის აუცილებელ დროზე. ევაკუაციისთვის აუცილებელი დრო დამოკიდებულია სათავსის მოცულობაზე, ხანძარისაშიშროების მიხედვით სათავსის კატეგორიაზე და მოცულობის სამშენებლო ნორმებისა და წესების სპეციალურ ცხრილში.

ევაკუაციისთვის აუცილებელი დროის გამომვლისას მხედველობაში მიიღება ხალხის ერთი ან რამდენიმე ნაკადის საევაკუაციო გზით მოძრაობის დრო ყველაზე მეტად მოცილებული სამუშაო ადგილებიდან. ევაკუაციისთვის საჭირო საანგარიშო დრო მიიღება როგორც ჯამი ცალკეულ უბნებზე ხალხის ნაკადის მოძრაობაზე დახარვეული დროებისა, ე.ი.

$$t_{\text{ვ}} = t_1 + t_2 + \dots + t_n, \quad (10. 1.)$$

$$\text{სადაც } t_1 = I_1 / V_1 \text{ არის გზის პირველ უბანზე ხალხის მოძრაობის დრო}$$

და იგი განისაზღვრება პირველი უნდის სიგრძის ფარდობით ამ უბანზე ხალხის ნაკადის მოძრაობის სიჩქარესთან.

იმ შემთხვევაში, როდესაც სათავსში დაშვებულია ერთი საევაკუაციო

გამოსასვლელი ან, როდესაც თითოულ საევაკუაციო გამოსასვლელზე გათვალისწინებულია არა უმტკეს 50 ადამიანის გამოსვლა, ხოლო საევაკუაციო გამოსასვლელიდან კველაზე უფრო დაშორებულ სამუშაო ადგილამდე მანძილი არ აღმატება 25 მ-ს, ხალხის საევაკუაციო დროის გამოთვლა არ წარმოებს.

10. 10. შენობა - ნაგებობების დაცვა ატმოსფერული ელექტრობისაგან.

მექი არის ნაპერწკლური ელექტრული განმუხტვა ღრუბელსა და დედამიწას ან ღრუბლებს შორის. ღრუბლების დაელექტროება განპირობებულია ჰაერის ნაკლის მიძირაბით, მათში მყარი და თხევადი აურიზოლური ნაწილაკების შემცველობით და ჰაერისა და ნაწილაკების ერთიმეორებზე ინტენსიური ხახუნით. ატმოსფერული განმუხტვის დროს დაახლოებით 100 მკწმ ის განმავლობაში მექის არხში დადის 100-200 კილომეტრი დენი და ტემპერატურა 300000°C-ს აჭარბებს. ამ დროს ძალიან სწრაფად, თითქმის მყისიერად ხდება გახურებული ჰაერის გაფართოება, წარმოიქმნება მძლავრი აუვეტქების ტალღა, რომელიც უდიდესი სიჩქარით გადაადგილდება და გამოსცემს ძლიერ ხმას. წარმოქმნილი ატმოსფერული ელექტრობა თბურ, მექანიკურ და ალექტრომაგნიტურ ზემოქმედებას ახდენს შენობა – ნაგებობებზე, ტექნოლოგიურ დანადგარებსა და საკომუნიკაციო ხაზებზე. ამ სახიფათო გამოვლინებების თავიდან ასაცილებლად ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები ითვალისწინებს მექის ზემოქმედების მხრივ საშიშ რაიონებში მეხამრიდების მოწყობას. მექამრიდებად შეიძლება გამოვიყენოთ მინიმალური განიკვეთის დენგამტარები: სპილენძის დენგამტარისათვის განიკვეთი აიღება 0,16 სმ², აღუმინისათვის – 0,25 სმ², ფოლადისათვის – 0,5 სმ².

მეხამრიდე წარმოადგენს სპეციალურ მოწყობილობას, რომლის საშუალებითაც წარმოებს ატმოსფერული განმუხტვის დროს წარმოქმნილი დენის განდინება მიწაში. იგი შედეგია საყრდნის, დენგამტარისა და ჩამამიწებლისაგან, თავზე მოწყობილი აქტეს ატმოსფერული განმუხტვის მიმღები. კონსტრუქციის მიხედვით მეხამრიდე არსებობს ღეროსებრი, გვარლისებრი და ბადისებრი. დაყენების ადგილის მიხედვით - დასაცავი ობიექტის გვერდით მდგომი და უშუალოდ დასაცავ აბიექტზე მდგომი.

ღრუოს სახით მოწყობილი მეხამრიდე, რომლის სიმაღლე $H < 60$ მ - ზე, ქნის დამცავ ზონას, რომელსაც გააჩნია კონუსის ფორმა ფუძის რადიუსით $d = 1,5 H$, ხოლო სიმაღლეა $h = 0,8 H$. თუ ღრუოს სიმაღლეა 60 – 100 მ, დამცავი ზონის სიმაღლე ისევე განისაზღვრება, ხოლო ფუძის რადიუსი ყველა შემთხვევაში ტოლი იქნება 90 მ – ისა. უდიდესი მნიშვნელობის ატმოსფერულ ელექტრულ მუხტს მეხამრიდებში გავლისას შეუძლია წარმოქმნას ადამიანისათვის სახიფათო პოტენციალები, ამიტომ დენგამტარი და ჩამამიწებელი უნდა მოწყოს ისეთ ადგილებში, სადაც იშვიათად ხდება ხალხი.

10. 11. საექსპედიციო ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკა.

ახალი საველე სეზონის დაწყებამდე ექსპედიციის ხელმძღვანელობა რეგისტრაციას გადის იმ რაიონებში, სადაც მას შემდგომში მოუხდება მუშაობის ჩატარება. რეგისტრაციის დროს მიეთითება გეოდეზიური პარტიის მოძრაობის მარშრუტი, ძირითადი ბაზების განლაგება, დაბრკილებათა გადალახვის ადგილები და სხვა.

ექსპედიციის მუშაობის დროს ხანძრის გაჩენის ძირითადი მიზეზი შეიძლება იყოს: უფრადღებობა დანთებული კოცონებისა და სხვა ცეცხლის წყაროების მიმართ, ნავთობპროდუქტების შენახვა უსაფრთხოების წესების დარღვევით და სხვა.

არსებული წესების თანახმად, აკრძალულია დავანთოთ კოცონი წიწვოვან ახალნარგვებში, ტორფიან ადგილებში, გაკაფული ტყის მასივებში, სადაც ბევრია დარჩენილი მერქანი. ველზე, სადაც გამხმარია ბალახი და ხეების ქვეშ. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში დასაშვებია გავაჩაღოთ ცეცხლი, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია კოცონის დანთების ადგილს გარს შემოვავლოთ 0,5 მ სიგანის მიწამდე გაწმენდილი ზოლი, რაც რეალურად შეზღუდვს ცეცხლის გავრცელების საშიშროებას კოცონის ირგვლივ.

როგორც ავღნიშნეო, სახიფათოა ცეცხლი დავანთოთ ველზე, რომელიც დაფარულია გამხმარი ბალახით, მწიფე ყანით, რადგან ამ ფართობებში ქარით გადატანილ ნაპერწყალს შეუძლია გამოიწვიოს ფართო მასშტაბის ხანძარი, რომლის ჩაქრობა მეტად როული საქმეა.

თუ ველზე განლაგებული გავაქს საცხოვრებელი კარვები, მაშინ კოცონის დანთება დასაშეგნია კარვებიდან არა ნაკლებ 6 - 8 მ - ის მანძილზე. კოცონზე საწვავის დამატების შემთხვევაში ფიჩის ან გაკაფული შტოების სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს კოცონს შემოვლებული გაწმენდილი მიწის ზოლს, რათა გამოვრიცხოთ ცეცხლის შესაძლო გავრცელება გარემოში. საერთოდ კი უნდა გვახსოვდეს, რომ ცეცხლი არ შეიძლება გავაჩაღოთ შენობებთან, საწყობებთან, ავტომობილების სადგომთან, ნავთობპროდუქტების შენახვის ადგილთან და დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს, რომლებიც გამენებულია ხის სახლებით.

რაც შეეხება სველი ტანსაცმლის შრობას, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს წვიმასთან ან მდინარეზე გადასვლასთან, უნდა ჩაეყატაროთ არა უშუალოდ ცეცხლის თავზე, არამედ მის გვერდზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ქსოვილზე შემთხვევით ალის მოდება. სახიფათოა ასევე გათბობის პროცესში კოცონთან შემთხვევით ჩაძინება ან კოცონზე გადებული ჯოხის უყურადღებოდ მიტოვება, რომელზედაც ხშირად დაიღულია ქვაბი საჭმლით ან წყლით.

საერთოდ, აკრძალულია კოცონის უბატრონოდ მიტოვება. აუცილებელია ასეთ შემთხვევაში ვიყოლითო მორიგე, ხოლო კოცონის ჩასაქრობად უნდა ვისმაროთ წყალი, სუფთა მიწა და არავითარ შემთხვევაში ტორფნარევი ნიადა-

გი.

როცა ვაკეთებთ საველე პირობებში ცეცხლის გაჩენის ანალიზს, ვასკვნით, რომ იგი უმთავრესად წარმოადგენს ღია ცეცხლთან უდიერად მოპყრობის შედეგს. ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ასანთი, სანთლები, ანთებული კვარი, ჩაუქრობელი თამბაქოს ნამწვი და სხვა, მიზეზია სანძრის უეცარი გაჩენისა. ხიფათს წარმოადგენს ასევე საწვავ – საპოს ნივთიერებათა საველე პირობებში შენახვის მდგომარეობა. იმის გმირ, რომ მათი შენახვა – გაცემა წარმოებს შეუფერებელი, ბოლომდის გაუმართავ საწყობებში, რომელსაც ვათავსებთ სარდაფებში, მიწურებში ან მიწის ზედაპირზე ფარდულების ქვეშ. ეს დარღვევები შეიძლება გაზდეს სანძრის გაჩენის მიზეზი.

ლიტერატურა

1. საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი. გამომც. „RLSE“, თბილისი, 2006, 27გვ.
2. ფ.И. Прокофьев Охрана труда в геодезии. М.: Недра, 1981, 232с.
3. შრომის დაცვა (სახელმძღვანელო). თ. კუნძულია და სხვ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2006, 102გვ.
4. შრომის დაცვა და სამთომაშველი საქმე (დამხმარე სახელმძღვანელო). თ. კუნძულია და სხვ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 1999, 231გვ.

შინაარსი

1	შრომის დაცვის უფლებრივი საკითხები.	3
1.1.	შრომის დაცვის საგანი.....	3
1.2.	ზედამხედველობის ორგანოები შრომის დაცვის ღონისძიებათა შესრულებაზე.	5
1.3.	პასუხისმგებლობა შრომის დაცვის წესების დარღვევისათვის	6
2	შრომის დაცვის ორგანიზაცია და მისი მართვა	6
2.1.	ტრავმატიზმის გამოკვლევა და აღრიცხვა.	6
2.2.	ტრავმატიზმის შესწავლის მეთოდები.	7
2.3.	ინსტრუქტუაჟები შრომის დაცვაში.	8
2.4.	შრომის დაცვის ღონისძიებათა დაფინანსება და ნომენკლატურული ღონისძიებები	9
3	შრომის დაცვის სანიტარულ - ჰიგიენური საფუძვლები	10
3.1.	მეტეოროლოგიური პირობები	10
3.2.	ბრძოლა საწარმოო მტკვერთან	12
3.3.	შრომის ჰიგიენა და საწარმოო ესთეტიკის საფუძვლები	15
4	ერგონომიკა	16
4.1.	შრომის ხასიათის შეცვლა თანამედროვე საწარმოებში	16
4.2.	ადამიანის მოღვაწეობა სისტემაში „ადამიანი – მანქნა – საწარმო გარემო	17
4.3.	შრომისუნარიანობა და დაღლილობა	18
5	სამუშაო ადგილის ორგანიზაცია	19
5.1.	სამუშაო ადგილის ორგანიზაციისადმი წაყენებული საერთო ერგონომიკული მოთხოვნები	19
5.2.	ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებანი	20
5.3.	მართვის ორგანოები.	20
5.4.	მართვის პულტების მოწყობა	21

6.	განიავება, განათება, რადიაცია, ზმაური და ვიბრაცია	23
6.1.	სამრეწველო საწარმოთა განიავება.	23
6.2.	სამრეწველო საწარმოთა განათება	24
6.3.	ხელოვნური განათება	26
6.4.	ბრძოლა რადიაქტიულ გამოსხივებასთან	27
6.5.	ბრძოლა საწარმოო ზმაურთან	30
7.	ელექტროუსაფრთხოება	34
7.1.	ელექტროუსაფრთხოების საფუძვლები	34
7.2.	ერთპოლუსა და ორპოლუსა შეხების შემთხვევები	35
7.3.	ბიჯური ძაბვა	38
7.4.	შეხების ძაბვა	39
7.5.	დამცავი ჩამიწება	41
7.6.	დანულება	42
7.7.	სათავსოთა კლასიფიკაცია ელექტროდენით დამარცხების საფრთხის მიხედვით	44
8.	საველე სამუშაოების უსაფრთხოება	44
8.1.	შრომისა და ყოფის პიგიუნა საველე სამუშაოების ჩატარების დროს.	44
8.2.	გადაადგილება მთებში	46
8.3.	გადაადგილება წყალზე.	47
9.	უსაფრთხოების ტექნიკა საველე გეოდეზიური სამუშაოების ჩატარების დროს.	49
9.1.	ტრიანგულაციის პუნქტების რეკონისცირება	49
9.2.	გეოდეზიური ნიშნების რემონტი	50
9.3.	უსაფრთხოების ტექნიკა სიგნალებიდან დაკვირვების დროს	51
9.4.	უსაფრთხოების ტექნიკა კონტინენტალურ შელფზე მუშაობის დროს	51
9.5.	უსაფრთხოების ტექნიკა ქალაქებში გეოდეზიური სამუშაოების ჩატარების დროს	52
9.6.	კომუნალური, სამრეწველო და მრავალსართულიანი სახლების	

შშენებლობა.	52
9.7. უსაფრთხოების ტექნიკა სამარკშეიდერო სამუშაოების ჩატარების დროს	53
9.8. უსაფრთხოების ღონისძიებები ხიდების შშენებლობის დროს	54
9.9. აეროფოტოგადაღების სამუშაოები	55
9.10. ასტრონომიული დაკვირვებები	56
9.11. მუშაობა გვირაბებში და მეტროში	57
9.12. გეოდეზიური სამუშაოების უსაფრთხოება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების დროს.....	57
9.13. უსაფრთხოება ჰოდონაგებობათა შშენებლობის დროს	58
10. ხანძარუსაფრთხოება	58
10.1. წვის პროცესი და ხანძრის წარმოშობის მიზეზები	58
10.2. შენობების კატეგორიები ხანძარ – ფეთქებასაშიშროების მიხედვით	59
10.3. სამშენებლო მასალების ცეცხლმედეგობა	61
10.4. ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნები საწარმოს გენერალური გეგმის შედგენის დროს	61
10.5. ხანძარსაწინააღმდეგო ზღუდარები.....	62
10.6. ხანძრის ქრობის საშუალებანი	62
10.7. ხანძარმქრობი მოწყობილობანი და დანადგარები	63
10.8. ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები საწარმოებში	64
10.9. შენობებიდან და სათავსებიდან ხალხის ევაკუაცია	65
10.10. შენობა – ნაგებობების დაცვა ატმოსფერული ელექტრობისაგან	66
10.11. საექსპედიციო ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკა	67
ლიტერატურა	69

